

INEXISTENCIA DE APLANADOS, CON EXPOSICIÓN DE LA MAMPOSTERÍA AL INTemperismo, LO QUE PROVOCA DETERIORO EN JUNTAS Y PIEZAS

ELEMENTOS DETERIORADOS POR INTemperismo

APLANADOS DE CAL-ARENA EN MAL ESTADO, CON FALTA DE ADHESIÓN A LA MAMPOSTERÍA, EVIDENCIANDO HUMEDADES, SALTRE Y FALTA EN SU CAPACIDAD DE TRABAJO

FALTA DE CHAPLANES EN PERIMETRO DE DESPLANTE DE BÓVEDAS Y CÚPULAS

DESprendimiento TOTAL O PARCIAL DE CEJAS EN PRETILES EN CORNISAS

ENLADRILLADO SIN IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA A BASE DE CAL-ALMAGRE DETERIORADO POR INTemperismo

DESprendimiento TOTAL O PARCIAL DE PIEZAS DE ENLADRILLADO EN ESCAPPIO

BAJADAS DE AGUA PLUVIAL DE MATERIAL CORROIBLE Y DE DIMENSIÓN INSUFICIENTE

VEGETACIÓN PARÁSITA, HONGOS Y NATURALIZA NOCIVA

DISREGGACIÓN DE JUNTAS PROVOCANDO DESprendimiento DE PIEZAS Y FISURAMIENTOS VISIBLES


PATIO

ENTORTADO EN MAL ESTADO, PROVOCANDO FILTRACIONES Y EXISTENCIA DE HUMEDAD

AGRIETAMIENTO Y FRACTURA DE ELEMENTOS



Desprendimiento parcial de piezas de enladrillado en escalonamientos en cubierta, falta de impermeabilización y pintura en cubiertas de presbitero de capilla lateral.

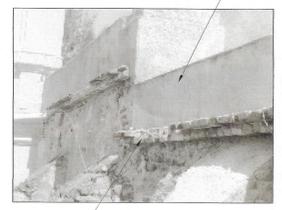


Falta de cejas de ladrillo y entortado en pretiles de cubierta, sobre muro sur de coro.



Falta de chaplón en perimetro del desplante de cúpulas y bóvedas en crucero y presbitero de nave principal.




Vegetación parásita: plantas y hongos en escalera sur de acceso a cubiertas.

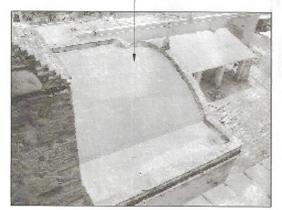

Elementos deteriorados por intemperismo y falta de mantenimiento en escalera sur de acceso a cubiertas.

Desprendimiento parcial de piezas de enladrillado en escalonamientos en cubierta, falta de impermeabilización y pintura en cubierta de capilla lateral.

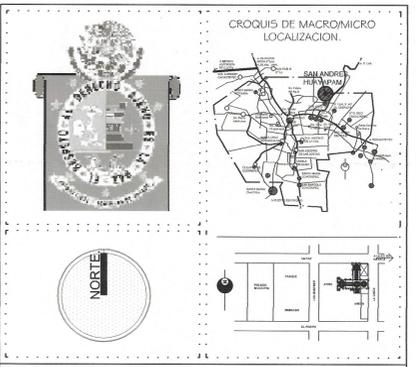

ESPECIFICACIONES:

- Inexistencia de aplanados, exponiendo la mampostería al intemperismo y su consecuente deterioro además de presencia de elementos naturales parásitos.
 - Aplanados en mal estado, separados del muro por la falta de capacidad de trabajo, con presencia de humedades.
 - Disgregación de escarpio en contrafuertes, con desprendimiento total o parcial del enladrillado
 - Disgregación de juntas en mampostería, provocando desprendimiento de piezas y fisuramientos visibles.
 - Pérdida total de impermeabilización, por falta de mantenimiento en superficie de cubierta: bóvedas, cúpulas y áreas planas.
 - Entortado fisurado, falta de pendientes para desagüe e impermeabilización.
 - Pérdida total o parcial de ceja.
 - Vegetación parásita, hongos y elementos naturales ajenos.
 - Tapal de mampostería.
 - Elementos afectados por el intemperismo.
 - Agrietamientos o fractura de elementos.
- NOTA: Toda la cubierta evidencia falta de mantenimiento e impermeabilización

PROYECTO:
Restauración del Templo de San Andrés Huayapam

PLANO DE DETERIOROS
PLANTA DE CUBIERTAS

 
CLAVE:
DE I.
1/6

JUNIO DEL 2002.

LIC. JOSÉ MURAT.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

C. HIPÓLITO MARTÍNEZ PACHECO.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS HUAYAPAM.

ARQ. CARLOS E. MELGOZA CASTILLO.
DIRECTOR GENERAL DE LA COPAE.



COMISION DEL PATRIMONIO EDIFICADO

CENTRO INAH OAXACA

INAH

REGISTRO DE MONUMENTOS HISTORICOS

CENTRO INAH OAXACA

0000013