




ESPECIFICACIONES:

- Inexistencia de aplastados, exponiendo la mampostería al intemperismo y su consecuente deterioro además de la presencia de elementos naturales parásitos.
- Aplastados en mal estado, separados del muro por la falta de capacidad de trabajo, con presencia de humedades.
- Disgregación de escarpio en contrafuertes, con desprendimiento total o parcial del enladrillado.
- Disgregación de juntas en mampostería, provocando desprendimiento de piezas y fisuramientos visibles.
- Pérdida total de impermeabilización, por falta de mantenimiento en superficie de cubierta: bóvedas, cúpulas y áreas planas.
- Entortado fisurado, falta de pendientes para desague e impermeabilización.
- Pérdida total o parcial de ceja.
- Vegetación parásita, hongos y elementos naturales ajenos.
- Tapial de mampostería.
- Elementos afectados por el intemperismo.




Desprendimiento parcial de cornisa y falta de ceja en presas de muro oriente de presbitero en capilla lateral.

Mampostería expuesta a intemperismo por falta de aplastados en contrafuertes y muro norte de presbitero de capilla lateral.

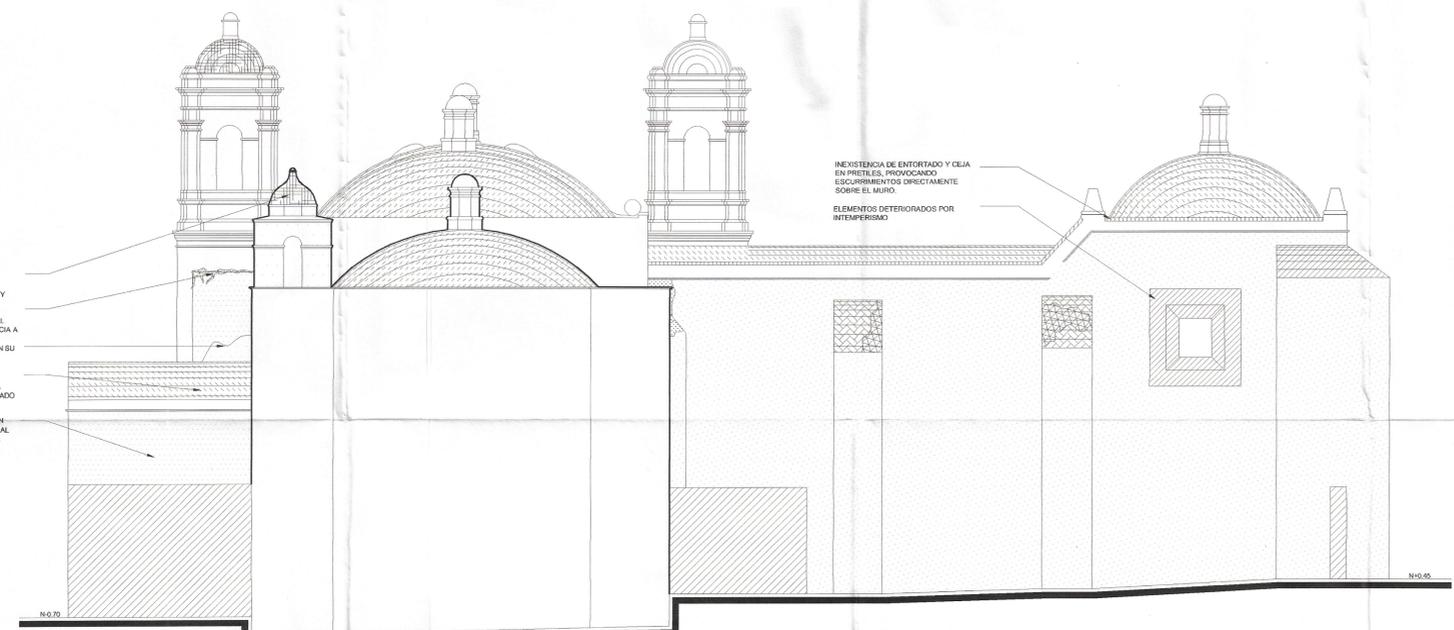

ENTORTADO EN MAL ESTADO, PROVOCANDO FILTRACIONES Y EXISTENCIA DE HUMEDAD
VEGETACION PARASITA, HONGOS Y NATURALEZA AJENA
APLASTADOS DE CAL-ARENA EN MAL ESTADO, CON FALTA DE ADHERENCIA A LA MAMPOSTERIA, EVIDENCIANDO HUMEDADES, SALTRE Y FALTA EN SU CAPACIDAD DE TRABAJO
ENLADRILLADO SIN IMPERMEABILIZACION Y PINTURA A BASE DE CAL-ALMAGRE DETERIORADO POR INTEMPERISMO
INEXISTENCIA DE APLASTADOS, CON EXPOSICION DE LA MAMPOSTERIA AL INTEMPERISMO, LO QUE PROVOCA DETERIORO EN JUNTAS Y PIEZAS

INEXISTENCIA DE ENTORTADO Y CEJA EN PRETES, PROVOCANDO ESCURRIMIENTOS DIRECTAMENTE SOBRE EL MURO.
ELEMENTOS DETERIORADOS POR INTEMPERISMO

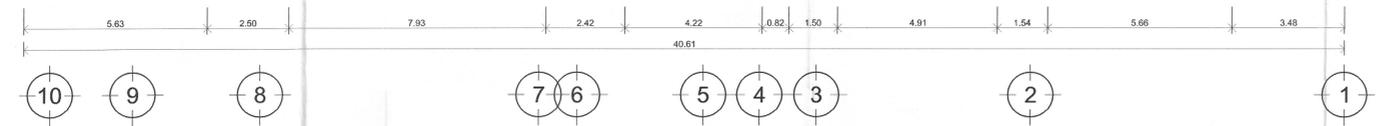


FACHADA ORIENTE

Aplastados de cal arena en mal estado, evidenciando erosión y humedad por escurrimientos en columnas, tambor y capilla de campanario en presbitero.



Entortado sin impermeabilización y pintura a base de cal-almagre deteriorado por intemperismo en bóveda de nave de capilla lateral.

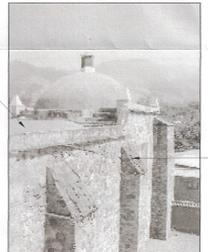

Bajadas de agua pluvial de materiales corrientes e ineficientes en cubierta de nave de capilla lateral.

Desprendimiento parcial de piezas de ceja en presas o cornisas de muro poniente de capilla lateral.




Desprendimiento parcial de enladrillado en contrafuertes de muro oriente de nave en capilla lateral.

Disgregación de juntas en mampostería con fisuramientos visibles por acción de plantas parásitas y desprendimiento de piezas en muro norte de presbitero.

Inexistencia de aplastados, con exposición de la mampostería al intemperismo en contrafuertes de muro norte o testero de presbitero en capilla lateral.

Inexistencia de aplastados, con exposición de la mampostería al intemperismo en contrafuertes de muro norte o testero de presbitero en capilla lateral.

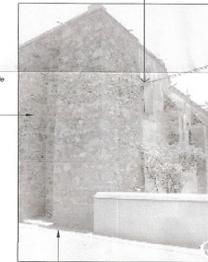


Elementos deteriorados por intemperismo, erosionados por agua y polvo con pérdida de molduras y piezas en moldes y arribo de muro muro norte o testero de presbitero de capilla lateral.

PROYECTO:
Restauración del Templo de San Andrés Huayapam

PLANO DE DETERIORS
FACHADA ORIENTE
CLAVE:
DE 4.
JUNIO DEL 2002.
4/6

 LIC. JOSE MURAT,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA.
C. HIPOLITO MARTINEZ PACHECO,
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN ANDRES HUAYAPAM.
ARQ. CARLOS E. MELGOZA CASTILLO,
DIRECTOR GENERAL DE LA COPAE.



COPAE
COMISION DEL PATRIMONIO EDIFICADO



0000016