

ESPECIFICACIONES:

- Integración de aplastados, limpieza y profundización de juntas en mampostería para facilitar la adhesión del aplastado nuevo, retiro de vegetación nociva y parásitos fitológicos.
- Retiro de aplastados y limpieza en mampostería para recibir aplastado nuevo de mezcla cal-arena.
- Limpieza de escarpio, vegetación nociva y parásitos fitológicos; conformación de pendiente mediante entortado y enladrillado.
- Consolidación estructural mediante inyecciones con mezcla estabilizada y traslape de piezas completas de ladrillo o piedra para interrumpir sentido de agrietamientos o fisuras.
- Limpieza de enladrillado y reposición de pintura con almagre e impermeabilización con jabón y alumbre.
- Reposición de entortado, pendientes para desague e impermeabilización.
- Reintegración de de cejas de ladrillo.
- Limpieza y extracción completa de vegetación nociva y parásitos fitológicos.
- Liberación de tapial.
- Limpieza de elementos, restitución de piezas y aplicación de aditivos para resistir el intemperismo.

NOTAS:

- Los aplastados repuestos deberán conservar las deformaciones de la superficie del muro.
- Las limpiezas de muros y cubiertas deberán efectuarse en seco. Se hará limpieza, pintado e impermeabilización de toda la superficie de cubierta.
- La impermeabilización deberá hacerse con brocha o escoba de palma únicamente, se deberá pasar solamente una mano por día.
- No deberán hacerse retiros o reposiciones donde exista pintura original.
- Aditivo expansor "expangum". Impermeabilizante integral: "festergral", sustitubles solo por marcas comerciales de idéntica especificación.

PROYECTO:

Restauración del Templo de San Andrés Huayapam

PLANO DE INTERVENCIÓN
FACHADA NORTE

CLAVE:
IN 5.
5/6


JUNIO DEL 2002.

LIC. JOSÉ MURAT.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA.
C. HIPÓLITO MARTÍNEZ PACHECO.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS HUAYAPAM.
ARQ. CARLOS E. MELGOZA CASTILLO.
DIRECTOR GENERAL DE LA COPAE.


ESCALA GRAFICA: ACOT: MTS. ESC. 1:100
0 1 2 3 4 5 10



0000023

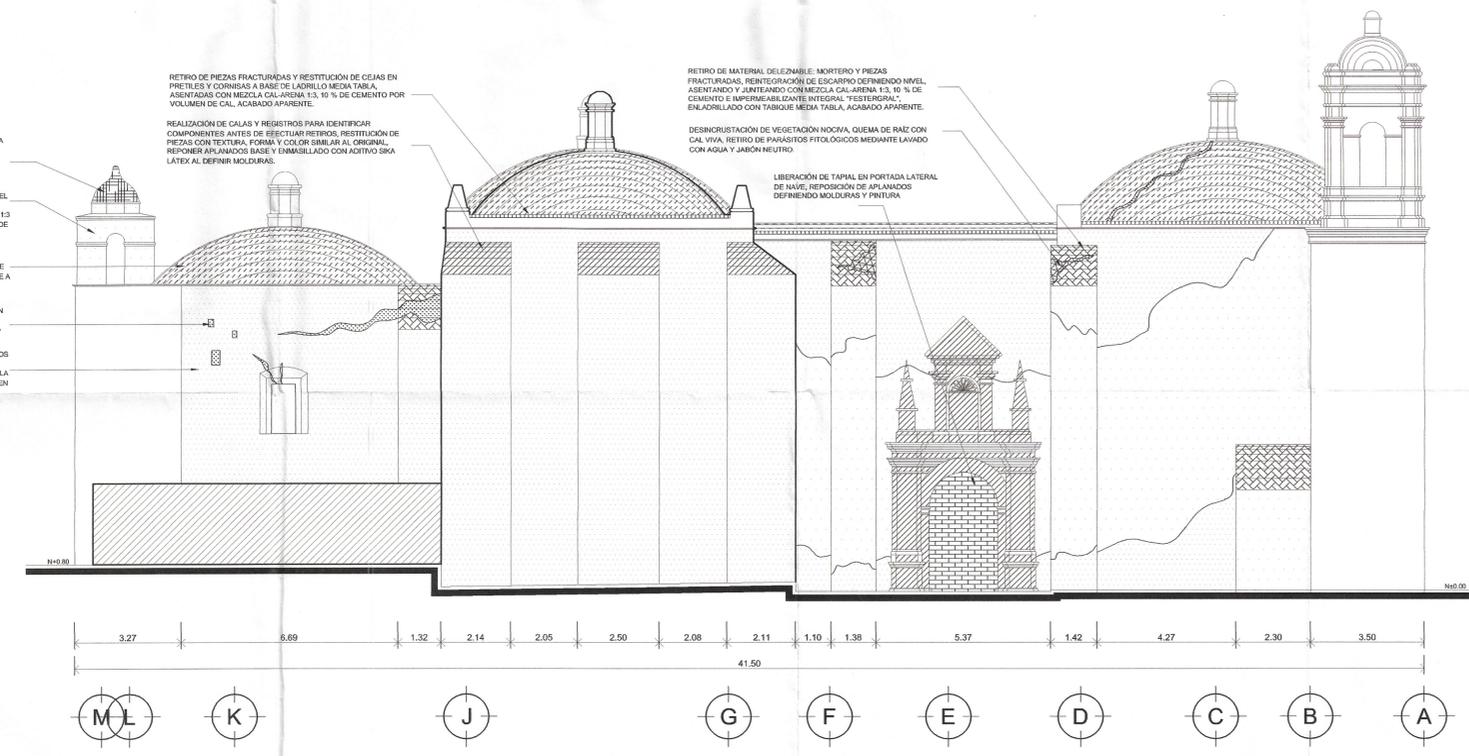

FACHADA NORTE

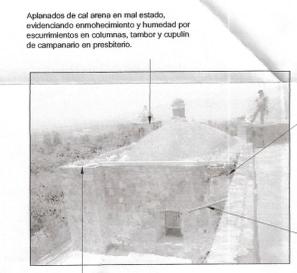

Aplastados de cal arena en mal estado, evidenciando enmohecimiento y humedad por escurecimientos en columnas, tambor y capulín de campanario en presbitero.

Extracción de vegetación nociva, consolidación estructural con inyección de mezcla estabilizada y traslape de piezas para interrumpir sentido de agrietamiento en muro norte de presbitero.

Retiro de B.A.P. de materiales corribles y reposición de B.A.P. de barro 4" en cubierta de nave de capilla lateral.



Limpieza de enladrillado y reposición de impermeabilización y pintura a base de almagre en bóveda de nave de capilla lateral.

Inexistencia de aplastados, con exposición de la mampostería al intemperismo en contrafuertes de muro norte de presbitero en capilla lateral.

Extracción de vegetación nociva y limpieza de parásitos fitológicos en aristas de muro poniente de nave de capilla lateral y norte de nave principal de templo.




Retiro de piezas fracturadas y reintegración de cejas en pretilos y cornisas de muro poniente de capilla lateral.

Retiro de aplastados recientes, aplicación de hidrofugante y reposición de aplastados base y fino con enladrado en desplante en muro norte de nave.



Realización de calas y registros de pinturas por un especialista, para identificar componentes y reposiciones en portada norte de nave.

Reintegración de elementos de similar forma, color y textura y reposición de aplastados con definición de molduras en base y plinto de portada norte de nave principal.

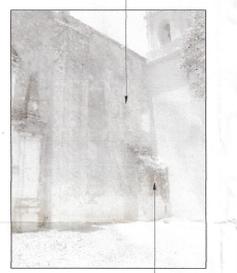

Retiro de aplastados, limpieza de muros y reposición de aplastados base y fino con aplicación de aditivos hidrofugantes y adhesivos y enladrado en muro poniente de capilla lateral.

Liberación de piezas fracturadas, definición de pendientes y reposición enladrillado en escarpo de contrafuertes de muro norte de coro.