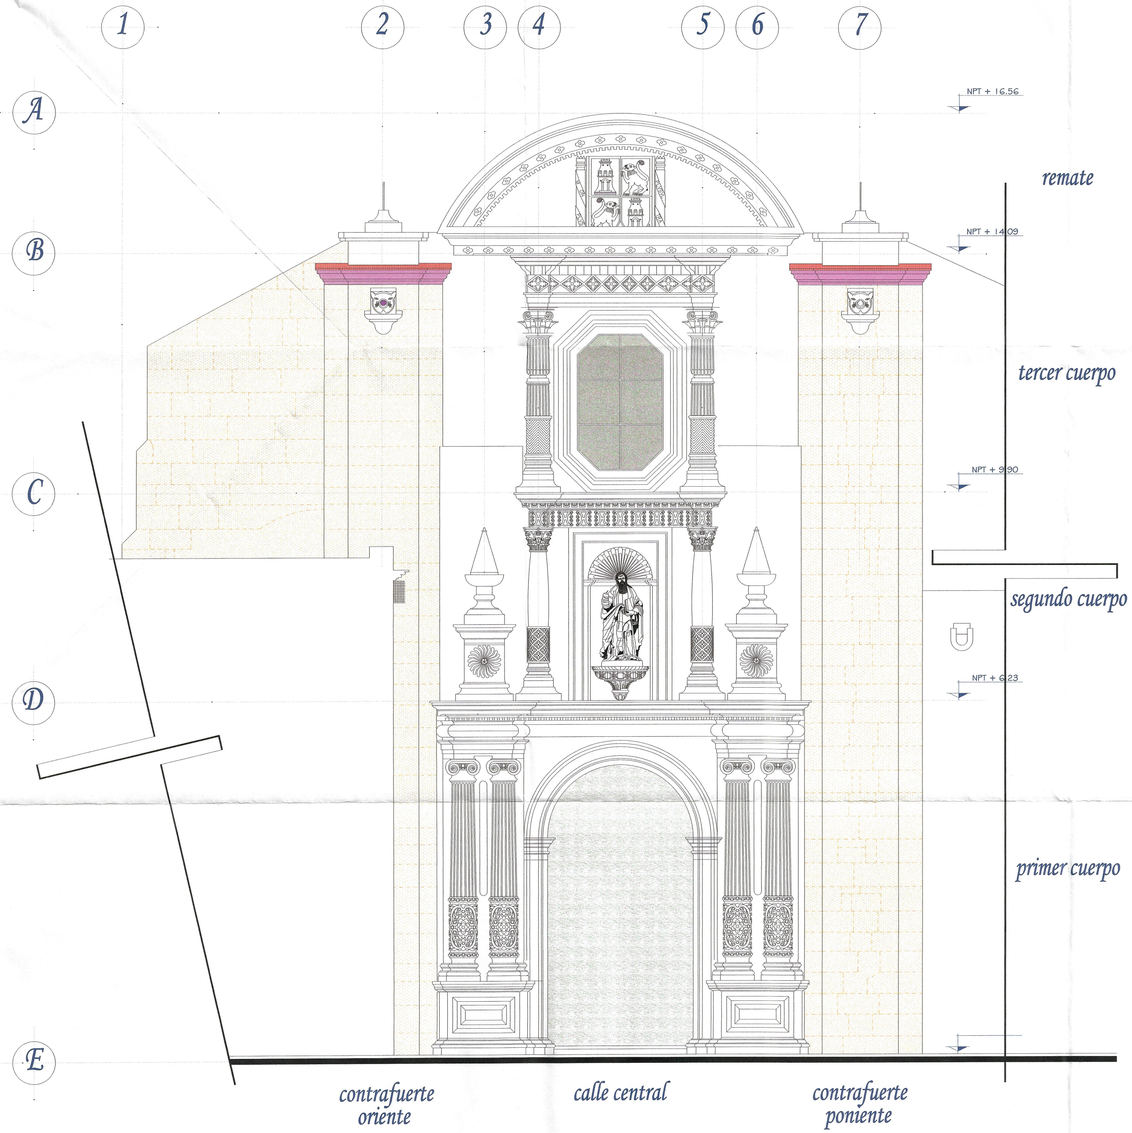

FACHADA DE REFERENCIA

ENLADRILLADO DETERIORADO EN CORONA DE CONTRAFUERTE, PROVOCANDO FILTRACIONES PLUVIALES.

ELEMENTOS DE PIEDRA CANTERA DETERIORADOS EN CORNISAMIENTO DE CONTRAFUERTE,PRESENTANDO FRACTURAS Y/O ARISTAS DESPOSTILLADAS, AFECTADOS POR LA ACCIÓN DE HIDROLISIS E INTEMPERISMO.

ELEMENTO AGREGADO EN GÁRGOLA DE CONTRAFUERTE.

CONCENTRACIÓN DE MUSGO Y HONGOS, EN SILLAREJOS DE PIEDRA CANTERA EN CONTRAFUERTES, PRODUCIDA POR LA HUMEDAD DEL AGUA DE LLUVIA.

DISGREGACIÓN DE JUNTAS EN CONTRAFUERTES, OCASIONADO POR LA ACCIÓN DE HIDROLISIS E INTEMPERISMO.

PRESENCIA DE FLORA NOCIVA EN CONTRAFUERTE, OCASIONANDO CONCENTRACIÓN DE HUMEDAD.

fachada norte

ENLADRILLADO DETERIORADO EN CORONA DE CONTRAFUERTE, PROVOCANDO FILTRACIONES PLUVIALES.

ELEMENTOS DE PIEDRA CANTERA DETERIORADOS EN CORNISAMIENTO DE CONTRAFUERTE,PRESENTANDO FRACTURAS Y/O ARISTAS DESPOSTILLADAS, AFECTADOS POR LA ACCIÓN DE HIDROLISIS E INTEMPERISMO.

DISGREGACIÓN DE JUNTAS EN CONTRAFUERTES, OCASIONADO POR LA ACCIÓN DE HIDROLISIS E INTEMPERISMO.

CONCENTRACIÓN DE MUSGO Y HONGOS, EN SILLAREJOS DE PIEDRA CANTERA EN CONTRAFUERTES, PRODUCIDA POR LA HUMEDAD DEL AGUA DE LLUVIA.

ENLADRILLADO DETERIORADO EN CORONA DE CONTRAFUERTE, PROVOCANDO FILTRACIONES PLUVIALES.

ELEMENTOS DE PIEDRA CANTERA DETERIORADOS EN CORNISAMIENTO DE CONTRAFUERTE,PRESENTANDO FRACTURAS Y/O ARISTAS DESPOSTILLADAS, AFECTADOS POR LA ACCIÓN DE HIDROLISIS E INTEMPERISMO.

ELEMENTO AGREGADO EN GÁRGOLA DE CONTRAFUERTE.

ELEMENTOS DE PIEDRA CANTERA DETERIORADOS EN CORNISAMIENTO DE CONTRAFUERTE,PRESENTANDO FRACTURAS Y/O ARISTAS DESPOSTILLADAS, AFECTADOS POR LA ACCIÓN DE HIDROLISIS E INTEMPERISMO.

DISGREGACIÓN DE JUNTAS EN CONTRAFUERTES, OCASIONADO POR LA ACCIÓN DE HIDROLISIS E INTEMPERISMO.

CONCENTRACIÓN DE MUSGO Y HONGOS, EN SILLAREJOS DE PIEDRA CANTERA EN CONTRAFUERTES, PRODUCIDA POR LA HUMEDAD DEL AGUA DE LLUVIA.

CONCENTRACIÓN DE MUSGO Y HONGOS, EN SILLAREJOS DE PIEDRA CANTERA EN CONTRAFUERTES, PRODUCIDA POR LA HUMEDAD DEL AGUA DE LLUVIA.

PRESENCIA DE GRAFFITI EN CONTRAFUERTE

ELEMENTOS DE PIEDRA CANTERA DETERIORADOS EN CORNISAMIENTO DE CONTRAFUERTE,PRESENTANDO FRACTURAS Y/O ARISTAS DESPOSTILLADAS, AFECTADOS POR LA ACCIÓN DE HIDROLISIS E INTEMPERISMO.

CONCENTRACIÓN DE MUSGO Y HONGOS, EN SILLAREJOS DE PIEDRA CANTERA EN CONTRAFUERTES, PRODUCIDA POR LA HUMEDAD DEL AGUA DE LLUVIA.

ELEMENTO AGREGADO EN GÁRGOLA DE CONTRAFUERTE.

PRESENCIA DE FLORA NOCIVA EN CONTRAFUERTE, OCASIONANDO CONCENTRACIÓN DE HUMEDAD.

DISGREGACIÓN DE JUNTAS EN CONTRAFUERTES, OCASIONADO POR LA ACCIÓN DE HIDROLISIS E INTEMPERISMO.

CONCENTRACIÓN DE MUSGO Y HONGOS, EN SILLAREJOS DE PIEDRA CANTERA EN CONTRAFUERTES, PRODUCIDA POR LA HUMEDAD DEL AGUA DE LLUVIA.

CONCENTRACIÓN DE MUSGO Y HONGOS, EN SILLAREJOS DE PIEDRA CANTERA EN CONTRAFUERTES, PRODUCIDA POR LA HUMEDAD DEL AGUA DE LLUVIA.

DISGREGACIÓN DE JUNTAS EN CONTRAFUERTES, OCASIONADO POR LA ACCIÓN DE HIDROLISIS E INTEMPERISMO.

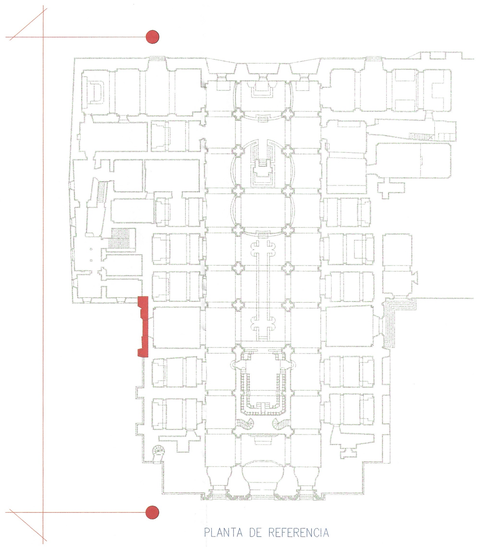
PLANTA DE REFERENCIA

PRESENCIA DE FLORA NOCIVA EN CONTRAFUERTE, OCASIONANDO CONCENTRACIÓN DE HUMEDAD.

DISGREGACIÓN DE JUNTAS EN CONTRAFUERTES, OCASIONADO POR LA ACCIÓN DE HIDROLISIS E INTEMPERISMO.

DISGREGACIÓN DE JUNTAS EN CONTRAFUERTES, OCASIONADO POR LA ACCIÓN DE HIDROLISIS E INTEMPERISMO.

CONCENTRACIÓN DE MUSGO Y HONGOS, EN SILLAREJOS DE PIEDRA CANTERA EN CONTRAFUERTES, PRODUCIDA POR LA HUMEDAD DEL AGUA DE LLUVIA.

DISGREGACIÓN DE JUNTAS EN CONTRAFUERTES, OCASIONADO POR LA ACCIÓN DE HIDROLISIS E INTEMPERISMO.

CONCENTRACIÓN DE MUSGO Y HONGOS, EN SILLAREJOS DE PIEDRA CANTERA EN CONTRAFUERTES, PRODUCIDA POR LA HUMEDAD DEL AGUA DE LLUVIA.

DISGREGACIÓN DE JUNTAS EN CONTRAFUERTES, OCASIONADO POR LA ACCIÓN DE HIDROLISIS E INTEMPERISMO.

CONCENTRACIÓN DE MUSGO Y HONGOS, EN SILLAREJOS DE PIEDRA CANTERA EN CONTRAFUERTES, PRODUCIDA POR LA HUMEDAD DEL AGUA DE LLUVIA.

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION.

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION.

ESPECIFICACIONES:

DETERIOROS

- DISGREGACIÓN DE JUNTAS EN CONTRAFUERTES, OCASIONADO POR LA ACCIÓN DE HIDROLISIS E INTEMPERISMO.
- ELEMENTOS DE PIEDRA CANTERA DETERIORADOS EN CORNISAMIENTO DE CONTRAFUERTE,PRESENTANDO FRACTURAS Y/O ARISTAS DESPOSTILLADAS, AFECTADOS POR LA ACCIÓN DE HIDROLISIS E INTEMPERISMO.
- PRESENCIA DE FLORA NOCIVA EN CONTRAFUERTE, OCASIONANDO CONCENTRACIÓN DE HUMEDAD.
- CONCENTRACIÓN DE MUSGO Y HONGOS, EN SILLAREJOS DE PIEDRA CANTERA EN CONTRAFUERTES, PRODUCIDA POR LA HUMEDAD DEL AGUA DE LLUVIA.
- ELEMENTOS AGREGADOS EN GÁRGOLAS DE CONTRAFUERTE.
- ENLADRILLADO DETERIORADO EN CORONA DE CONTRAFUERTE, PROVOCANDO FILTRACIONES PLUVIALES.

PROYECTO:

RESTAURACIÓN DE LA FACHADA NORTE DE LA CATEDRAL DE OAXACA

PLANO:
REGISTRO DE DETERIOROS
CONTRAFUERTES
FACHADA NORTE

CLAVE:
RET 02

MARZO DE 2004

02/02

LIC. JOSE MURAT.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA.
ARQ. CARLOS E. MELGOZA CASTILLO.
DIRECTOR GENERAL DE LA COPAE.
DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS.

ESCALA GRAFICA ACOT: MTS. ESC. 1:50
0 0.5 1 1.5 2 2.5 5

CENTRO INAH OAXACA
RECIBIDO
MAYO 26 2004
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
SECCIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS

...fundamento en los artículos 3º fracción IV, ... párrafo, 36 fracción ... y 44 de la ... Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y el 42 de su reglamento, así como en los artículos 1º, 2º fracción II de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por disposición del C. Director del Centro INAH Oaxaca, se autoriza la obra a que se refieren estos planos.
Firma
Fecha
D-402-77/00

COPAE
COMISION DEL PATRIMONIO EDIFICADO