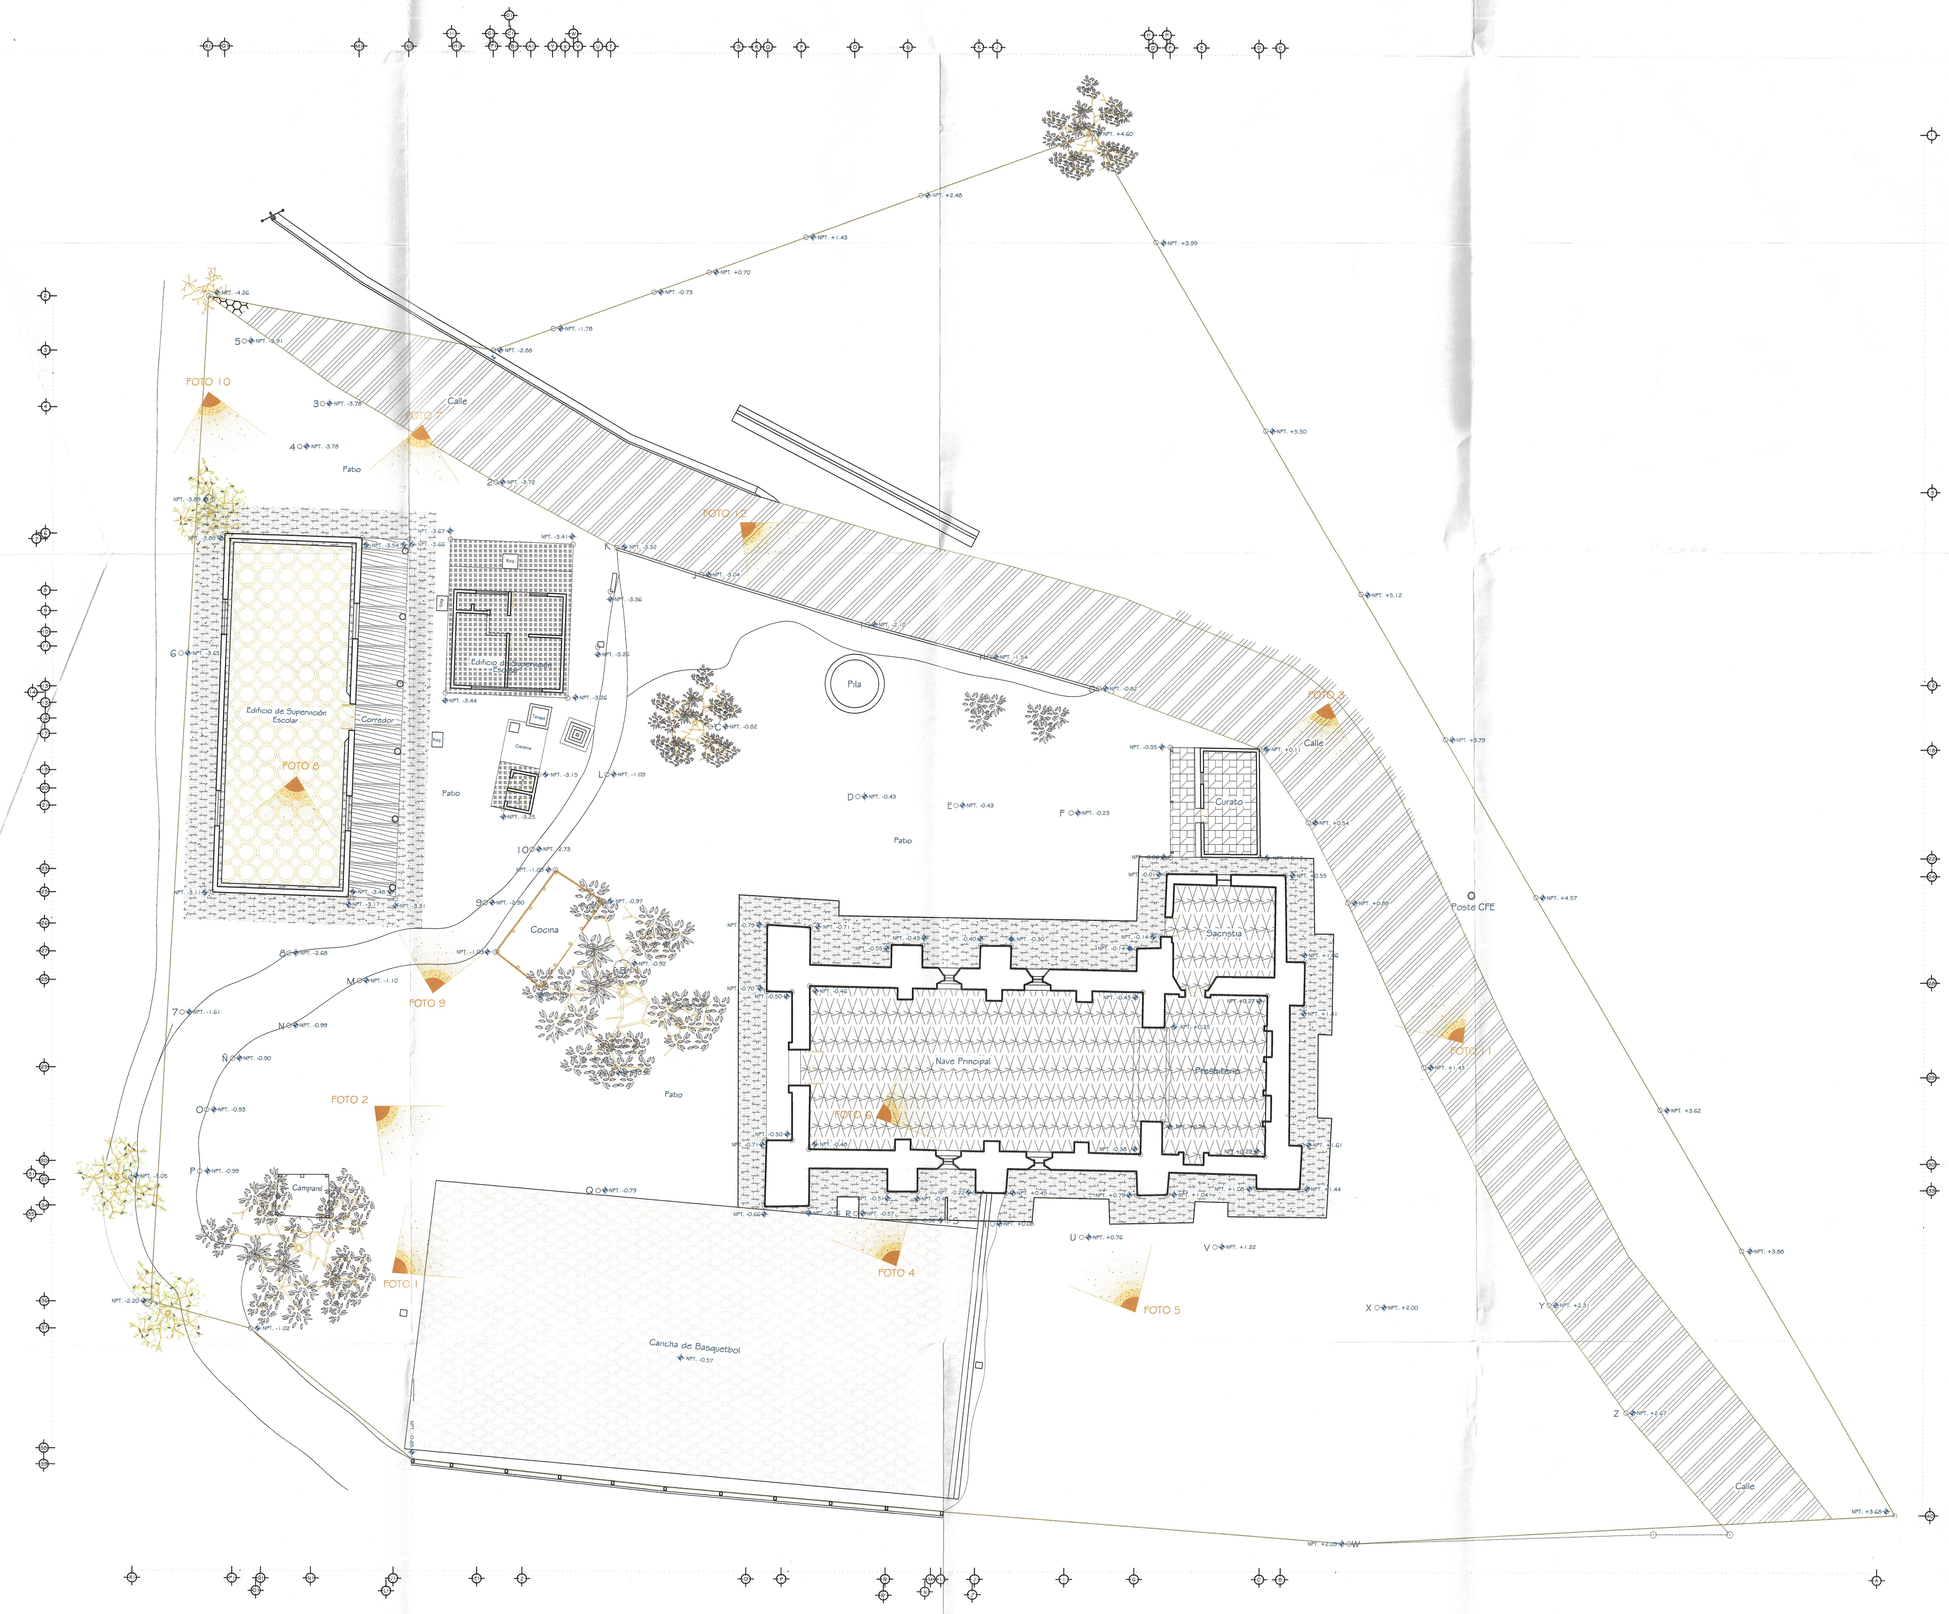


PLANTA ARQUITECTONICA

ACUMULACION DE HUMEDAD EN PARTE BAJA DE MUROS EXTERIORES DE TORRES CAMPANARIO POR LA PRESENCIA DE AGREGADOS DE CONCRETO QUE NO PERMITEN LA TRANSPIRACION NATURAL DEL SUBSUELO.

ALTERACION ESPACIAL Y DE USO EN ATRIO POR LA PRESENCIA DE AGREGADOS DE CONCRETO EN PISO EN AREA DE CANCHA DE BASQUETBOL.

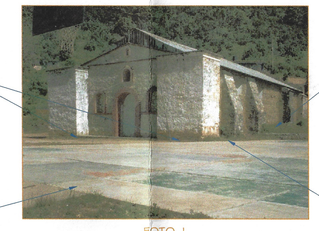


FOTO 1

INEXISTENCIA DE PROTECCIONES EN PISO EN BASE DE MUROS EN EL EXTERIOR DEL TEMPLO QUE EVITEN ACUMULACIONES DE AGUA POR ESTANCAMIENTO.

OBSTACULIZACION DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES POR LA PRESENCIA DE AGREGADOS DE CONCRETO EN PISO LOS CUALES PROVOCAN ACUMULACION DE HUMEDAD EN MUROS EXTERIORES.

ACUMULACION DE HUMEDAD EN PARTE BAJA DE MUROS EXTERIORES DE TORRES CAMPANARIO POR LA PRESENCIA DE AGREGADOS DE CONCRETO QUE NO PERMITEN LA TRANSPIRACION NATURAL DEL SUBSUELO.

INDEFINICION ESPACIAL QUE DETERMINE UNA ZONIFICACION APROPIADA ASI COMO UN SISTEMA DE CIRCULACIONES QUE REALCEN EL CARACTER ARQUITECTONICO DEL ESPACIO, PRINCIPALMENTE EN LA ZONA DE ACCESO AL TEMPLO.

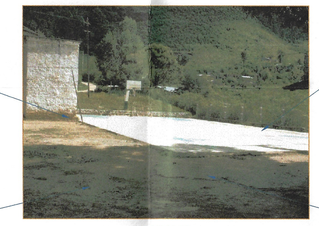


FOTO 2

ALTERACION ESPACIAL Y DE USO EN ATRIO POR LA PRESENCIA DE AGREGADOS DE CONCRETO EN PISO EN AREA DE CANCHA DE BASQUETBOL.

PRESENCIA DE DESECHOS DE AGREGADOS DE CONCRETO PRODUCTO DE LA ELABORACION DE MEZCLAS HECHAS EN SITIO.

ALTERACION DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES NATURALES DEBIDO A LA PRESENCIA DE AGREGADOS DE CONCRETO EN PISO EN COLINDANCIA CON MURO TESTERO Y AREA DE SACRISTIA LO QUE PROVOCA ESTANCAMIENTOS DE AGUA PLUVIAL.

ALTERACION ESPACIAL POR LA PRESENCIA DE AGREGADOS DE CONCRETO EN AREA DE CALLE EN ZONA NORTE DEL CONJUNTO ARQUITECTONICO.



FOTO 3

INDEFINICION ESPACIAL QUE DETERMINE UNA ZONIFICACION APROPIADA ASI COMO UN SISTEMA DE CIRCULACIONES QUE REALCEN EL CARACTER ARQUITECTONICO DEL ESPACIO, PRINCIPALMENTE EN LA ZONA DE ACCESO AL TEMPLO.

INEXISTENCIA DE PROTECCIONES EN PISO EN BASE DE MUROS EN EL EXTERIOR DEL TEMPLO QUE EVITEN ACUMULACIONES DE AGUA POR ESTANCAMIENTO.

PRESENCIA DE AGREGADOS DE CONCRETO EN PISO QUE OBSTACULIZAN EL PASO DE LOS ESCURRIMIENTOS PLUVIALES NATURALES.

PRESENCIA DE ESCOMBROS EN PISO QUE OBSTACULIZAN EL PASO DE LOS ESCURRIMIENTOS PLUVIALES.



FOTO 4



FOTO 5

INDEFINICION DE PENDIENTES EN PISO QUE PERMITAN EVACUAR DE MANERA APROPIADA LOS ESCURRIMIENTOS PLUVIALES.

INEXISTENCIA DE PROTECCIONES EN PISO EN BASE DE MUROS EN EL EXTERIOR DEL TEMPLO QUE EVITEN ACUMULACIONES DE AGUA POR ESTANCAMIENTO.

PRESENCIA DE GRIETAS Y FISURAS EN PISO DE CONCRETO POR FALLAS DE LA CAPACIDAD DE TRABAJO DE DICHO ELEMENTO.



FOTO 6

PRESENCIA DE PISO DE CONCRETO EN AREA DE NAVE PRINCIPAL, ASI COMO EN PRESBITERIO Y SACRISTIA, LO CUAL IMPIDE LA CORRECTA TRANSPIRACION DEL SUBSUELO AFECTANDO CON ELLO LOS MUROS DE DICHAS AREAS YA QUE LA HUMEDAD ES TRANSMITIDA A ESTOS POR CAPILARIDAD DIFICULTANDOSE LA VENTILACION DE TODOS ESTOS ELEMENTOS POR EL HECHO DE LOCALIZARSE EN ESPACIOS CERRADOS..

INDEFINICION DE CIRCULACIONES QUE VINCULEN DE MANERA APROPIADA LOS DISTINTOS ESPACIOS QUE INTERACTUAN EN EL CONJUNTO.

INDEFINICION DE NIVELES EN PISO QUE PERMITAN EL LIBRE PASO DEL AGUA PLUVIAL Y EVITAR ESTANCAMIENTOS.

ALTERACION ESPACIAL DEL AREA DE ACCESO AL EDIFICIO ORIGINAL DE LA SUPERVISION ESCOLAR DEL IEEPO POR LA PRESENCIA DE AGREGADOS DE CONCRETO EN PISO.

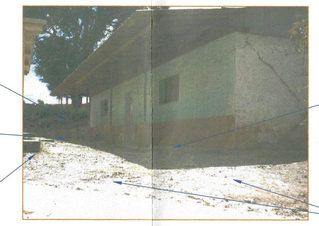


FOTO 7

PRESENCIA DE PISO DE CONCRETO EN AREA DE CORREDOR DEL EDIFICIO DE LA SUPERVISION ESCOLAR ORIGINAL, EL CUAL NO PERMITE UNA ADECUADA TRANSPIRACION DEL SUBSUELO TRANSMITIENDO LA HUMEDAD POR CAPILARIDAD A MUROS Y PISOS INTERIORES.

INDEFINICION ESPACIAL EN AREA DE ACCESO AL EDIFICIO ORIGINAL DE LA SUPERVISION ESCOLAR DEL IEEPO.

PISO DE MADERA EN MAL ESTADO POR EFECTO DE LA SATURACION DE HUMEDAD PROVENIENTE DEL SUBSUELO Y/O DE LAS FILTRACIONES FLUVIALES PROVINIENTES DEL EXTERIOR ASI COMO POR LA FALTA DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.



FOTO 8



FOTO 9

ALTERACION ESPACIAL Y DE LA TIPOLOGIA ARQUITECTONICA POR LA PRESENCIA DE INMUEBLES ESCOLARES CONSTRUIDOS BAJO NORMAS, ESPECIFICACIONES Y DISEÑO DEL CAPCE

PRESENCIA DE FLORA EN EXCESO EN PISO COLINDANTE CON MUROS DE LA SUPERVISION ESCOLAR LA CUAL ENFATIZA LA ACUMULACION DE HUMEDAD EN ESTA AREA.

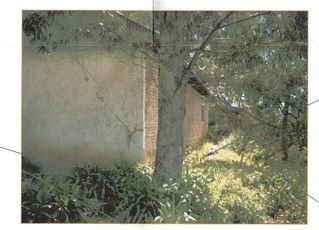


FOTO 10

INEXISTENCIA DE PROTECCIONES EN PISO EN BASE DE MUROS EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO ORIGINAL DE LA SUPERVISION ORIGINAL DEL IEEPO QUE EVITEN ACUMULACIONES DE AGUA POR ESTANCAMIENTO.

INDEFINICION ESPACIAL EN AREA DE COLINDANCIA DEL CONJUNTO ARQUITECTONICO QUE DELIMITE DE MANERA APROPIADA DICHO ESPACIO.

INEXISTENCIA DE DISEÑO DE PISOS Y CORREDORES QUE AYUDEN A DEFINIR CIRCULACIONES Y USOS DENTRO DEL ESPACIO ATRIAL .



FOTO 11

INDEFINICION DE USO EN LA PARTE SUPERIOR DEL TERRENO, LO QUE ASENTUA LA DESVINCULACION ESPACIAL DEL CONJUNTO.

ALTERACION ESPACIAL POR LA PRESENCIA DE CALLE PAVIMENTADA A BASE DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO CUYO TRAZO DESCONFIGURA EL ESPACIO ATRIAL ADEMAS DE DESVINCULAR LAS AREAS QUE CONFORMAN EL CONJUNTO ARQUITECTONICO.

ALTERACION ESPACIAL POR LA PRESENCIA DE CALLE PAVIMENTADA A BASE DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO CUYO TRAZO DESCONFIGURA EL ESPACIO ATRIAL ADEMAS DE DESVINCULAR LAS AREAS QUE CONFORMAN EL CONJUNTO ARQUITECTONICO.




FOTO 12

INDEFINICION ESPACIAL Y DE CIRCULACIONES EN AREA CIRCUNDANTE AL TEMPLO QUE AYUDE A LA VINCULACION DE LOS DISTINTOS USOS DE LOS ESPACIOS

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION.



CROQUIS DE MICROLOCALIZACION.

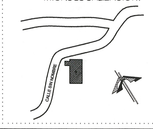

ESPECIFICACIONES:

INDEFINICION ESPACIAL Y DE USO EN AREA DE ACCESO AL TEMPLO POR LA PRESENCIA DE AGREGADOS DE CONCRETO EN PISO QUE CONFORMAN LA CANCHA DE BASQUETBOL

PISO DE MADERA EN MAL ESTADO POR FALTA DE MANTENIMIENTO Y ACUMULACION DE HUMEDAD.

INEXISTENCIA DE PROTECCIONES EN PISO EN BASE DE MUROS PARA EVITAR ESTANCAMIENTOS DE AGUA.

ALTERACION ESPACIAL POR LA PRESENCIA DE PISOS DE CONCRETO EN ESPACIOS CONTENIDOS EN EL AREA DE EMPLAZAMIENTO DEL EDIFICIO ORIGINAL DE LA SUPERVISION ESCOLAR DEL CONJUNTO ARQUITECTONICO.

PRESENCIA DE PISO DE CONCRETO EN AREA INTERIOR DE TEMPLO EL CUAL IMPIDE LA APROPIADA TRANSPIRACION NATURAL DEL SUBSUELO PROVOCANDO QUE DICHA HUMEDAD SE TRANSMITA A LOS MUROS POR CAPILARIDAD OCASIONANDO PERDIDA DE LA CAPACIDAD DE TRABAJO DE APLANADOS EN MUROS Y COHESION ENTRE SUS PARTES.

PRESENCIA DE PISO DE CONCRETO EN INTERIOR Y EXTERIOR DE CURATO UBICADO A UN COSTADO DEL TEMPLO LO QUE OCASIONANDO UNA DEFICIENTE TRANSPIRACION DEL SUBSUELO EN DICHA AREA.

ALTERACION ESPACIAL Y DE USOS EN EL CONJUNTO ARQUITECTONICO POR LA PRESENCIA DE UNA CALLE PAVIMENTADA A BASE DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO CUYO TRAZO DESCONFIGURA AL ESPACIO ATRIAL.

PRESENCIA DE PISO DE CONCRETO EN AREA DE CORREDOR DEL EDIFICIO ORIGINAL DE LA SUPERVISION ESCOLAR DEL IEEPO, EL CUAL IMPIDE LA CORRECTA TRANSPIRACION DEL SUBSUELO.

PROYECTO:

Proyecto de Restauración y Adecuación del Templo y Atrio de San José del Pacifico

PLANO:

INTERIOROS EN PISOS (DETERIOROS)

CLAVE:

De 1

1/3

2003

CENTRO INAH OAXACA
RECIBIDO
23/SEP/03
RECEPCION DE DOCUMENTOS DESPACHO

LIC. JOSE MURAT.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA.

ARQ. CARLOS E. MELGOZA CASTILLO.
DIRECTOR GENERAL DE LA COPAE.

DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS.

L.A ERON J. GARCIA GARCIA
AGENTE MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL PACIFICO, MIAHUATLAN, OAXACA.

ESCALA GRAFICA: ACOT : MTS. ESC. S/E

00000001

COPAE
COMISION DEL PATRIMONIO EDIFICADO