

PLANTA ARQUITECTONICA

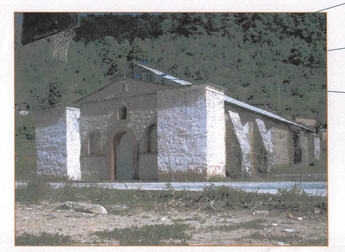


FOTO 1

FILTRACIONES DE AGUA EN AREA DE FALDON DE LAMINA EN PORTADA PRINCIPAL.

DESPRENDIMIENTOS DE LAMINA GALVANIZADA EN AREA DE FALDON EN PORTADA PRINCIPAL.

INTEMPERIZACION DE LAMINAS DE ACERO GALVANIZADO EN AREA DE FALDON DE PORTADA PRINCIPAL.

ACUMULACION DE HUMEDAD EN TIRANTES DE VIGAS DE MADERA EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA.

PRESENCIA DE INSTALACION ELECTRICA INADECUADA SUSPENDIDA DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA DE LA CUBIERTA EN AREA DE NAVE PRINCIPAL Y PRESBITERIO.

DETERIORO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA EN INTRADOS DE CUBIERTA POR FALTA DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.



FOTO 2

ALTERACION DE TIPOLOGIA ARQUITECTONICA EN CUBIERTA POR LA PRESENCIA DE RECUBRIMIENTO METALICO A BASE DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO.

ALTERACION DE LA CAPACIDAD TERMICA EN INTRADOS DE CUBIERTA POR LA PRESENCIA DE RECUBRIMIENTO METALICO A BASE DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO.

ACUMULACION DE HUMEDAD EN TIRANTES DE VIGAS DE MADERA EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA.

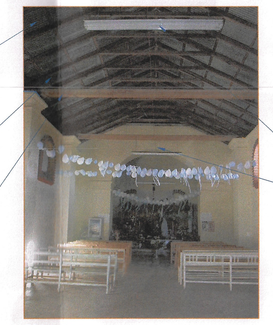


FOTO 3

PRESENCIA DE INSTALACION ELECTRICA INADECUADA SUSPENDIDA DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA DE LA CUBIERTA EN AREA DE NAVE PRINCIPAL Y PRESBITERIO.

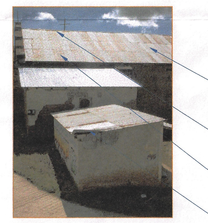


FOTO 4

ALTERACION DE TIPOLOGIA ARQUITECTONICA EN CUBIERTAS POR LA PRESENCIA DE RECUBRIMIENTO METALICO A BASE DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO EN AREA DE CURATO, SACRISTIA Y TEMPLO.

DETERIORO EN CUMBRERA METALICO POR EFECTOS DE INTEMPERIZACION Y FALTA DE MANTENIMIENTO.

INTEMPERIZACION DE ELEMENTOS METALICOS EN CUBIERTA.

DESPRENDIMIENTO DE ELEMENTOS METALICOS EN CUBIERTA.

FILTRACIONES DE AGUA EN CUBIERTA DE CORREDOR DE CURATO POR INSTALACION INAPROPIADA EN AREA DE JUNTAS ENTRE ELEMENTOS ARQUITECTONICOS.

DETERIORO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA EN CUBIERTA DE CORREDOR DE CURATO POR FALTA DE MANTENIMIENTO.

DETERIORO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA POR LA ALTERACION DE LA TEMPERATURA TRANSMITIDA POR LA LAMINA DE ACERO.

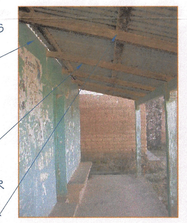


FOTO 5



FOTO 6

DETERIORO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA EN CUBIERTA DE CORREDOR DE CURATO POR ACUMULACION DE HUMEDAD EN AREA DE ESCURRIMIENTOS.

DETERIORO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA EN CUBIERTA EN AREA DE CORREDOR DE CURATO POR FALTA DE MANTENIMIENTO.

ALTERACION DE LA TIPOLOGIA ARQUITECTONICA EN CUBIERTA DEL EDIFICIO ORIGINAL DE LA SUPERVISION ESCOLAR DEL IEEPO POR LA PRESENCIA DE AGREGADO DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO.

ALTERACION DE LA TIPOLOGIA ARQUITECTONICA DEL CONJUNTO POR LA PRESENCIA DE AGREGADOS DE CONCRETO EN CUBIERTAS DE EDIFICIOS DE LA SUPERVISION ESCOLAR DISEÑADOS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL CAPCE.



FOTO 7



FOTO 8

ALTERACION DE LA TIPOLOGIA ARQUITECTONICA POR LA PRESENCIA DE ESTRUCTURA DE MADERA IMPROVISADA PARA SOPORTAR LAMINA GALVANIZADA EN CUBIERTA DE CAMPANIL.

INESTABILIDAD ESTRUCTURAL EN CUBIERTA IMPROVISADA DE CAMPANIL.

ACUMULACION DE HUMEDAD EN FALSO PLAFON DE DUELA DE MADERA PROVOCADA POR FILTRACIONES DE AGUA EN INTRADOS DE CUBIERTA EN EDIFICIO ORIGINAL DE LA SUPERVISION ESCOLAR DEL IEEPO.

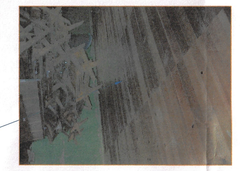


FOTO 9



FOTO 10

ALTERACION ESPACIAL Y DE TIPOLOGIA ARQUITECTONICA DEL CONJUNTO POR LA PRESENCIA DE AGREGADOS DE CONCRETO EN CUBIERTA DE LETRINAS EN AREA DE LA SUPERVISION ESCOLAR CONSTRUIDAS SEGUN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL CAPCE.

ALTERACION ESPACIAL Y DE TIPOLOGIA ARQUITECTONICA EN AREA DE ATRIO POR LA PRESENCIA DE AGREGADOS METALICOS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN CUBIERTA COLOCADA SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA.

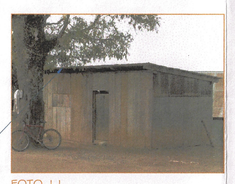


FOTO 11

ALTERACION DE TIPOLOGIA ARQUITECTONICA EN EDIFICIO ORIGINAL DE SUPERVISION ESCOLAR DEL IEEPO POR LA PRESENCIA DE AGREGADOS METALICOS EN CUBIERTA .

DETERIORO EN ESTRUCTURA DE MADERA DE CUBIERTA POR FALTA DE MANTENIMIENTO.




FOTO 12

DETERIORO EN ESTRUCTURA DE MADERA EN INTRADOS DE CUBIERTA POR LA ALTERACION DE TEMPERATURA PRODUCIDA POR LA TRANSMISION DE CALOR DE LOS AGREGADOS METALICOS DE CUBIERTA.

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION.



CROQUIS DE MICROLOCALIZACION.

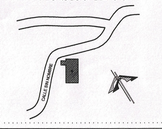

ESPECIFICACIONES:

ALTERACION DE LA TIPOLOGIA ARQUITECTONICA POR LA PRESENCIA DE AGREGADOS METALICOS EN CUBIERTA. FILTRACIONES DE AGUA EN CUBIERTA. ACUMULACION DE HUMEDAD EN INTRADOS DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA DE MADERA. DESPRENDIMIENTOS DE PIEZAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO EN CUBIERTA. ALTERACIONES TERMICAS INAPROPIADAS PARA EL INTERIOR DEL TEMPLO.

ALTERACION DE LA TIPOLOGIA ARQUITECTONICA POR LA PRESENCIA DE AGREGADO METALICOS EN CUBIERTA. DESPRENDIMIENTO DE PIEZAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO. FILTRACIONES DE AGUA EN CUBIERTA. ACUMULACION DE HUMEDAD EN INTRADOS DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA DE MADERA Y EN FALSO PLAFON DE DUELA DE MADERA. ALTERACIONES TERMICAS INAPROPIADAS PARA EL INTERIOR DEL EDIFICIO ORIGINAL DE LA SUPERVISION ESCOLAR.

ALTERACION DE LA TIPOLOGIA ARQUITECTONICA POR LA PRESENCIA DE AGREGADOS DE CONCRETO ARMADO EN CUBIERTA INAPROPIADOS PARA EL CONTEXTO ARQUITECTONICO, EN EL AREA DE LA SUPERVISION ESCOLAR.

ALTERACION DE LA TIPOLOGIA ARQUITECTONICA POR LA PRESENCIA DE ESTRUCTURA DE MADERA IMPROVISADA PARA SOPORTAR LAMINA GALVANIZADA EN CUBIERTA.

INESTABILIDAD ESTRUCTURAL EN CUBIERTA IMPROVISADA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA APOYADA SOBRE BASTIDOR DE MADERA.

PROYECTO:

Proyecto de Restauración y Adecuación del Templo y Atrio de San José del Pacifico

PLANO:

DETERIOROS DE CUBIERTAS

(DETERIOROS)

CLAVE:

De3

3/3

ABRIL 2003

LIC. JOSE MURAT.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA.

ARQ. CARLOS E. MELGOZA CASTILLO.
DIRECTOR GENERAL DE LA COPAE.

DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS.

L.A ERON J. GARCIA GARCIA
REPRESENTANTE MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL PACIFICO, MIAHUATLAN, OAXACA.

ESCALA GRAFICA: ACOT : MTS. ESC. S/E

00000003

CENTRO INAH OAXACA
RECIBIDO
23 ENE 2004
REGISTRO DE PROYECTOS

COPAE
COMISION DEL PATRIMONIO EDIFICADO