


- DETERIOROS:**
- ◆ ELEMENTOS LABRADOS DE PIEDRA CANTERA CON EFOLIACIÓN Y PÉRDIDA DE MOLDURAS DE LA CAPA SUPERFICIAL, PROVOCADO POR CONCENTRACIÓN DE HUMEDADES, MULTITERRAS, INTemperismo, PÉRDIDA DE PUNTEADO, HIERROLES.
  - ◆ DESPOSTALAMIENTOS MENORES CON PÉRDIDA PARCIAL DE ORNAMENTACIÓN LABRADA DE CANTERA PROVOCADA POR FRAGMENTACIÓN DE LA PIEDRA, MOVIMIENTOS SÍSMICOS O COLISIONES CON PIEZAS DESPRENDIDAS DE LA PORTADA.
  - ◆ ESCULTURAS DE PIEDRA CANTERA CON EFOLIACIÓN DE CAPA SUPERFICIAL Y PÉRDIDA DE ORNAMENTACIÓN PROVOCADA POR INTemperismo, CONCENTRACIÓN DE HUMEDADES, HIERROLES, GUANO DE PALOMA Y FALTA DE MANTENIMIENTO.
  - ◆ DESPOSTALAMIENTOS MAYORES POR DISREGAGACIÓN O ESTALLAMIENTO TOTAL DE PIEZA DE CANTERA LABRADA, PROVOCADA POR TÉRMINO DE VIDA ÚTIL DEL MATERIAL BASE, INTemperismo, MOVIMIENTOS SÍSMICOS O COLISIONES CON PIEZAS DESPRENDIDAS DE LA PORTADA.
  - ◆ ENADRILLADO DE BARRIO EN ESCARPIOS PARA DESAGÜE Y GOTERO CON PÉRDIDA PARCIAL DE ELEMENTOS PROVOCADO POR TÉRMINO DE VIDA ÚTIL DEL MATERIAL BASE, CONCENTRACIÓN DE HUMEDADES, INTemperismo, MOVIMIENTOS SÍSMICOS Y FALTA DE MANTENIMIENTO.
  - ◆ PÉRDIDA DE AFILADO FINAL ORIGINAL CON PROBABLE POLICROMÍA PROVOCADO POR INTemperismo, TÉRMINO DE VIDA ÚTIL DEL MATERIAL BASE Y MOVIMIENTOS SÍSMICOS.
  - ◆ PÉRDIDA DE ELEMENTOS ORNAMENTALES DE LADRILLO DE BARRIO, PROVOCADO POR DESPRENDIMIENTOS, EROSIÓN POR INTemperismo Y TÉRMINO DE VIDA ÚTIL DEL MATERIAL BASE.
  - ◆ MOLDURAS DE LADRILLO DE BARRIO EROSIONADAS O CON DESPRENDIMIENTO PARCIAL DE PIEZAS, PROVOCADO POR CONCENTRACIÓN DE HUMEDADES Y TÉRMINO DE VIDA ÚTIL DEL MATERIAL BASE.
  - ◆ ENHUECACIONES, SEDIMENTOS DE HOLLÍN, OXIDACIÓN DE PIEDRA Y MANCHAS POR ELEMENTOS CONTAMINANTES EN EL AMBIENTE Y CONCENTRACIÓN DE HUMEDADES PROVOCANDO EROSIÓN Y ESTALLAMIENTO DE CAPA SUPERFICIAL DE PIEDRA.

contrafuerte oriente      calle central      contrafuerte poniente

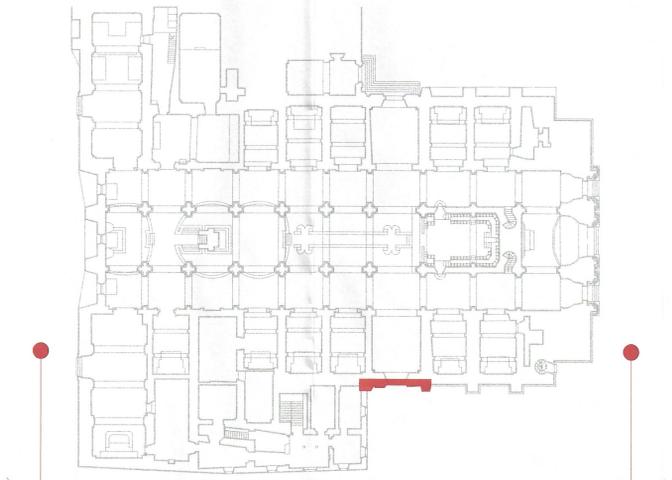

**PROYECTO:**  
**RESTAURACIÓN DE LAS FACHADAS NORTE Y SUR DE LA CATEDRAL DE OAXACA**

PLANO:  
 DETERIOROS FACHADA NORTE

MARZO DE 2004

DET 01

01/02

LIC. JOSE MURAT.  
 GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA.  
 ARQ. CARLOS E. MELGOZA CASTILLO.  
 DIRECTOR GENERAL DE LA COPAE.  
 DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS.

ESCALA GRAFICA      ACOT: MTS.      ESC: 1:50

0 0.5 1 1.5 2

COMISION DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Fecha: 24/03/04

00000001