


“TEMPLO CATOLICO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SANTO DOMINGO NUXAÁ, OAXACA”

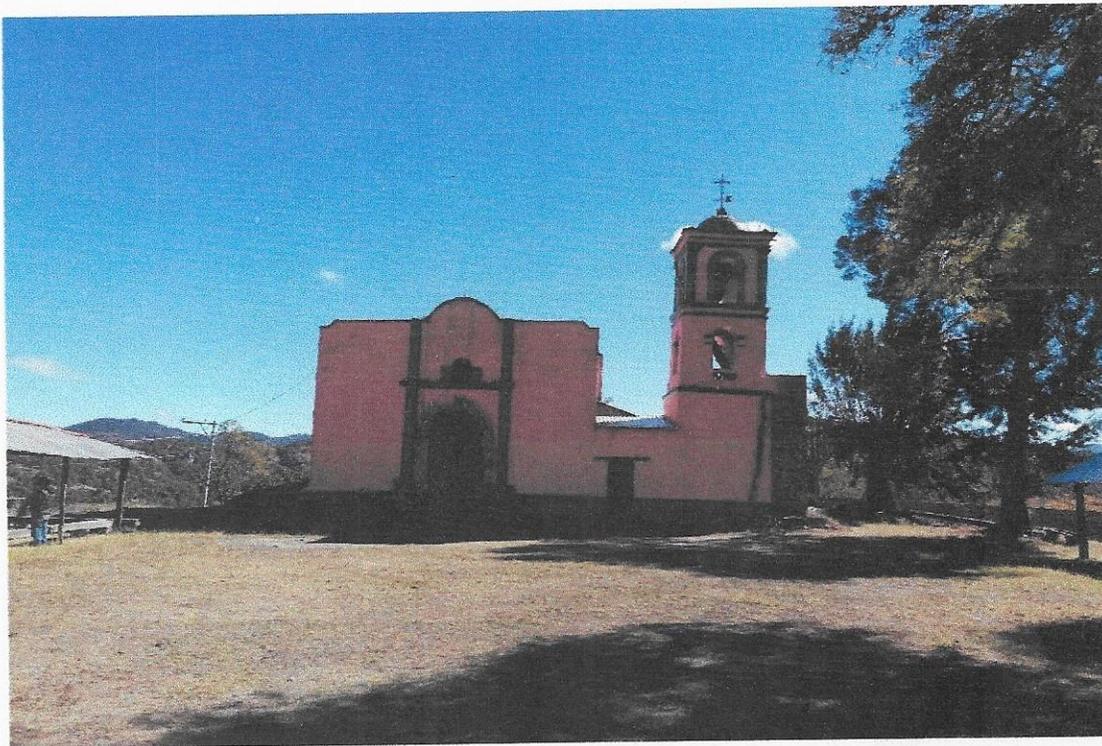

(TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SANTO DOMINGO NUXAÁ, OAXACA)

INDICE

FICHA CON DATOS GENERALES DEL INMUEBLE	3
INTRODUCCION GENERAL	5
UBICACION DEL CONTEXTO URBANO	7
ANTECEDENTES HISTORICOS	9
DESCRIPCION ARQUITECTONICA DEL INMUEBLE	11
DESCRIPCION DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO Y FABRICAS	15
DESCRIPCION DE LOS DAÑOS EN EL INMUEBLE.	18
PROPUESTA PARA INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE	21
ANALISIS DEL PARTIDO ARQUITECTONICO ORIGINAL/ACTUAL	24
MEMORIA FOTOGRÁFICA	32

(TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SANTO DOMINGO NUXAÁ, OAXACA)

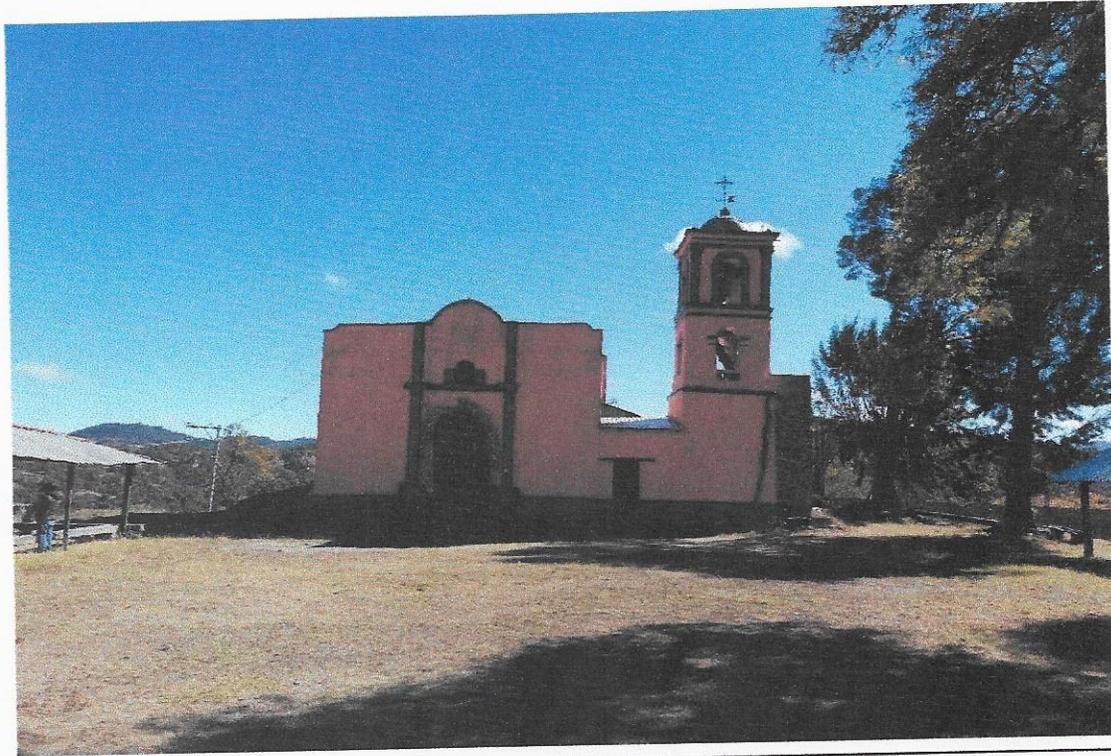


Imagen 01. Fachada Principal del Templo de Santo Domingo de Guzmán.

Fuente: Visita técnica

	LOCALIZACIÓN:
ESTADO:	(20) Oaxaca
REGIÓN	Valles Centrales
DISTRITO:	(10) Nochixtlán
MUNICIPIO:	(511) Santo Domingo Nuxaá
LOCALIDAD:	(0001) Santo Domingo Nuxaá
COLONIA:	Centro
CALLE Y NUMERO:	Melchor Ocampo S/N

(TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SANTO DOMINGO NUXAÁ, OAXACA)

DATOS GENERALES DEL INMUEBLE:

NOMBRE DEL CONJUNTO:	Templo Catolico Santo domingo de Guzmán, Santo Domingo Nuxaá,
USO ORIGINAL DE LA EDIFICACIÓN:	Inmueble religioso; Arquitectura religiosa
USO ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN:	Inmueble religioso; Arquitectura religiosa
FICHA DE CATALOGO DEL INAH	I-0012004273
ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN:	Siglo XIX. En el libro de "Colección de Cuadros Sinópticos" de Manuel Martínez Gracida menciona que, Santo Domingo Nuxaá antes llamado "Nuxaá Santo Domingo", cuenta con una casa municipal, un templo católico, una casa curatal y un panteon. Edificios públicos. —tiene los siguientes: Una casa municipal; su valor es de \$800. Un templo católico; su valor es de \$4000. Una casa Curatal; su valor es de \$1000. Un panteon; su valor es de \$ 30. Historia. --- No se sabe la época de la fundación de este pueblo, pues ni por la tradición ni por documentos se tiene noticia de ella. (GRACIDA,1883)
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	Regular

(TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SANTO DOMINGO NUXAÁ, OAXACA)

CARACTERÍSTICAS:

Fachada compuesta por dos cuerpos que se enmarcan por pilastras de sección cuadrada adosadas al muro, el acceso se encuentra en el primer cuerpo y esta enmarca por jambas que sostienen al arco de medio punto, lo antecede una serie de escalones que terminan en el acceso al templo, el primer cuerpo se delimita del segundo por una cornisa, en el segundo cuerpo solo se puede observar el nicho de sección rectangular, y el frontón se sección circular como remate de la fachada que a su vez es recorrido por la cornisa.

La torre campanario se encuentra separada de la fachada, la planta se encuentra conformada por una nave, sacristía, presbiterio y un anexo.

(TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SANTO DOMINGO NUXAÁ, OAXACA)

Consulta pública del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles



La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

Nombre: Santo Domingo Nuxaa
Tipo y subtipo de ficha: INMUEBLE RELIGIOSO
Clave de ficha: I-00 12004273

LOCALIZACIÓN

Entidad Federativa: Oaxaca
Municipio / Alcaldía: Santo Domingo Nuxaa
Localidad / Colonia: Santo Domingo Nuxaa
Validad: Calle Pino Suárez
Número exterior: Sin información
Asentamiento humano: Colonia - Centro
Otra localización: Sin información

IDENTIFICACIÓN

Clasificación: Monumento Histórico
Uso Original
Categoría: Arquitectura Religiosa
Género: Edificio de arquitectura religiosa
Tipo Arquitectónico: Templo
Nombre Original y/o Tradicional: Santo Domingo Nuxaa
Nombre Actual: Santo Domingo Nuxaa

Uso Actual
Categoría: Arquitectura Religiosa
Género: Edificio de arquitectura religiosa
Tipo Arquitectónico: Templo
Patrimonio perdido: Sin información

ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad: Otras formas de propiedad - Gobierno federal
Folio Real RPMZH: Sin información
Folio y Denominación ZMH: Sin información
Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos: Sin información
Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos: Sin información
Sitio inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO: Sin información

REFERENCIAS RELIGIOSO ADMINISTRATIVAS

Advocación Original: Sin información

Advocación Actual: Sin información

Fundación: Sin información

(TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SANTO DOMINGO NUXAA, OAXACA)

Consulta pública del Catálogo Nacional de
Monumentos Históricos Inmuebles



La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

INFORMACIÓN HISTÓRICA

Época de construcción: XIX

Intervenciones: Sin información

Información histórica

1. Apoyo de SEDESOL para edificar (1998) techumbre de madera, antes era de lámina.
3. En viga atreja de madera se lee: "SANTOS DE US SANTUS" 8 DE MARZO DE 1808

Precexistencia de otras épocas

Existe precexistencia: SI

Tipo de estructura: Sin información

Ubicación: Sin información

FUENTES CONSULTADAS

Orales

Sin información

Documentales

Sin información

Inscripciones

Sin información

MONOGRAFÍA

No

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Sin información

CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

Partido arquitectónico

Partido arquitectónico: Sin información

Fachada principal

Materiales predominantes del acabado: Sin información

Descripción del acabado

Aplanado

Estructura vertical / Muros

Materiales predominantes: Adobe

Ancho: Sin información

Descripción

Sin información

Estructura horizontal / Entrepiso

Materiales y sistemas constructivos predominantes: Sin información

Forma de entrepiso: Sin información

Altura aproximada (MTS)

Altura aproximada: Sin información

Descripción

Sin información

Techumbre

Materiales y sistemas constructivos predominantes: MADERA, TEJA

Forma de techumbre: Inclinada a dos aguas

Altura aproximada: Sin información

Descripción

Sin información

Piso y pavimentos

Materiales y sistemas constructivos predominantes: Sin información

Descripción

Sin información

Escalera principal

Materiales predominantes: Sin información

Forma: Sin información

Descripción

Sin información

Consulta pública del Catálogo Nacional de
Monumentos Históricos Inmuebles



La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

Elementos relevantes del inmueble

Descripción
Sin información

FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 01/01/2000

Centro de documentación de la CNMH

PLANOTECA DEL AHJE

En proceso

ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO

En proceso

FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO

En proceso

(TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SANTO DOMINGO NUXAÁ, OAXACA)

INTRODUCCIÓN GENERAL:

Los sismos del mes de septiembre del 2017 en la región centro-sur del país ocasionaron pérdidas humanas, la destrucción de miles de viviendas y daños materiales en la infraestructura y redes de comunicación, dotación de servicios urbanos de agua y drenaje; equipamiento público de abasto, salud y educativo, así como en bienes culturales, históricos, arqueológicos y artísticos en alrededor de 400 municipios en los estados de Chiapas, México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y la Ciudad de México.

Hablando específicamente de datos que engloban el aspecto cultural e histórico tenemos que las edificaciones ubicadas en los sitios históricos importantes en los Estados de México, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Morelos, constituyen un patrimonio para el país y para la humanidad, ya que otorgan identidad local y son importantes para generar derrama económica derivada del turismo nacional e internacional. El daño que estos inmuebles han sufrido es considerable y la mayoría de ellos no se han reconstruido.

Es importante mencionar que los bienes de este tipo son fundamentales para el desarrollo individual y comunitario, la cohesión social y como lugar de esparcimiento. Por lo que se debe impulsar su conservación y preservación para las generaciones futuras. Haciendo de suma importancia el presente estudio para la restauración del **Templo de Santo Domingo de Guzmán**, por ser un inmueble donde la mayor parte de la población concurre.

A si por medio de este estudio se busca contribuir con el impulso del Programa Nacional de Reconstrucción el cual tiene como objetivo la atención del rezago en las comunidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 en la región centro-sur del país, asumiendo la responsabilidad del Estado en la protección y garantía de los derechos humanos de las personas y las comunidades afectadas. El Programa contempla la participación de los gobiernos estatales y municipales, así como de todos los sectores sociales, coordinados por el gobierno federal y dentro de un solo programa del Patrimonio Cultural Construido y Obra pública, apegándose al siguiente marco jurídico:

- Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley Orgánica del Poder ejecutivo del Estado de Oaxaca.
- Decreto del Ejecutivo del Estado por el cual se crea el Organismo Público Descentralizado denominado "Instituto del patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca.
- Acuerdo de sectorización de las entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Oaxaca.
- Ley de Entidades Para Estatales del Estado de Oaxaca.
- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

(TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SANTO DOMINGO NUXAÁ, OAXACA)

- Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural del Estado de Oaxaca.
- Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas.
- Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas.
- Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico.
- Reglamento General de Aplicación del Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez.
- Reglamento interno del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca
- Manual de Organización de Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca.

El objetivo del estudio de intervención es la recuperación de la unidad formal y arquitectónica del edificio religioso catalogado como inmueble histórico por sus elementos y fabricas que lo constituyen el cual ha sufrido daños a causa del movimiento telúrico ocasionado por el sismo del 2017 cuyo epicentro fue en la región del Istmo de Tehuantepec y al año siguiente en febrero del 2018. A sí mismo es importante mencionar que la metodología y las etapas que conformarán dicho proyecto tendrán como finalidad la realización de los trabajos necesarios para garantizar la seguridad de los usuarios como del inmueble.

Dentro de los objetivos particulares tenemos:

- 1.- La recuperación del carácter arquitectónico del inmueble, tratando de mantener los aspectos que le dan su identidad histórica.
- 2.- El empleo de los sistemas constructivos tradicionales identificados en el estudio previamente hecho al inmueble para la realización del proyecto.
- 3.- Dejar en condiciones de habitabilidad el inmueble, tomando en cuenta cada uno de los aspectos en los cuales se trabajarán, desde el confort hasta la seguridad estructural.

Por medio de este estudio se pretende recabar la información necesaria y entender la necesidad de realizar los trabajos de restauración correspondientes al bien mueble conocido como "Templo Católico de Santo Domingo de Guzman", definiendo de manera resumida, previo a un proyecto ejecutivo, los daños presentes en el inmueble, presentando evidencias fotográficas y una propuesta de acciones para atender los daños y así mismo proponer un presupuesto en base a las normas aplicables a la restauración e intervención de monumentos históricos.

(TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SANTO DOMINGO NUXAÁ, OAXACA)

UBICACIÓN EN EL CONTEXTO URBANO:

Se localiza en las coordenadas 17°13' de latitud norte y 97°07' de longitud oeste al noreste del estado en el distrito de Nochixtlán a una distancia aproximada de 102 km. en relación a la capital del estado.

Colinda con San Andrés Nuxiño, San Juan Tamazola, Santa María Peñoles y San Andrés Zautla. Su altura sobre el nivel de la mar es de 1,960 metros.

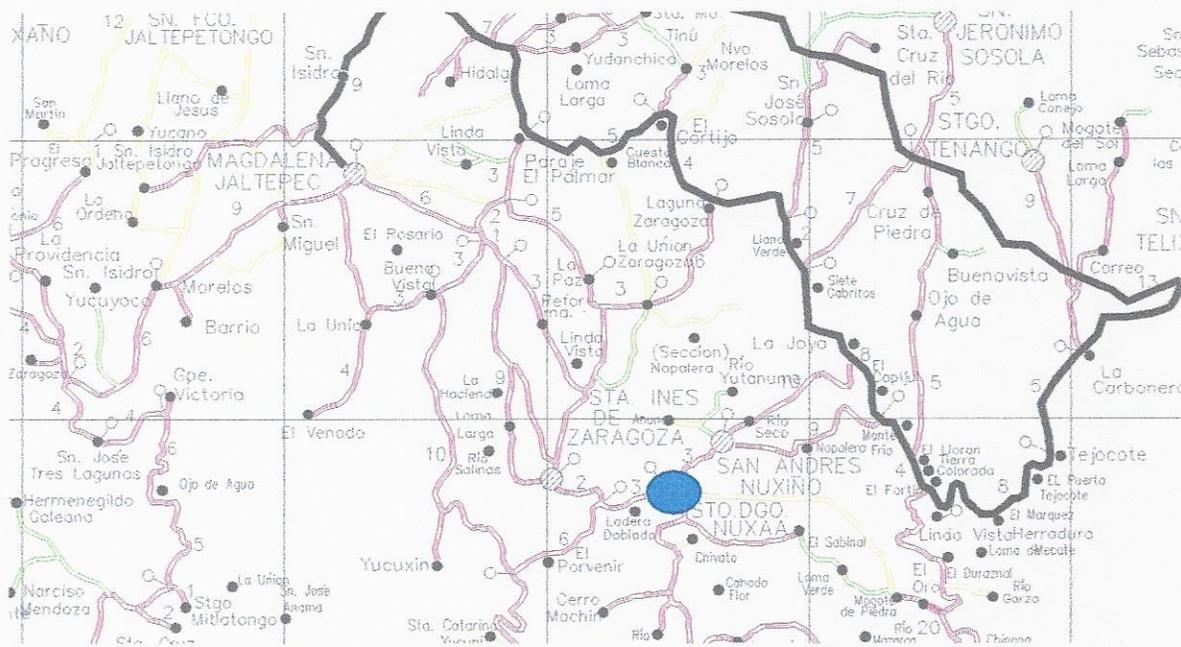


Imagen 02. Macro localización Santo domingo Nuxaá.

Santo domingo Nuxaá es una población que se encuentra ubicada en la parte noroeste del estado de Oaxaca, en la región de la mixteca, formando parte del distrito de Nochixtlán aproximadamente a 120 kilómetros de dicho distrito.

(TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SANTO DOMINGO NUXAÁ, OAXACA)

El templo de Santo Domingo se encuentra ubicado en la calle de Melchor Ocampo, en la colonia centro, en donde se encuentran también los inmuebles de servicio público de la población, Tales como una cancha de usos múltiples a escasos 20 mt del atrio de la iglesia, frente y a un lado de la cancha la comandancia de policías; frente a esta una pequeña clínica y enseguida el palacio municipal de la localidad.

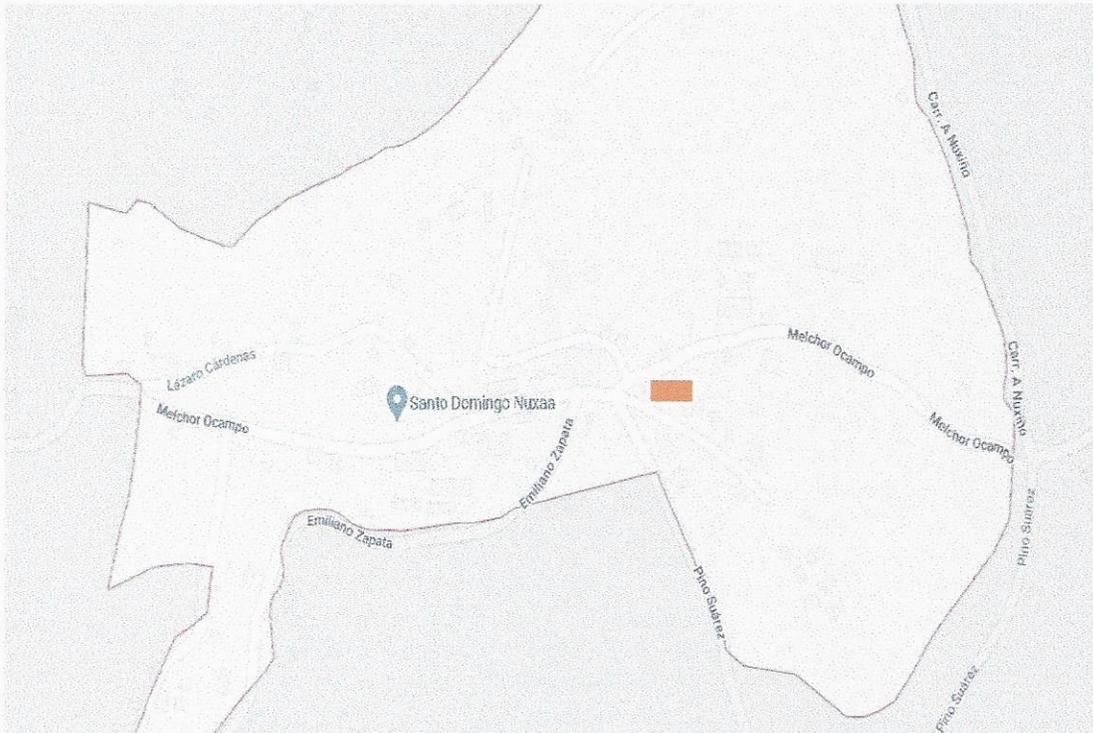


Imagen 03. Micro localización Santo domingo Nuxaa.

(TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SANTO DOMINGO NUXAA, OAXACA)

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

No se tienen antecedentes históricos en documentación de la fundación de Santo Domingo Nuxaá, pero en el libro de "Colección de Cuadros Sinópticos" de Manuel Martínez Gracida menciona que, Santo Domingo Nuxaá:

"Significa en Mixteco: Pueblo nuevo ó tierra azul, Etimológicamente: Nu- Pueblo o Tierra y Xaá, Azul o Nuevo.

Hidrología Fluvial.— Solo tiene un río conocido con el nombre de Cochindú, que en Mixteco quiere decir Río pelon y conduce poca agua, la que se aumenta en tiempo de lluvias.

Edificios públicos.—tiene los siguientes.— Hay un templo denominado Santo Domingo, construido de adobe y cubierta de vigas; cuyo valor es de \$4000.

Una Casa curatal dividida en dos piezas, construidas del mismo material que el templo cuyo valor \$ 1000.

Una casa municipal dividida también en dos piezas, construidas del mismo material \$ 800.

Un panteón, en valor de \$30.

Historia.— No se sabe la época de la fundación de este pueblo, pues ni por las tradiciones ni por documentos se tiene noticia de ella.

Fenómenos físicos. – Se recuerda el terreno habido a las dos y cuatro de la tarde del día 19 de julio del año de 1882 (GRACIDA, 1883).

EXTENSION:

Su extensión total de superficie es de 141.62 km² que representan el 0.15% con relación al total del estado.

(TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SANTO DOMINGO NUXAÁ, OAXACA)

OROGRAFÍA.

Montaña Chinapa, cerro León y cerro Nuuxie.

CLIMA:

El clima de esta comunidad es subhúmedo, con lluvias en verano.

FLORA Y FAUNA

Flor de muerto, flor de ramo, flor de madroño, hierba santa, chepiche, chepil, verdolaga, tepeguaje, pino, ocote, durazno, manzana, capulín, anonas, hierbabuena, manzanilla, pericón, ruda, árnica, gordolobo.

Cuervo, pájaro azul, gavilán, jilguero, gorrión, coyote, zorro, tábano, moscas, zancudo, ranas, charales, tembolocates, víbora de cascabel, coralillo, lagartijas.

FIESTAS, DANZAS Y TRADICIONES

Día de muertos, fiesta patronal y fiestas patrias.

La danza característica de este municipio es la "Danza de Temascal" (esta danza es la representación del pedimento de una novia)

MUSICA

Las festividades y los eventos sociales son amenizados siempre por las tradicionales bandas de música de viento, así como de violín y guitarra.

GASTRONOMIA

Pozole, barbacoa de borrego, atole de panela, chapulín

También cuenta con un órgano histórico, el cual realza la importancia de mantener en buen estado el templo:

Región: Mixteca Alta

Fecha de construcción del templo: Siglo XVIII

Fecha de construcción del órgano: 1807

Autor: desconocido

Última vez tocado: antes de 1930

(TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SANTO DOMINGO NUXAÁ, OAXACA)



DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL INMUEBLE:

El Instituto de Antropología e Historia lo encuentra clasificado como un Monumento Histórico bajo la ficha de clave I-0012004273, con nombre de templo de Santo Domingo De Guzmán de categoría Arquitectura religiosa bajo el régimen de propiedad ayuntamiento municipal. (INAH C. N., 1997)

El inmueble es de una sola nave que se encuentra dividido por cuatro entre ejes que se forman por los contrafuertes, en seguida se encuentra el presbiterio que a diferencia de otros templos no tiene la sacristía a su lado izquierdo o derecho, la sacristía se

ubica en el segundo entre eje de la nave, que a su vez conecta con el anexo.


La torre se divide en dos cuerpos, nicho y campanario con un remate de copulín.

Imagen 4. Fachada sur principal del templo de Santo Domingo de Guzmán, Nuxaá.

Fuente: Visita Técnica, octubre 2021.

(TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SANTO DOMINGO NUXAÁ, OAXACA)

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO Y LAS FÁBRICAS DEL INMUEBLE:

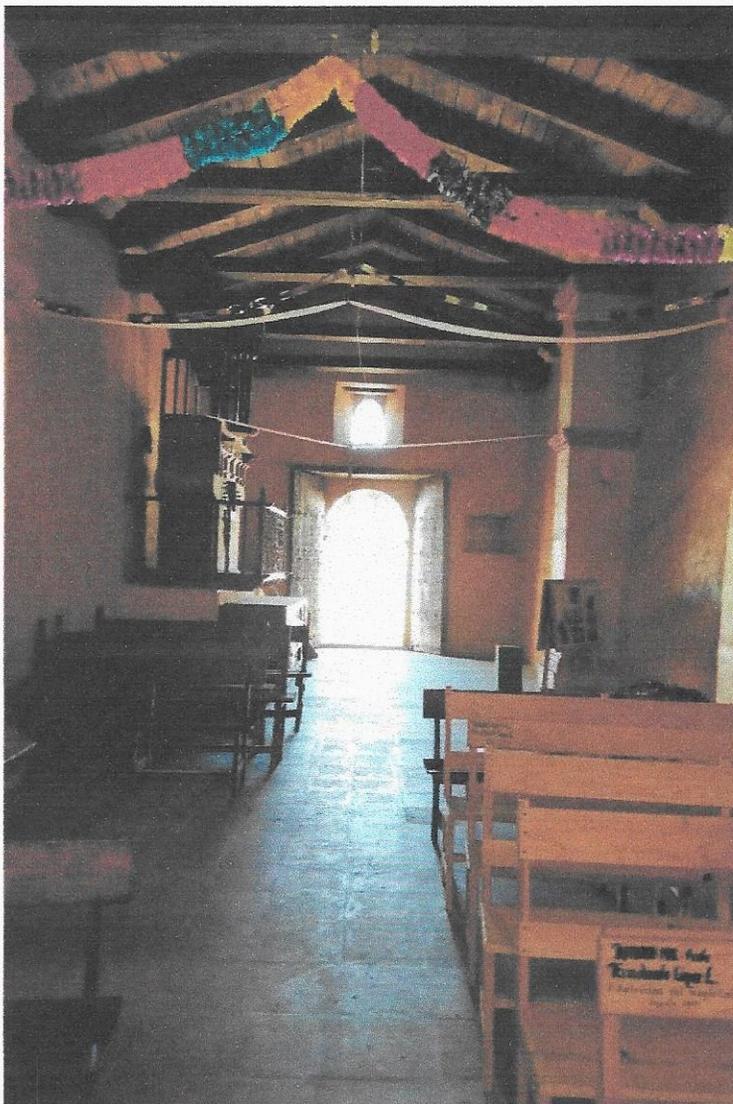

encontramos mobiliario eclesiástico.

La nave principal se divide en cuatro entre ejes que se forman por los contrafuertes que son mixtos formados por tabique de barro rojo recocido y piedra de la región junteados con morteros de cal arena.

Los contrafuertes son de sección rectangular, que descansan sobre su basa para continuar con la pilastra que se remata con la cornisa para continuar con el friso que se remata con otra cornisa de sección cuadrada.


Los muros son de mampostería mista de tabique rojo recocido junto a piedra de la región, junteada con morteros de cal arena.

Al interior de la nave

Imagen 5. Fachada sur principal del templo de Santo Domingo de Guzmán, Nuxaá.

Fuente: Visita Técnica, octubre 2021.

(TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SANTO DOMINGO NUXAÁ, OAXACA)

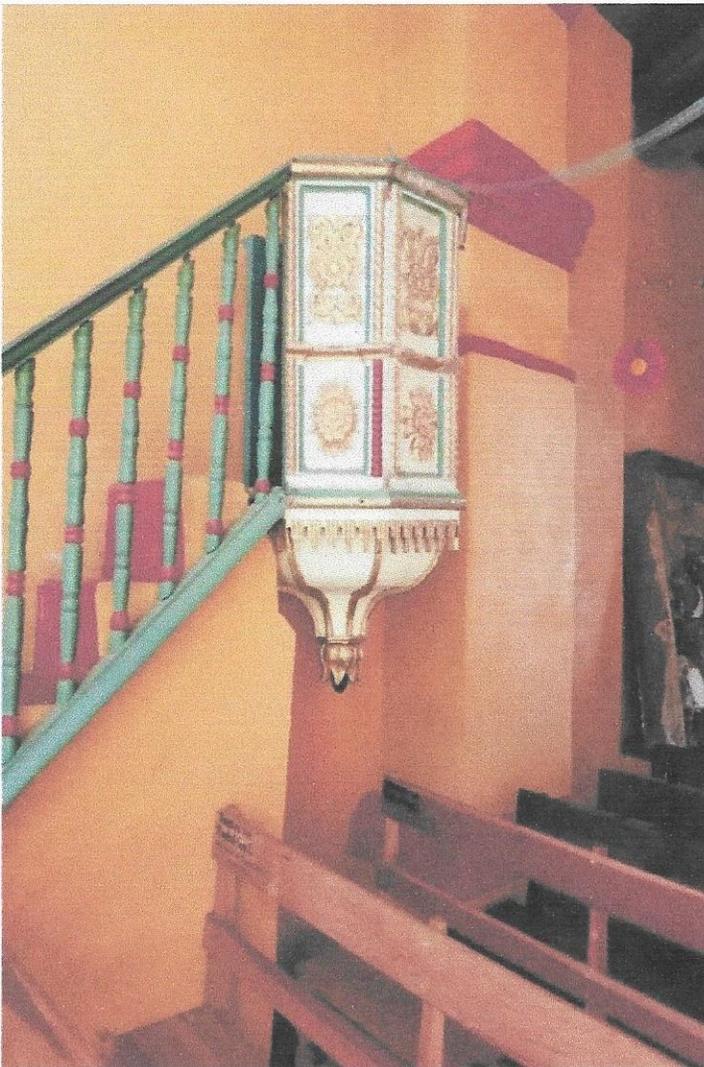

Se observa en el interior del templo un Ambón de madera ornamentado con pinturas en tonalidades de oro.

El Ambón es la parte inferior del pulpito cuya función principal es la de realizar las lecturas durante la misa, y donde el párroco da el sermón a los feligreses.


También nos encontramos un órgano de antigüedad aproximada del siglo XVIII.

El presbiterio se encuentra a un nivel superior del de la nave, al cual se accede mediante escalones, es la única parte que no se encuentra al mismo nivel de piso de la nave.

Imagen 6. Interior del templo de Santo Domingo de Guzmán, Nuxaá.

Fuente: Visita Técnica, octubre 2021.

(TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SANTO DOMINGO NUXAÁ, OAXACA)

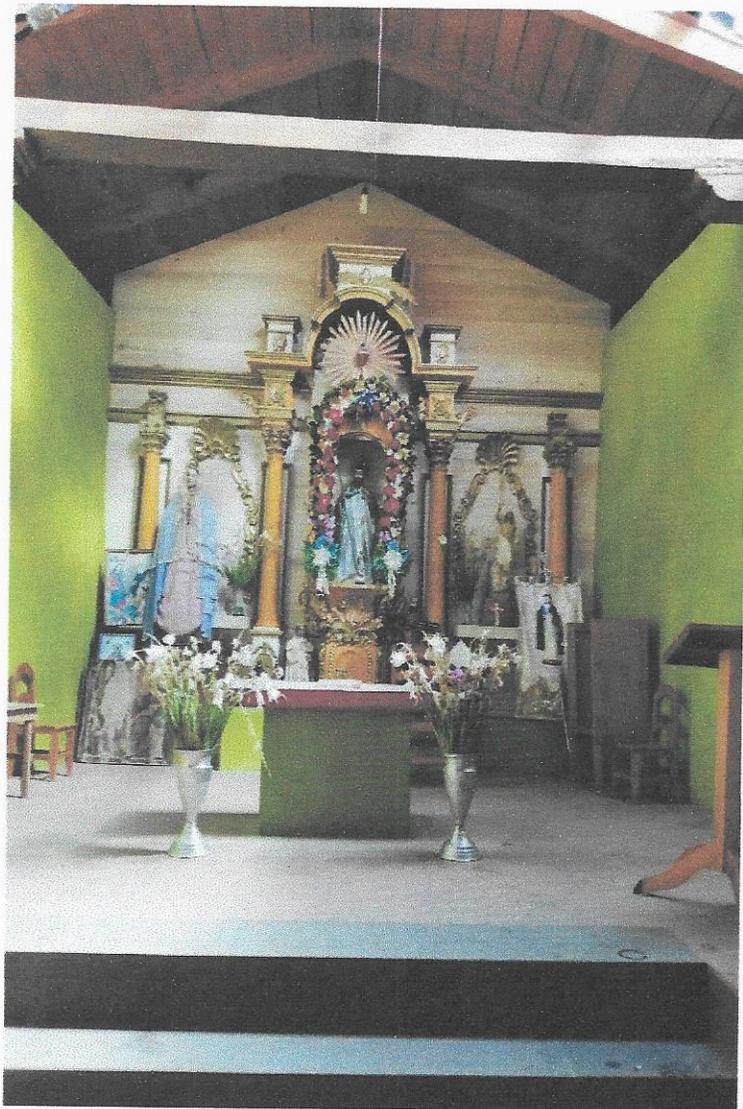

En el presbiterio se encuentra un altar fijo a base de concreto que antecede al retablo que cuenta con tres nichos formados por pilastras de sección circular que descansan sobre las basas y antepechos, que tienen como remate la cornisa y frontón a base de forma piramidal, con fondo a base de duelas de madera, con aparente reciente colocación.

Los muros que rodean a todo el inmueble son de un espesor aproximado de 1.50 m. de mampostería mixta a base de tabique de barro rojo recocido y piedra de la región junteados por morteros de cal arena con

aplanados al interior de mortero cemento-arena y acabado de pintura vinilica.

Imagen 7. Presbiterio del templo de Santo Domingo de Guzmán, Nuxaá.

Fuente: Visita Técnica, octubre 2021.

(TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SANTO DOMINGO NUXAÁ, OAXACA)




Imagen 8. Anexo del templo de Santo Domingo de Guzmán, Nuxaá.

Fuente: Visita Técnica, octubre 2021.

Los muros de la sacristía y anexo siguen con el mismo espesor y fabricas el cambio radica en el acabado fino ya que se observa acabado fino a base de mortero de cemento arena.

PISOS:

Los pisos en el interior de la nave son a base de concreto simple con un espesor de 10 cm con acabado fino para zonas de nave, otro tipo de piso se encuentra en el cuarto de anexo que es a base de piezas de ladrillo con acabados aparente.

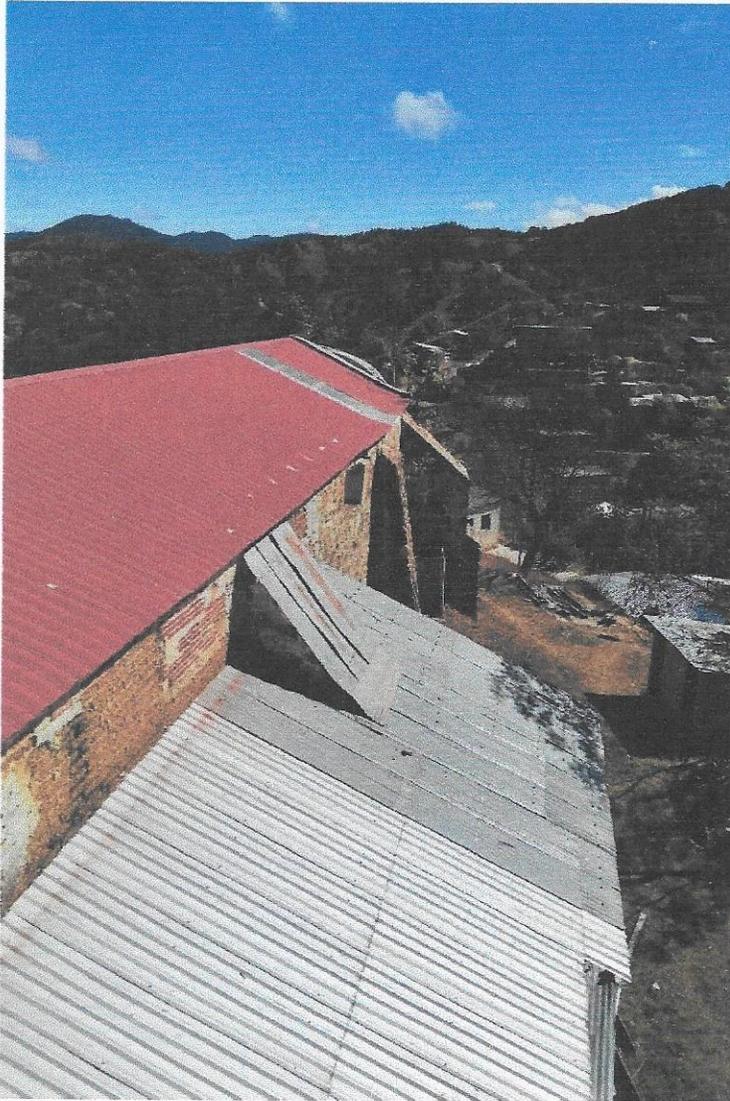

CUBIERTA:

La cubierta esta conformada por una armadura de par-hilera, la cual se conforma por las siguientes piezas, Par que es una pieza de madera que cumple la función de viga inclinada para el soporte del TABLAZÓN que a su vez soporta y hace el encamado para el entortado que antecede al material que dará a la intemperie que en este caso es lámina TIPO GALVATEJA.

Sobre las piezas de PAR se encuentra el TIRANTE que soporta las cargas estructurales de las demás piezas.

Imagen 9. Cubiertas del templo de Santo Domingo de Guzmán, Nuxaá.

Fuente: Visita Técnica, octubre 2021.

(TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SANTO DOMINGO NUXAÁ, OAXACA)

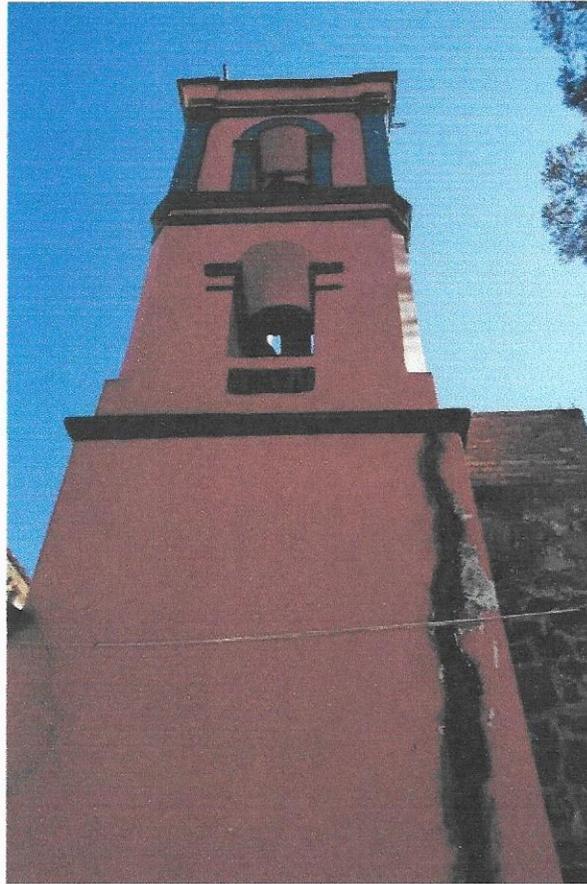


Imagen 10. Torre y campanario del templo de Santo Domingo de Guzmán, Nuxaá.

Fuente: Visita Técnica, octubre 2021.

El campanario se desplanta sobre un basamento de mampostería mixta de tabique rojo recocido y piedra de la región de planta cuadrada cuenta con una tronera cada torre campanario en cada cara existe un vano con arco de medio punto de tabique rojo recocido cuenta con un antepecho, en la esquina del campanario se encuentra la cornisa de ladrillo de barro rojo recocido, todos estos elementos están aplanados con mortero de cemento-arena con acabado fino. La cubierta de cada uno es semiesférica de tabique de barro rojo con entortado de mortero de cemento cal-arena con acabado final fin

(TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SANTO DOMINGO NUXAÁ, OAXACA)

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS EN EL INMUEBLE:

La intervención del templo católico de Santo Domingo de Guzmán de la comunidad de Santo Domingo Nuxaá, Nochixtlán, Oaxaca, es la respuesta con la que se pretende reparar el deterioro causado por los sismos del mes de septiembre del 2017 y febrero 2018, los cuales generaron los siguientes daños:


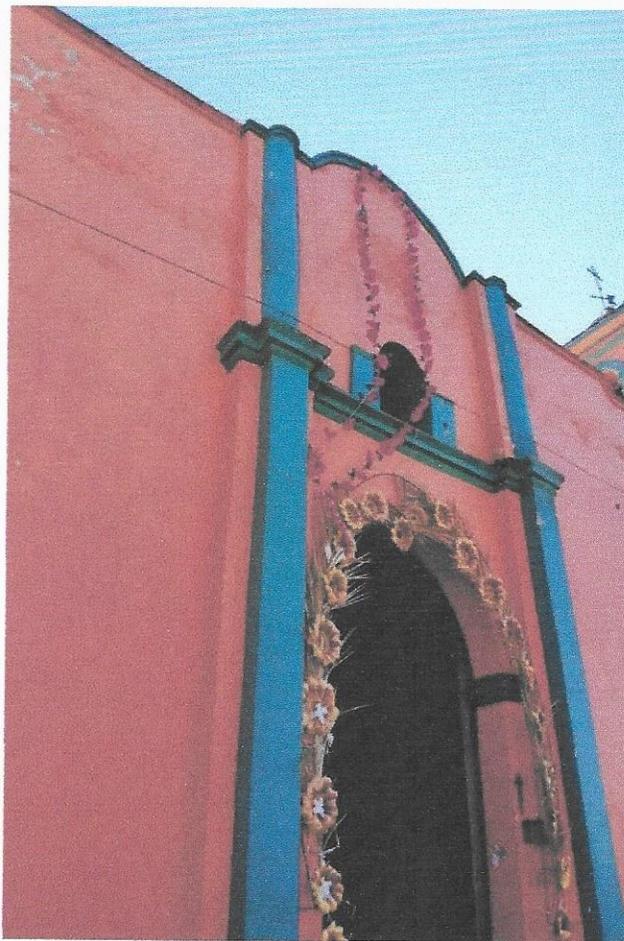


Imagen 10. Fachada Principal del templo de Santo Domingo de Guzmán, Nuxaá.

Fuente: Visita Técnica, octubre 2021.

(TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SANTO DOMINGO NUXAÁ, OAXACA)

Los principales daños del templo, es a causa de sismos y falta de mantenimiento como también del intemperismo, ya que en algunas zonas del inmueble se puede apreciar humedad por capilaridad y desprendimientos.

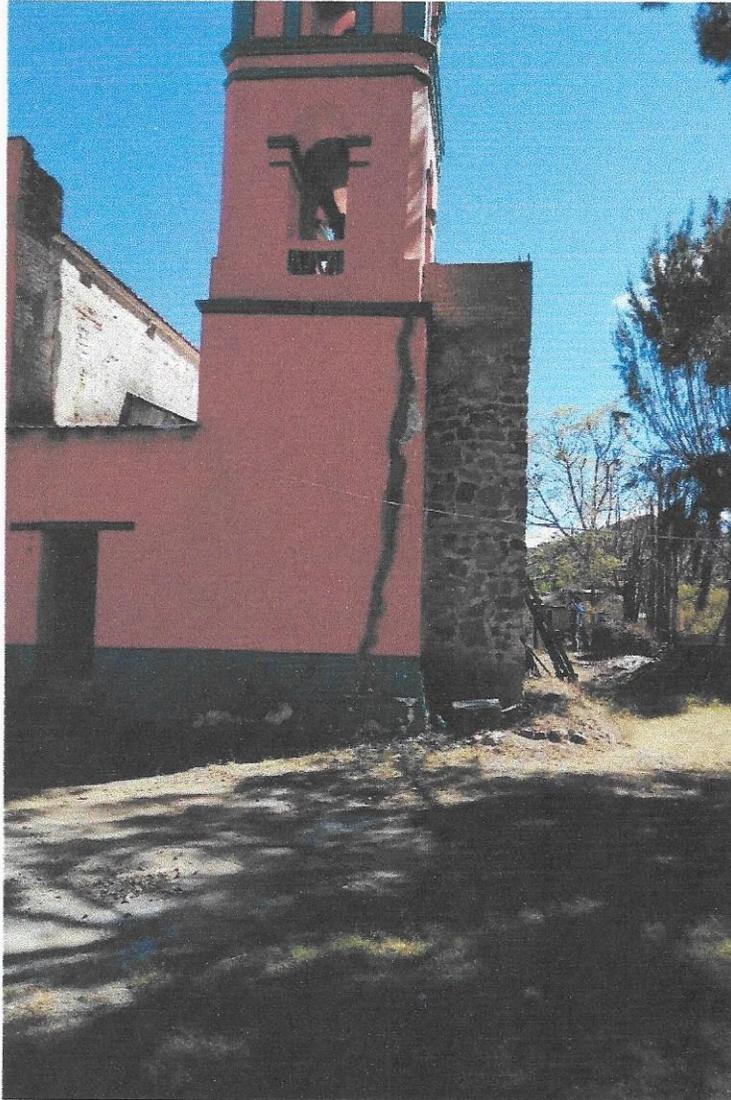

MUROS: El principal daño que se presentan en los muros del inmueble se presentan en el área de coro, sotocoro, primer eje y segundo eje, como en la portada en donde se presentan grietas originados por los sismos, como perdida de acabados derivados de la humedad, craquelamientos en el aplanado originados por la separación de su base, humedad y por sismos en los muros de la sacristía, deterioro parcial de la estructura de madera que se apoya en el muro del techo de la sacristía. En la torre sur se aprecia la presencia de una fractura a causa de sismo, la cual fue únicamente rellenada por la comunidad.

Imagen 11. Fachada Principal del templo de Santo Domingo de Guzmán, Nuxaá.

Fuente: Visita Técnica, octubre 2021.

(TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SANTO DOMINGO NUXAÁ, OAXACA)



Imagen 12. Cubierta y muro exterior templo de Santo Domingo de Guzmán, Nuxaá.

Fuente: Visita Técnica, octubre 2021.

MUROS EXTERIORES:

Grietas en muros de la portada originados por sismos, Deterioro parcial de muros exteriores en fachadas laterales originado por organismos xilófagos y falta de mantenimiento.

Grietas en muros de la portada originados por sismos. Perdida parcial de aplanados, originados por humedad y sismos.

(TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SANTO DOMINGO NUXAÁ, OAXACA)

También existe Presencia de flora nociva originada por intemperismo y falta de mantenimiento, se puede apreciar humedad y desgaste en las piezas de ladrillo rojo recocido y adobe.



Imagen 13. Cubiertas templo de Santo Domingo de Guzmán, Nuxaá.

Fuente: Visita Técnica, octubre 2021.

CUBIERTAS:

Las grietas se encuentran presentes en la cúpula del campanario presencia de flora nociva, intervenciones inadecuadas, colapso parcial de las cubiertas a base de morillos, listones de madera y laminas sueltas.

(TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SANTO DOMINGO NUXAÁ, OAXACA)

PISOS:

También se observan Grietas y asentamientos en piso de concreto, simple pulido y originado por sismos, tanto en la nave como en area de sacristía.



Imagen 14. Grieta en piso de acceso templo de Santo Domingo de Guzmán, Nuxaá.

Fuente: Visita Técnica, octubre 2021.

(TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SANTO DOMINGO NUXAÁ, OAXACA)

En el interior del templo de Santo Domingo De Guzman, será necesario realizar los traslados de los bienes muebles existentes, como lo son sillas, bancas, mesas de carácter contemporáneo, así como los nichos que resguarden las esculturas, todos los bienes muebles deberán ser resguardados en un sitio donde no lleguen a sufrir algún daño, con respecto a los nichos que son fijos a los muros se deberán considerar con un semi-encofrado para evitar la acumulación de material ajeno en los bienes.

Una vez concluido se deberá retirar el piso de cemento a golpe raso por medios manuales con el fin de corregir grietas.

En cubierta se plantea llevar a cabo la liberación parcial cubierta de parhilara de dos aguas con estructura de perfiles estructurales de madera y lámina galvanizada en mal estado, previamente a las liberaciones de los elementos se deberá colocar una cubierta provisional para evitar que el templo sufra más daños por temporal de lluvia o algún otro suceso atípico.

En el campanario será necesario realizar una protección a la campana y se liberara la instalación eléctrica, se tomara un registro de las dimensiones de las cornisas y molduras, para realizar la liberación de los aplanados a cada 20cm siguiendo la trayectoria de la grieta y el relleno de piso se liberará.

CONSOLIDACIÓN

“Es la intervención más respetuosa dentro de la restauración y tiene por objeto detener las alteraciones en proceso. como el término mismo lo indica, “da solidez” a un elemento que la ha perdido o la está perdiendo”.
(CHÁVEZ, 1981)

Durante este proceso se realizará la consolidación de muros de adobe, arco y pilastras por presencia de grietas provocadas por el sismo, de 45 cm de ancho a eje de grieta en ambos lados en promedio y de profundidad hasta encontrar material sólido, mediante la sustitución de piezas de características y dimensiones similares en los puntos ya antes definidos, se deberá realizar un correcto cuatropeso con las piezas ya existentes.

(TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SANTO DOMINGO NUXAÁ, OAXACA)

ANÁLISIS DEL PARTIDO ARQUITECTÓNICO.

El partido arquitectónico del Templo de Santo Domingo De Guzmán se apega al original, es decir al diseño de la edificación ya existente con sus mismas áreas, sin embargo, como lo ha revelado este estudio, han sido modificados durante el tiempo del edificio como quedo plasmado en la placa que se encuentran en él, que menciona:

Fachada compuesta por dos cuerpos que se enmarcan por pilastras de sección cuadrada adosadas al muro, el acceso se encuentra en el primer cuerpo y esta enmarca por jambas que sostienen al arco de medio punto, lo antecede una serie de escalones que terminan en el acceso al templo, el primer cuerpo se delimita del segundo por una cornisa, en el segundo cuerpo solo se puede observar el nicho de sección rectangular, y el frontón se sección circular como remate de la fachada que a su vez es recorrido por la cornisa.

La torre campanario se encuentra separada de la fachada, la planta se encuentra conformada por una nave, sacristía, presbiterio y un anexo.

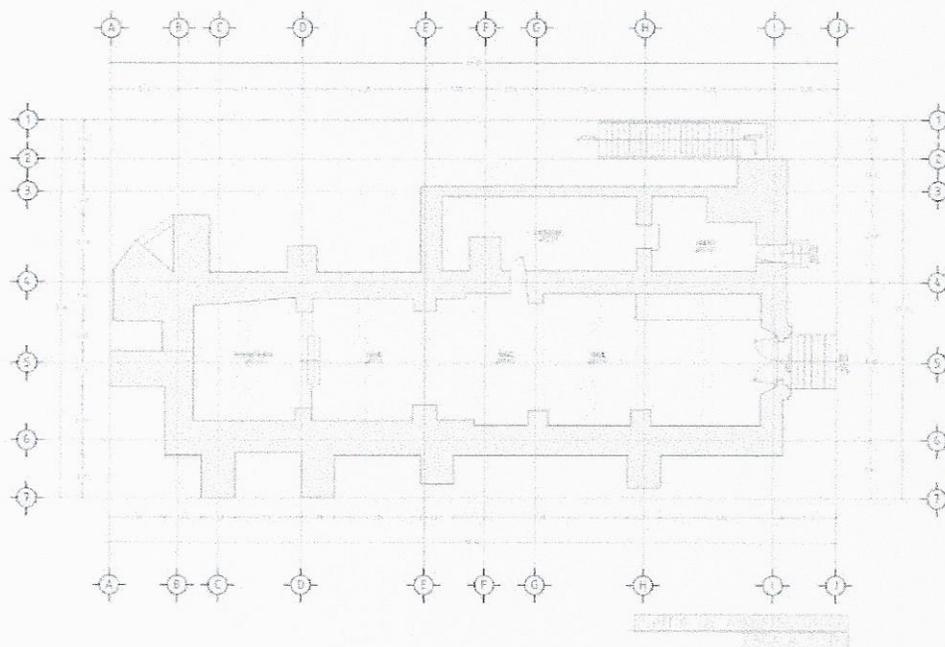


Imagen 14. Planta arquitectonica templo de Santo Domingo de Guzmán, Nuxaá.

Fuente: Visita Técnica, octubre 2021.

(TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SANTO DOMINGO NUXAÁ, OAXACA)

CHÁVEZ, A. E. (1981). LA RESTAURACIÓN, ASPECTOS TEÓRICOS E HISTÓRICOS, TESIS DE LICENCIATURA EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES. . MÉXICO: ENCRIM.

Enciclopedia de los Muicipios y Delegaciones de México . (s.f.). Obtenido de
<http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM20oaxaca/municipios/20384a.html>

GRACIDA, M. M. (1883). COLECCION DE "CUADROS SINOPTICOS" DE LOS PUEBLOS, HACIENDAS Y RANCHOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA. OAXACA DE JUAREZ: IMPRENTA DEL ESTADO, A CARGO DE I. CANDIANI.

OAXAQUEÑA, O. C. (2021). Obtenido de
<https://www.oaxaca.gob.mx/cco/historia/>

(TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SANTO DOMINGO NUXAÁ, OAXACA)