


DESCRIPCIÓN

FOTO #1. Vista de la fachada principal orientada Suroeste; construcción de fábrica mixta, a base de ladrillo de barro rojo recocido y piedra de la región, muros con un espesor aproximado de 1.06m. Octubre 2021.

CROQUIS

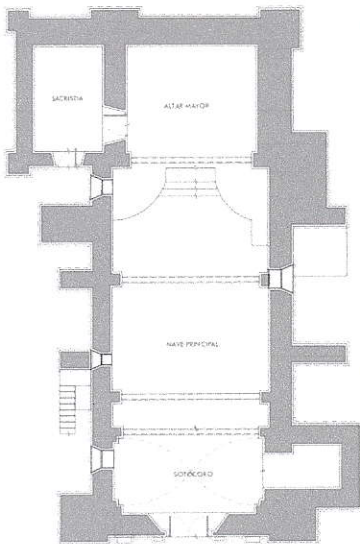

PLANTA ARQUITECTÓNICA




GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°08'54.8"N, LONGITUD: 96°18'33.3"O

Templo antiguo de Santo Domingo Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, Miahuatlán, Oax.

DESCRIPCIÓN

FOTO #2. Vista de la fachada principal; fragmentación de la fachada en la parte central, pérdida del remate del mafronte por sismo, presencia de colonias de crecimiento biológico (musgos y algas) en el arco del acceso, así como también flora nociva, desprendimiento casi total de aplanados en paramentos exteriores debido a grietas por sismos. Octubre 2021.

CROQUIS

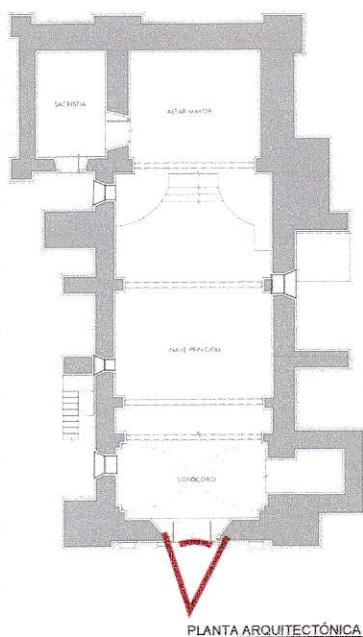


GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°14'97.48"N, LONGITUD: 96°31'06.05"O

Templo antiguo de Santo Domingo Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, Miahuatlán, Oax.

DESCRIPCIÓN

FOTO #3. Presencia de pintura mural en paramentos interiores, así como también hay colonias de crecimiento biológico (algas) a consecuencia de entrada directa de agua de lluvia. Octubre 2021.

CROQUIS

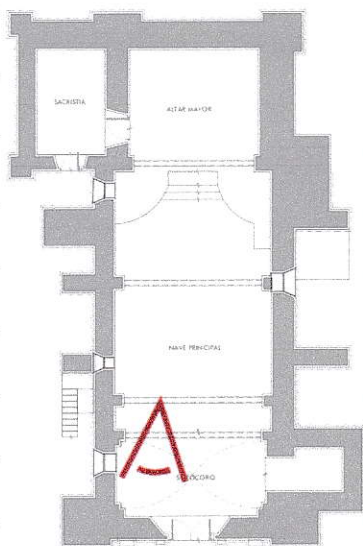

PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala 1:100




GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°14'96.73"N, LONGITUD: 96°31'06.07"O

Templo antiguo de Santo Domingo Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, Miahuatlán, Oax.


DESCRIPCIÓN

FOTO #4. Vista exterior de la fachada lateral orientación Noroeste, muros de fábrica mixta, a base de piedra de la región ladrillo rojo recocido, con un espesor promedio de m, presencia de costras negras en paramentos exteriores y contrafuertes por exceso de humedad, y en algunas partes hay eflorescencias, así como también crecimiento de flora nociva. Octubre 2021.

CROQUIS

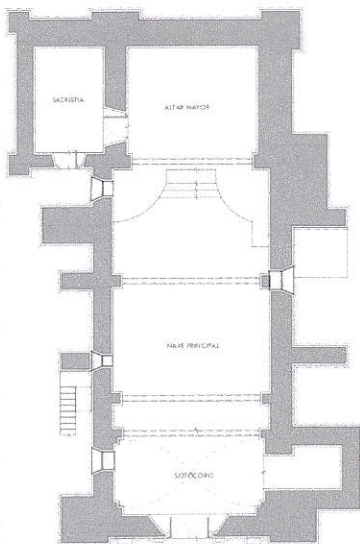

PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala: 1:100

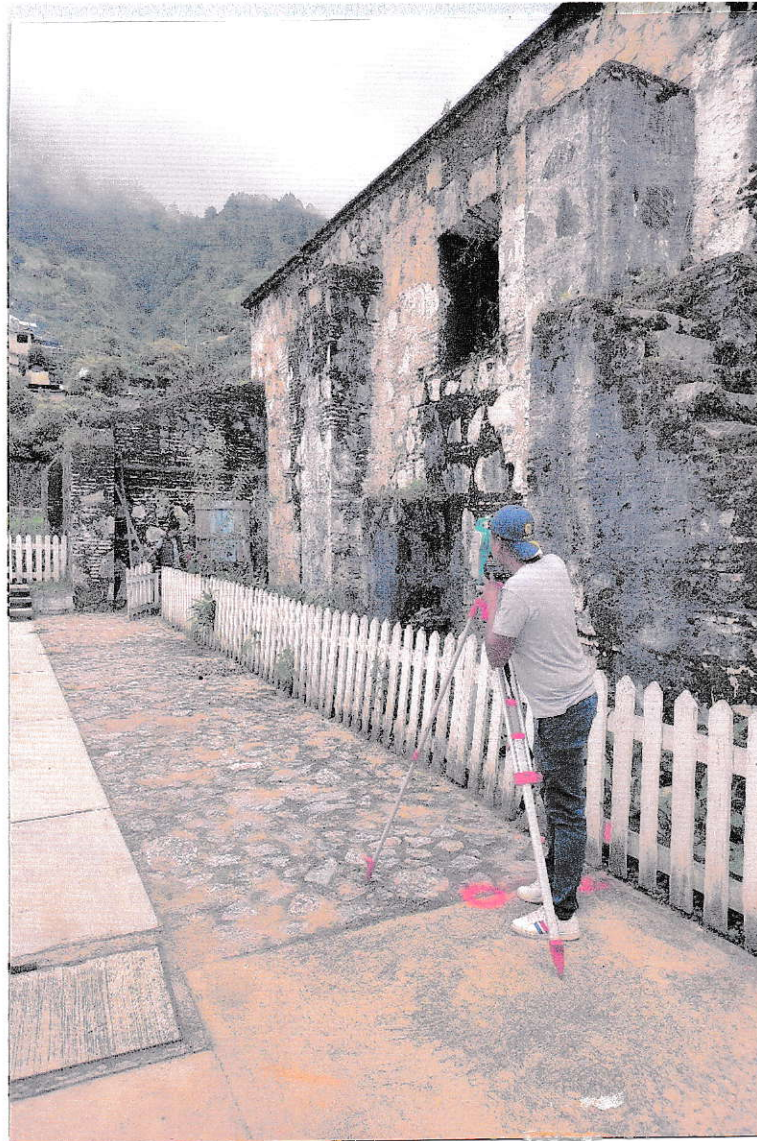



GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°14'95.01"N, LONGITUD: 96°31'06.76"O

Templo antiguo de Santo Domingo Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, Miahuatlán, Oax.

DESCRIPCIÓN

FOTO #5. Vista interior del coro; a base de ladrillo de barro rojo recocido, pérdida casi total de los planados de cal-arena debido a grietas por sismos, la cúpula se encuentra fragmentada, por lo que ya no se encuentra completa, en arcamientos interiores hay colonias de crecimiento biológico (algas y musgos), así como también aparición de costras negras y flora ociva. Octubre 2021.

CROQUIS

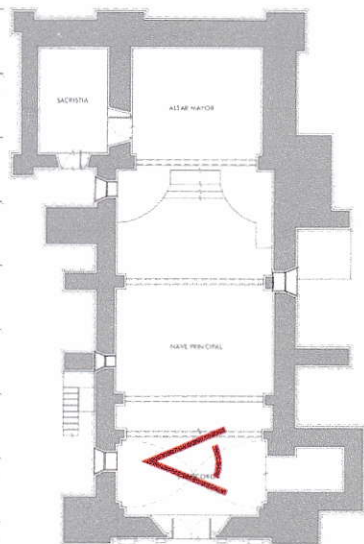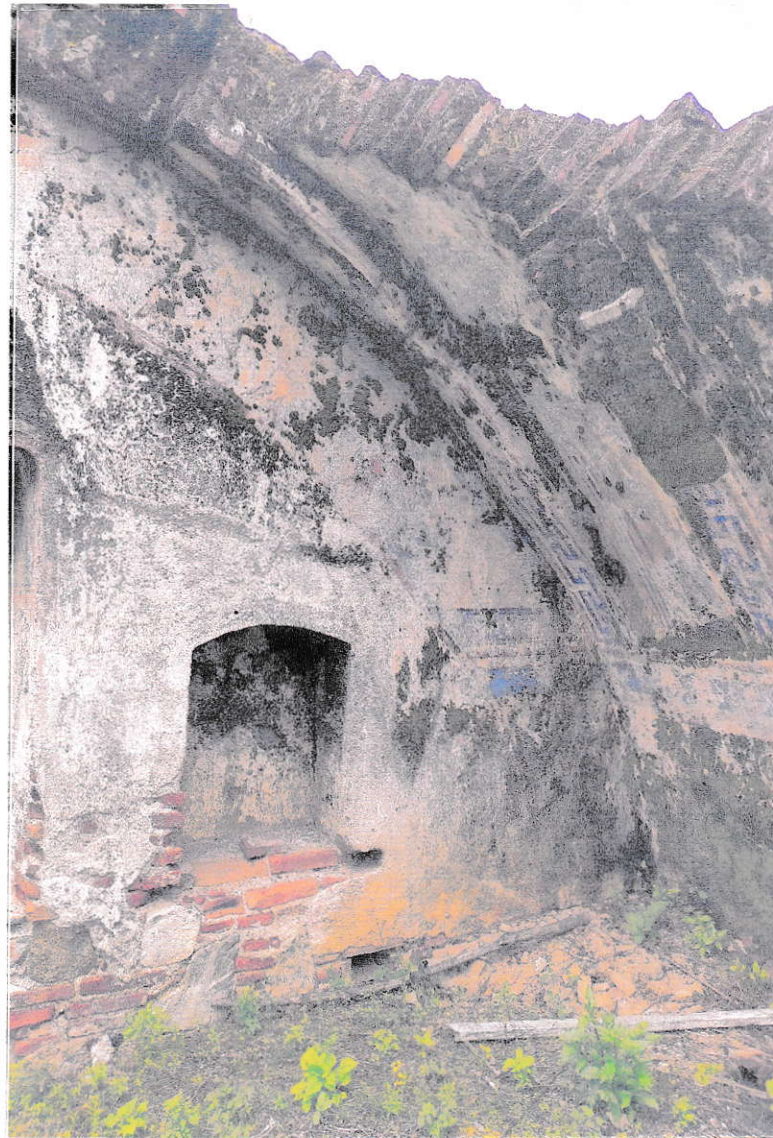

PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala 1:100


GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°08'54.8"N, LONGITUD: 96°18'33.3"O

Templo antiguo de Santo Domingo Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, Miahuatlán, Oax.


DESCRIPCIÓN

FOTO #6. Vista interior; muros de fábrica mixta (piedra y ladrillo rojo), aplanados de cal-arena, presencia de pintura mural, grietas en paramentos interiores y nave, lo que causó el desprendimiento de aplanados, presencia de colonias de crecimiento biológico (algas y musgos) en paramentos interiores y aparición de costras negras, y crecimiento de flora nociva en piso. Octubre 2021.

CROQUIS

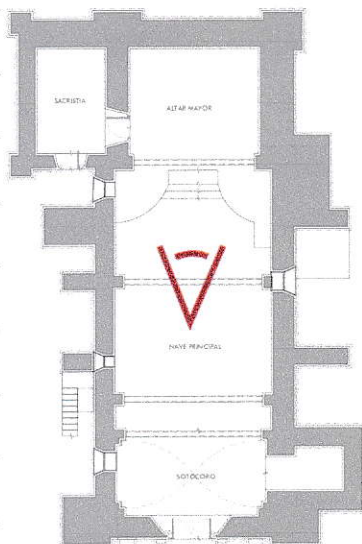

PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala: 1:100

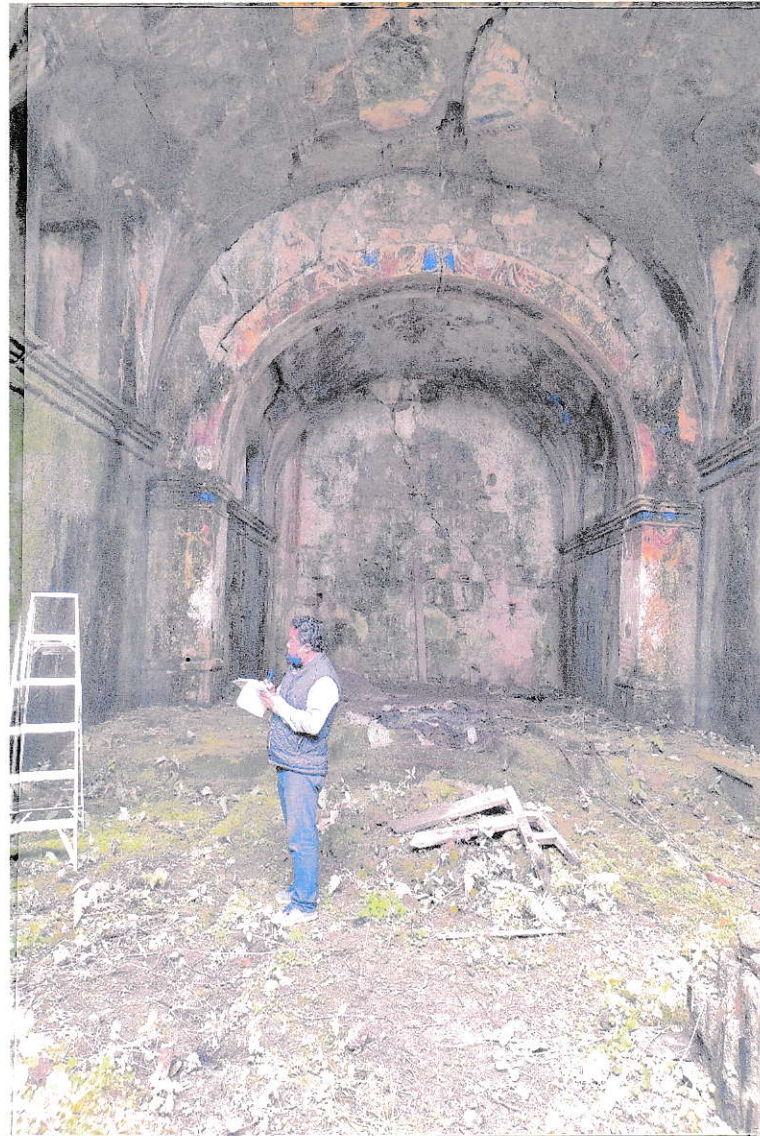


GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°14'95.25"N, LONGITUD: 96°31'07.54"O

Templo antiguo de Santo Domingo Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, Miahuatlán, Oax.


DESCRIPCIÓN

FOTO #7. Vista lateral orientación Noroeste; faltante parcial de la bóveda de cañón corrido del coro por sismo, faltante parcial de muro de fábrica mixta (piedra de la región y ladrillo de barro rojo recocido), aparición de costras negras en paramentos exteriores y contrafuertes por acumulación de humedad, así como crecimiento de flora nociva. Octubre 2021.

CROQUIS

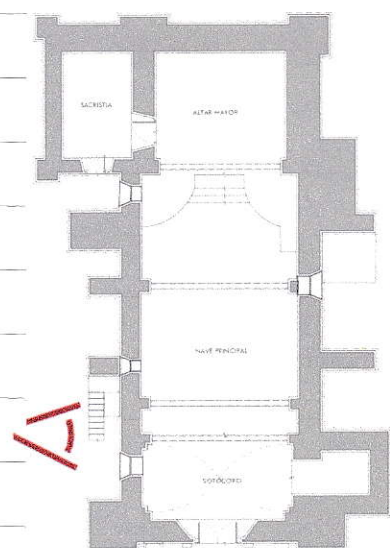

PLANTA ARQUITECTÓNICA
1:100 - 1:100

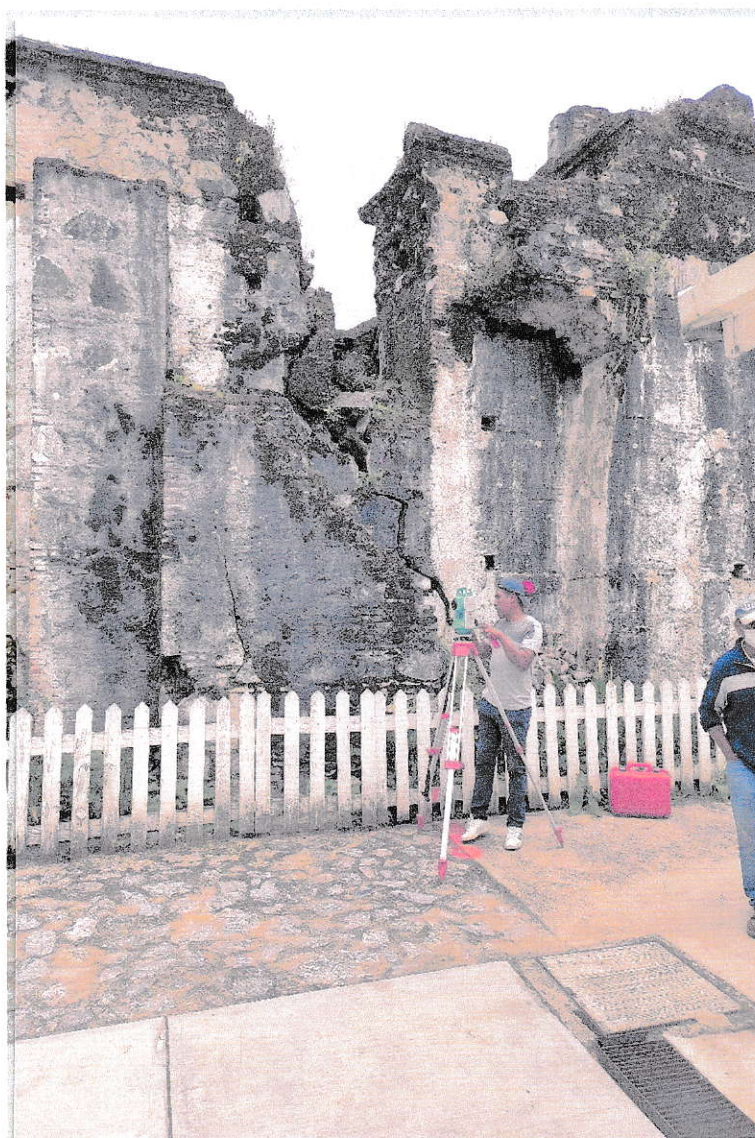


GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°14'95.87"N, LONGITUD: 96°31'06.06"O

Templo antiguo de Santo Domingo Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, Miahuatlán, Oax.

DESCRIPCIÓN

FOTO #8. Vista exterior orientación Oeste; contrafuerte a base de piedra de la región, presenta costras negras y florecencias por acumulación de humedad, pérdida de aplanados a causa de grietas por sismo. Octubre 2021.

CROQUIS

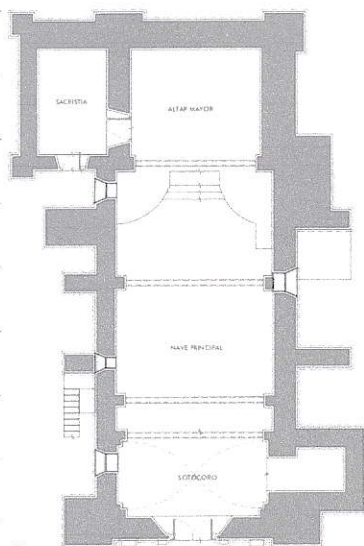

GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°14'96.85"N, LONGITUD: 96°31'05.40"O


Templo antiguo de Santo Domingo Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, Miahuatlán, Oax.

DESCRIPCIÓN

FOTO #9. Vista al coro, pérdida parcial de bóveda y cañón corrido por sismo, crecimiento de flora nociva por humedad, aparición de costras negras por exceso de humedad, segregación de aplanados por grietas. Octubre 2021.



CROQUIS

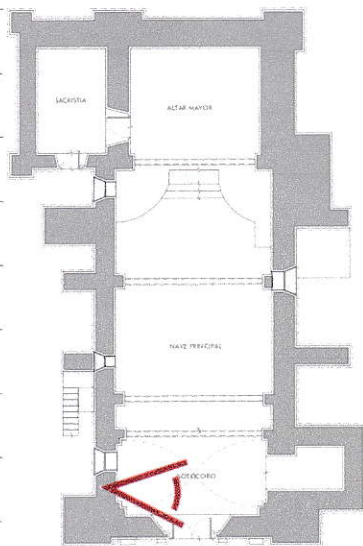

GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°14'95.00"N, LONGITUD: 96°31'07.54"O


Templo antiguo de Santo Domingo Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, Miahuatlán, Oax.

DESCRIPCIÓN

FOTO #10. Vista de la fachada orientada al noreste, muros de fábrica mixta (ladrillo de barro rojo cocido y piedra de la región), crecimiento colonias biológicas (algas y musgos) y de flora nociva en la cubierta de la sacristía, paramentos exteriores y contrafuertes, presencia de costras negras en piedras. Octubre 2021.



CROQUIS

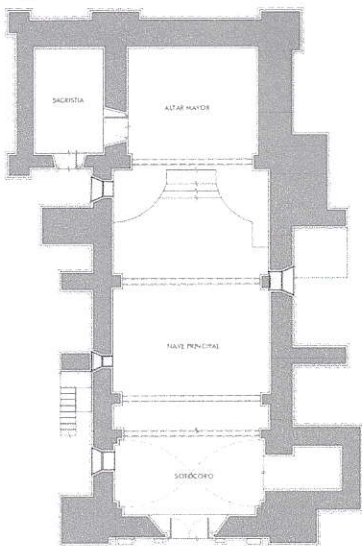

PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala 1:100

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°14'95.65"N, LONGITUD: 96°31'09.01"O


Templo antiguo de Santo Domingo Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, Miahuatlán, Oax.

DESCRIPCIÓN

FOTO #11. Vista a detalle de la inscripción del templo, presencia de colonias de crecimiento biológico (musgos) y de flora nociva, así como aparición de costras negras por exceso de humedad. Octubre 2021.



CROQUIS

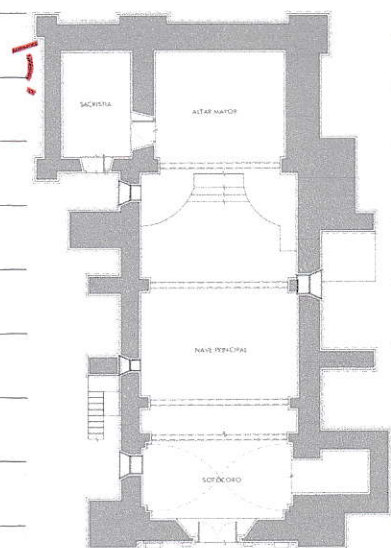

PLANTA ARQUITECTÓNICA

GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°14'95.69"N, LONGITUD: 96°31'08.41"O


Templo antiguo de Santo Domingo Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, Miahuatlán, Oax.

DESCRIPCIÓN

FOTO #12. Vista del paramento exterior del muro testero; presencia de grieta en sentido vertical a causa de sismo, se puede ver una alteración en muro, aplanado a base de mezcla de cemento-arena, así como costras negras en la parte superior del muro. Octubre 2021.



CROQUIS

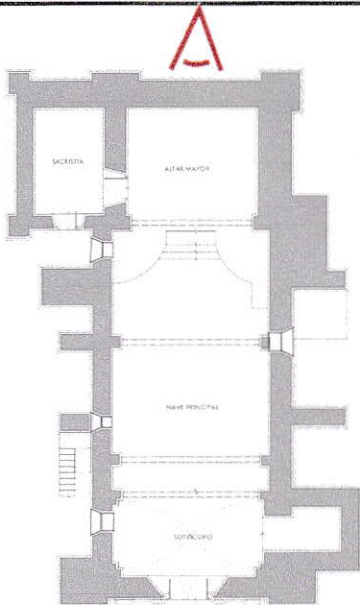

PLANTA ARQUITECTÓNICA
196-198


GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°14'94.76"N, LONGITUD: 96°31'08.18"O

Templo antiguo de Santo Domingo Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, Miahuatlán, Oax.

DESCRIPCIÓN

FOTO #13. Vista interior del coro; pérdida parcial de la bóveda de cañón corrido por sismo, por lo que hay exposición a la intemperie, así como también pérdida del remate de imafronte, presencia de pintura mural en paramento interior, crecimiento de flora nociva en piso, aparición de costras negras en paramentos interiores, faltante parcial de aplanados. Octubre 2021.

CROQUIS

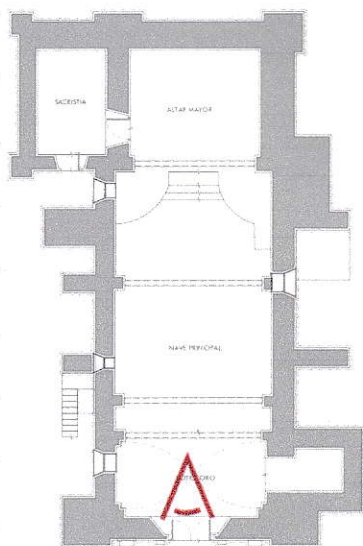

PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala 1:100



GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°14'96.92"N, LONGITUD: 96°31'06.25"O


Templo antiguo de Santo Domingo Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, Miahuatlán, Oax.

DESCRIPCIÓN

FOTO #14. Vista de la fachada Sureste, muros a base de fábrica mixta (ladrillo de barro rojo cocido y piedra de la región), grietas en paramento exterior a causa de sismo, así como en la capilla lateral, la cual presenta una fragmentación y pérdida parcial de la ventana circular, crecimiento de flora nociva por humedad. Octubre 2021.



CROQUIS

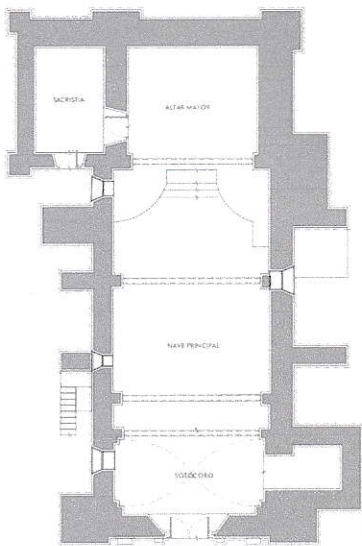


GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°14'97.96"N, LONGITUD: 96°31'06.69"O

Templo antiguo de Santo Domingo Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, Miahuatlán, Oax.

DESCRIPCIÓN

FOTO #15. Vista del paramento exterior sureste, grietas presentes en el muro a causa de sismo, parte del paramento exterior se encuentra ennegrecido a causa del humo proveniente de la estufa de leña antigua, aparición de costras negras en algunas partes del paramento por exceso de humedad, así como flora nociva incrustada en el muro. Octubre 2021.

CROQUIS

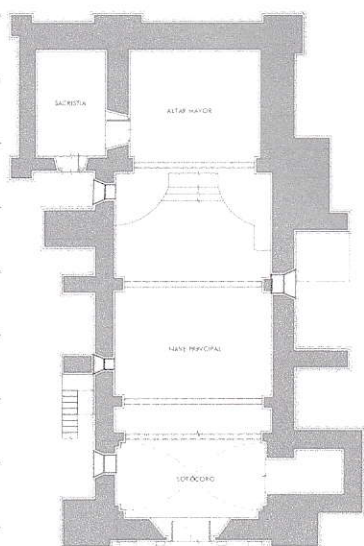

PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala: 1:100




GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°14'96.69"N, LONGITUD: 96°31'07.50"O


Templo antiguo de Santo Domingo Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, Miahuatlán, Oax.

DESCRIPCIÓN

FOTO #16. Vista interior; muros con aplanados de cal-arena, presencia de pintura mural en paramentos interiores, aparición de colonias de crecimiento biológico (algas) por filtración de humedad al interior, desprendimiento de aplanado por grietas, fragmentación del arco rebajado del sotocoro. Octubre 2021.

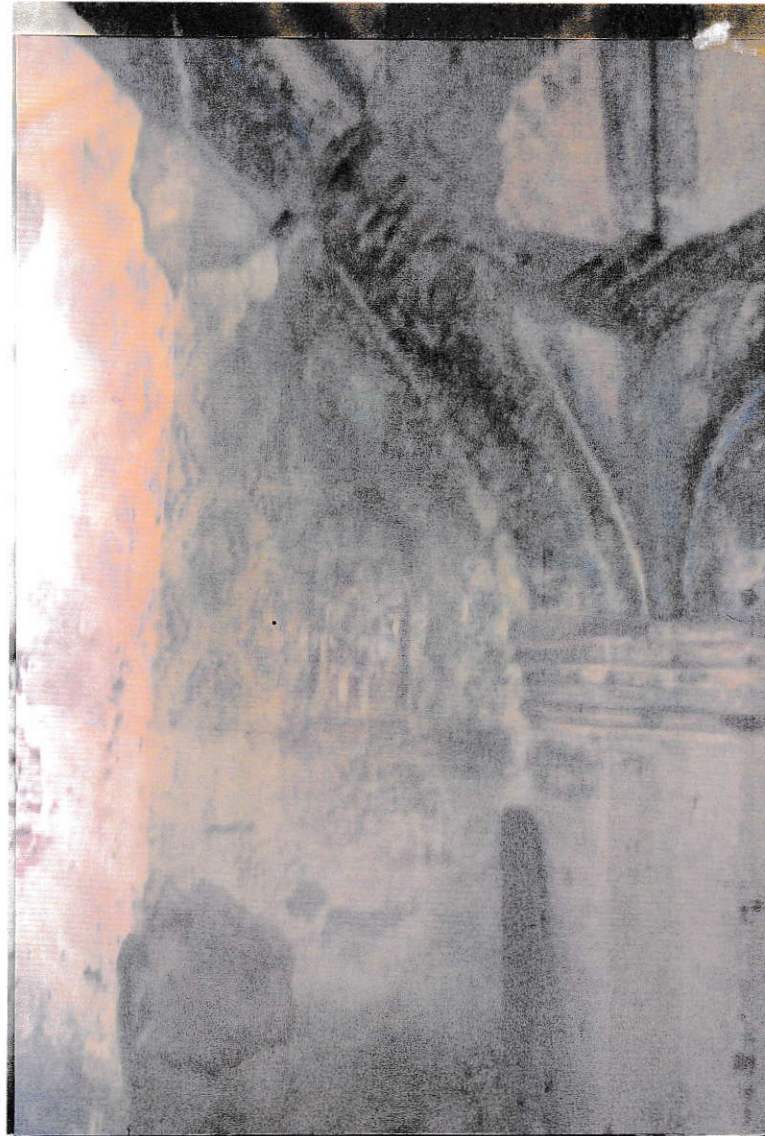

CROQUIS

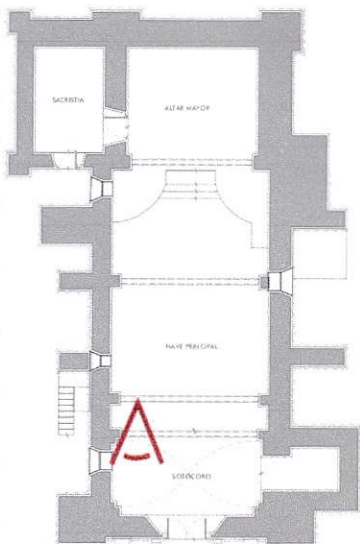

PLANTA ARQUITECTÓNICA
000-1100


GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°14'96.33"N, LONGITUD: 96°31'06.41"O

Templo antiguo de Santo Domingo Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, Miahuatlán, Oax.

DESCRIPCIÓN

FOTO #17. Vista interior de la capilla lateral; grietas en el arco del acceso, desprendimiento de aplastados a causa de las mismas grietas, presencia de pintura mural, aparición de colonias de crecimiento biológico (algas) en paramentos interiores por humedad, así como presencia de costras negras. Octubre 2021.

CROQUIS

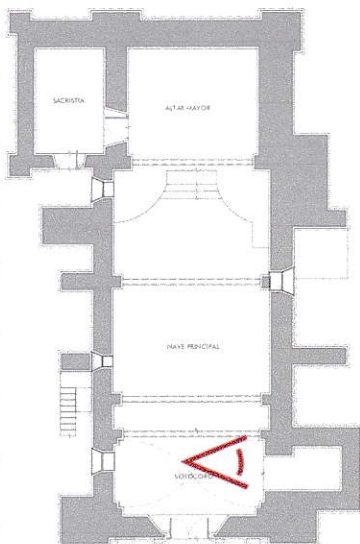

PLANTA ARQUITECTÓNICA
88" x 110"




GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°14'97.00"N, LONGITUD: 96°31'06.59"O


Templo antiguo de Santo Domingo Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, Miahuatlán, Oax.

DESCRIPCIÓN

FOTO #18. Vista del paramento interior Sureste, disgregación de columna, aparición de colonias de crecimiento biológico (musgo) por acumulación de humedad, así como costras negras en paramentos interiores y columnas. Octubre 2021.

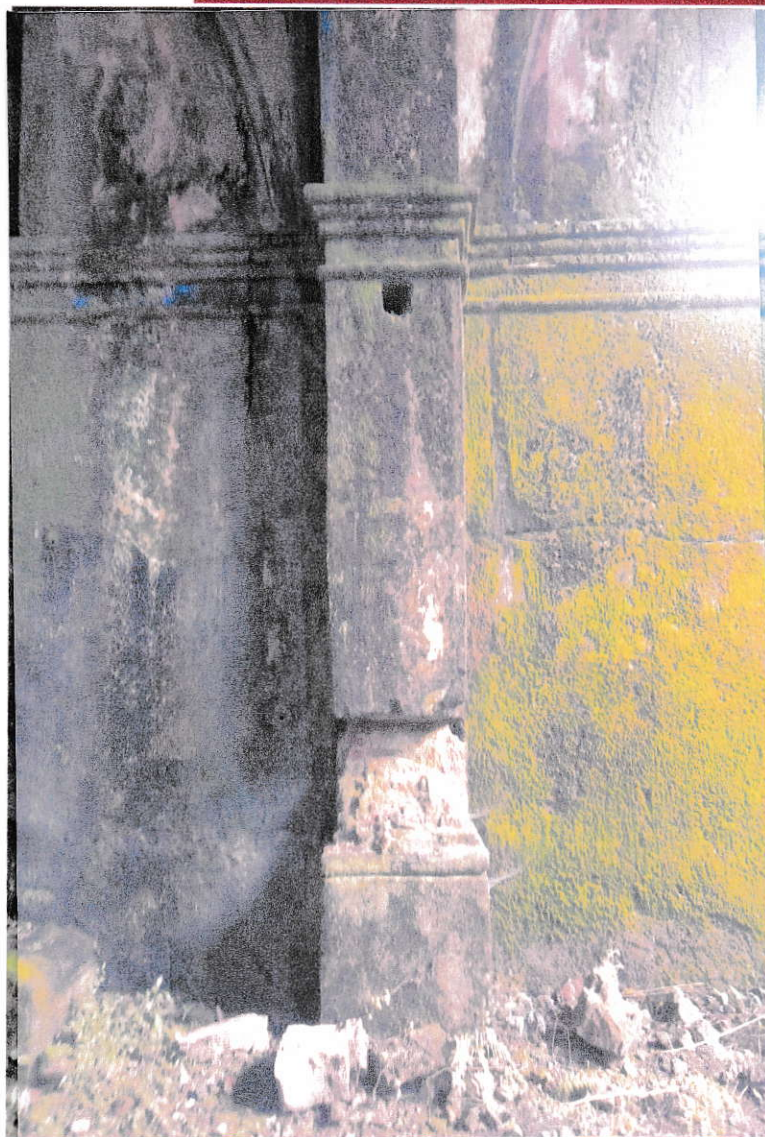

CROQUIS

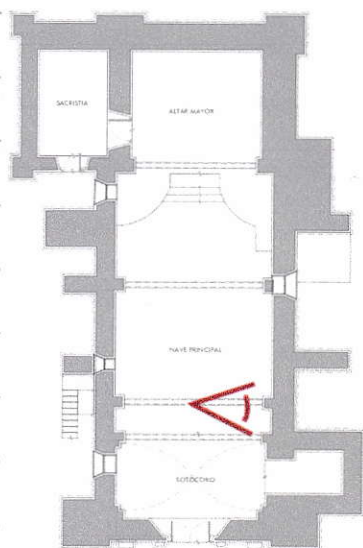

PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala: 1:100

GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°14'96.52"N, LONGITUD: 96°31'06.96"O


Templo antiguo de Santo Domingo Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, Miahuatlán, Oax.

DESCRIPCIÓN

FOTO #19. Vista del intradós de la bóveda de cañón corrido; el arco fajón conserva parte del aplanado de cal, así como parte de la pintura mural, desprendimiento de aplanados a causa de grietas por sismo, grietas en el intradós del cañón corrido y en el arco fajón, aparición de eflorescencias salinas en pintura mural. Octubre 2021.



CROQUIS

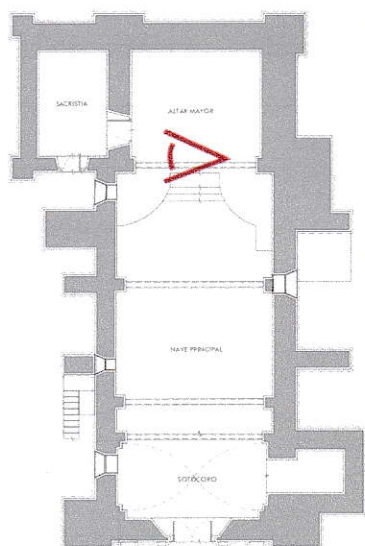

PLANTA ARQUITECTÓNICA
(Escala 1:100)

GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°14'95.24"N, LONGITUD: 96°31'07,55"O


Templo antiguo de Santo Domingo Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, Miahuatlán, Oax.

DESCRIPCIÓN

FOTO #20. Vista exterior de la capilla lateral; fragmentación del muro a causa de grieta por sismo, así como pérdida parcial de la ventana circular y parte de la cubierta, aparición de mostras negras en paramento exterior y crecimiento de flora nociva. Octubre 2021.



CROQUIS

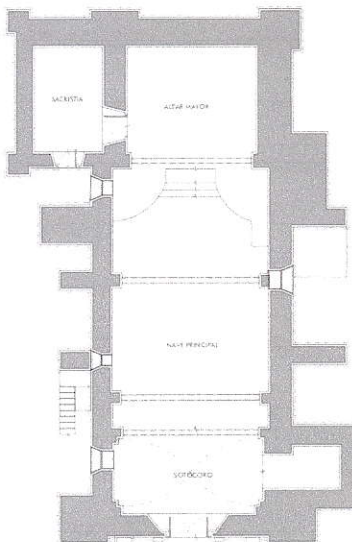

PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala 1:100


GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°14'95.78"N, LONGITUD: 96°31'08.52"O

Templo antiguo de Santo Domingo Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, Miahuatlán, Oax.

DESCRIPCIÓN

FOTO #21. Vista interior del sotocoro; grieta estructural a causa de sismo, por lo que se ve afectado su funcionamiento estructural, presencia de pintura mural, así como presencia de eflorescencias salinas en pintura mural y otras negras en algunas partes. Octubre 2021.

CROQUIS

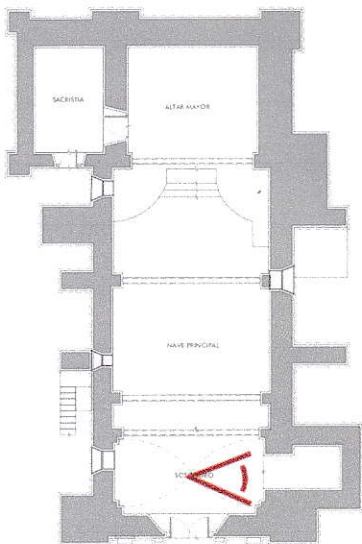

PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala: 1:100



GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°14'94.88"N, LONGITUD: 96°31'07.77"O


Templo antiguo de Santo Domingo Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, Miahuatlán, Oax.

DESCRIPCIÓN

FOTO #22. Vista interior del intradós de la bóveda de cañón corrido; presencia de pintura mural, así como aparición de eflorescencias salinas en la misma pintura por infiltración en la cubierta, grietas causadas por sismos están causando el desprendimiento de la capa de pintura mural. Octubre 2021.



CROQUIS

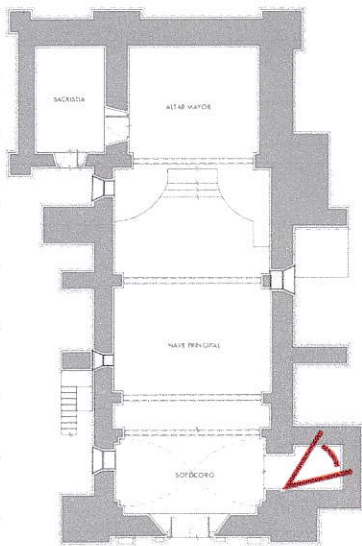

PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala: 1:100

GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°14'94.71"N, LONGITUD: 96°31'07.16"O


Templo antiguo de Santo Domingo Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, Miahuatlán, Oax.

DESCRIPCIÓN

FOTO #23. Vista interior del intradós de la bóveda del cañón corrido; grietas estructurales en el intradós a causa de sismo, presencia de pintura mural, aparición de colonias de crecimiento biológico (algas) por infiltraciones en la cubierta. Octubre 2021.



CROQUIS

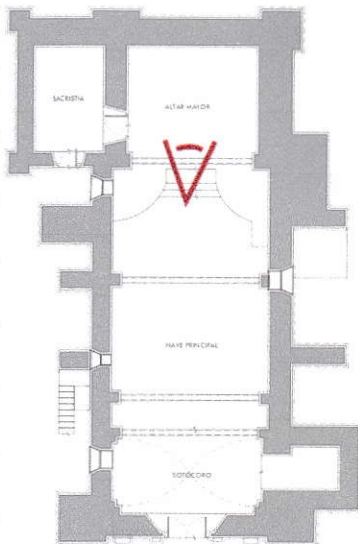

PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala 1:100



GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°14'95.01"N, LONGITUD: 96°31'07.65"O

Templo antiguo de Santo Domingo Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, Miahuatlán, Oax.

DESCRIPCIÓN

FOTO #24. Vista a detalle de la fachada principal; pérdida parcial de aplastados en paramentos exteriores, eflorescencias en algunas piezas de ladrillo de barro rojo recocido por estar expuestos a la intemperie, aparición de costras negras y colonias de crecimiento biológico (musgos) por exceso de humedad. Octubre 2021.

CROQUIS

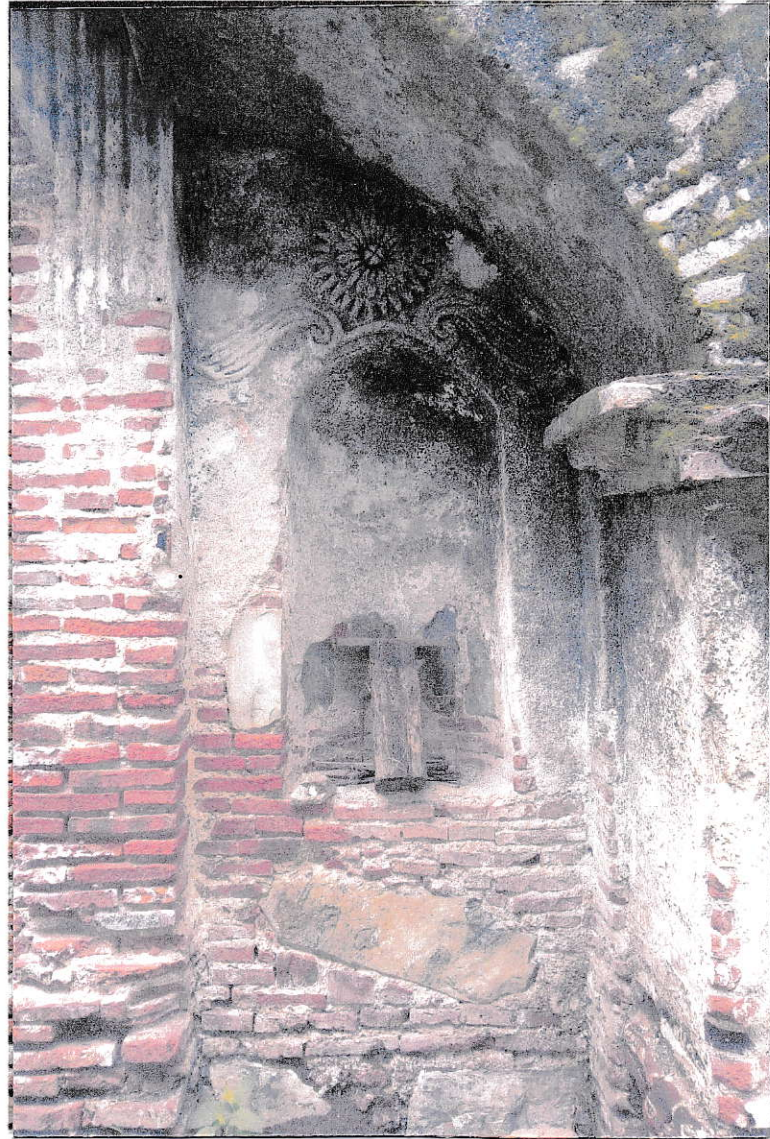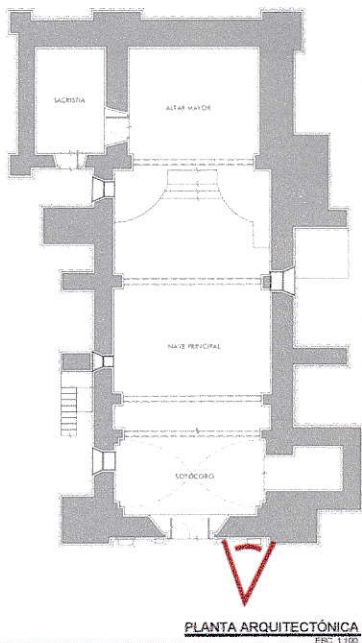

GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°14'97.45"N, LONGITUD: 96°31'06.20"O


Templo antiguo de Santo Domingo Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, Miahuatlán, Oax.

DESCRIPCIÓN

FOTO #25. Vista interior del acceso principal; disgregación de material y exposición a la intemperie, desprendimiento de planados, puerta en mal estado por exceso de humedad la madera se pudrió. Octubre 2021.



CROQUIS

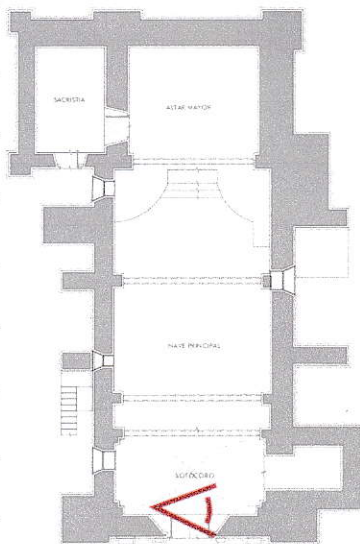

PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala: 1:100

GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°14'96.90"N, LONGITUD: 96°31'06.38"O

Templo antiguo de Santo Domingo Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, Miahuatlán, Oax.


DESCRIPCIÓN

FOTO #26. Vista a detalle de una columna de la fachada principal; faltante parcial de la cornisa de la columna, desprendimiento de aplastados por grietas causadas por sismos, aparición de costras negras por exceso de humedad en cornisas y arco, así como crecimiento de flora nociva. Octubre 2021.

CROQUIS




GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°14'97.61"N, LONGITUD: 96°31'06.36"O

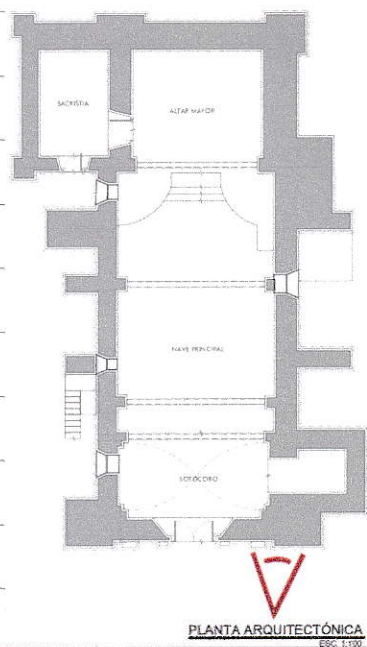


Templo antiguo de Santo Domingo Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, Miahuatlán, Oax.

DESCRIPCIÓN

FOTO #27. Vista interior de ---; presencia de pintura mural, así como aparición de eflorescencias salinas en la pintura mural, disgregación de material en muro a causa de sismos. Octubre 2021.

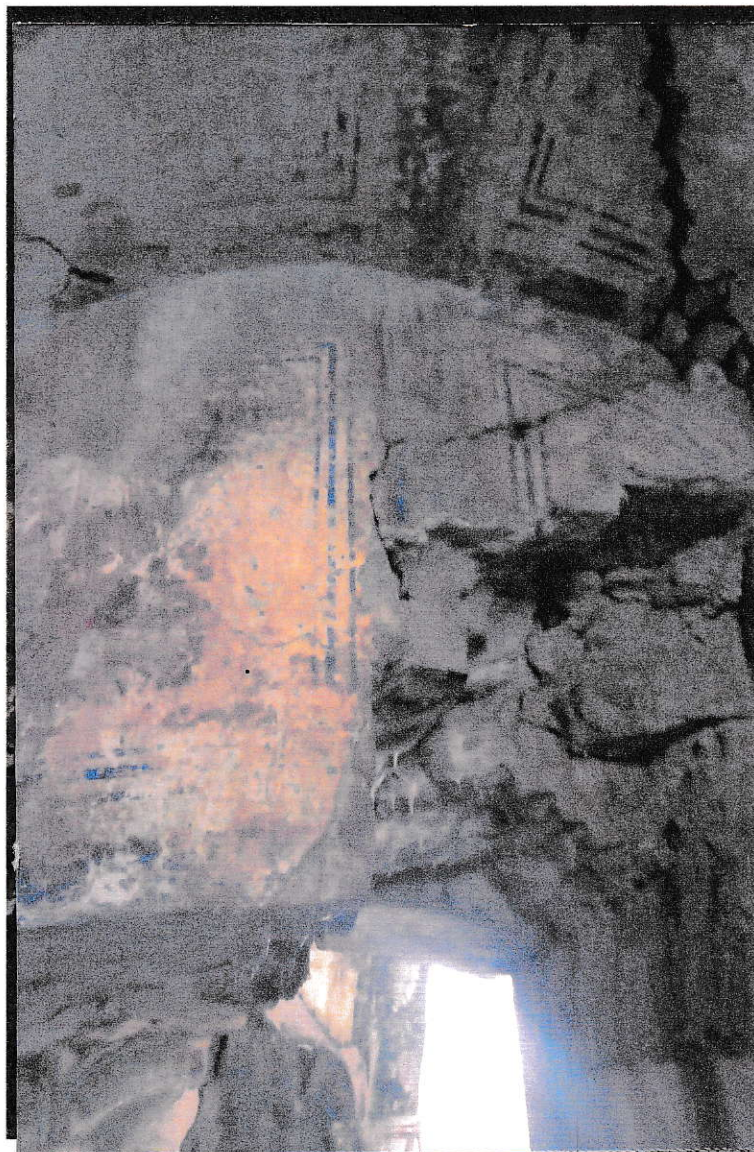

CROQUIS

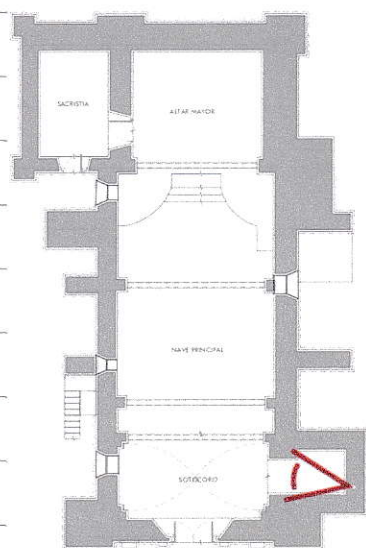

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°14'97.28"N, LONGITUD: 96°31'07.11"O


Templo antiguo de Santo Domingo Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, Miahuatlán, Oax.

DESCRIPCIÓN

FOTO #28. Vista interior del sotocoro; grieta estructural a causa de sismo, lo cual afecta su funcionamiento estructural; aparición de costras negras por infiltración desde el coro. Octubre 2021.



CROQUIS

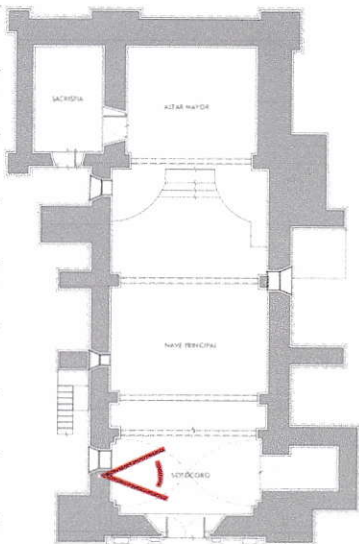

PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala 1:100


GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°14'96.94"N, LONGITUD: 96°31'06.52"O

Templo antiguo de Santo Domingo Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, Miahuatlán, Oax.


DESCRIPCIÓN

FOTO #29. Vista interior de la nave, crecimiento de flora nociva en pisos y coro por exposición a la intemperie, aparición de colonias de crecimiento biológico (musgos) en arcamientos interiores por humedad, fragmentación de la fachada principal, pérdida de remate de imafronte por sismo, pérdida parcial de bóveda de cañón corrido por sismo. Octubre 2021.

CROQUIS

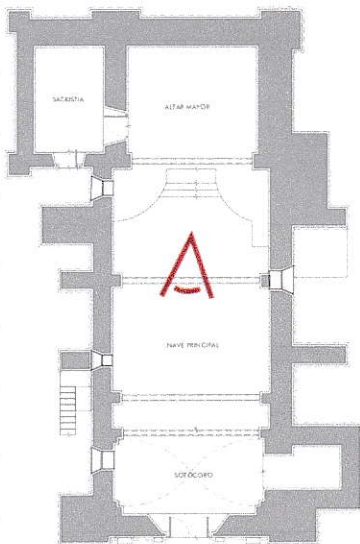

PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala: 1:100

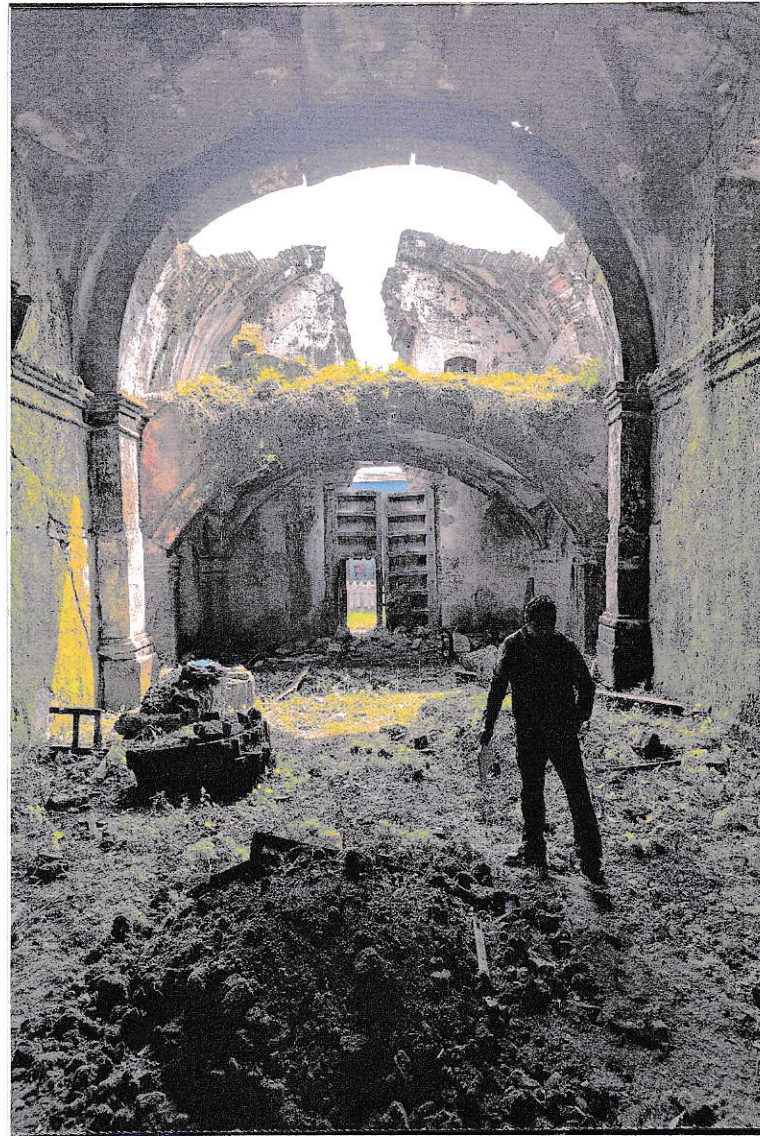

GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°14'95.92"N, LONGITUD: 96°31'06.79"O

Templo antiguo de Santo Domingo Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, Miahuatlán, Oax.


DESCRIPCIÓN

FOTO #30. Vista Oeste; faltante parcial de cornisas, costras negras en paramentos exteriores por exceso de humedad, disgregación de material a causa de sismo, crecimiento de flora nociva. Octubre 2021.

CROQUIS



GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°14'96.84"N, LONGITUD: 96°31'05.35"O

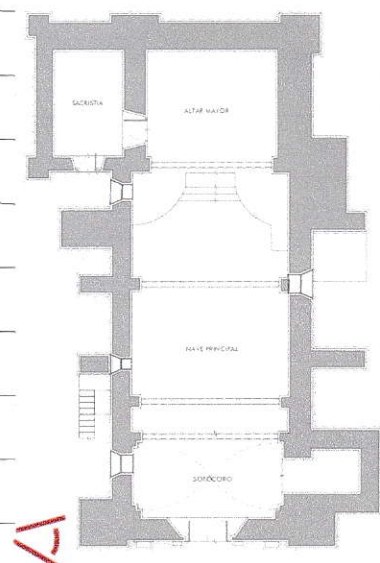

PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala 1:100

Templo antiguo de Santo Domingo Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, Miahuatlán, Oax.