


INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #1. Vista exterior de la fachada principal, del templo de Santa Cruz Xitla; compuesta por dos torres campanario, cada una con ventana tronera y dos campanarios. Su muro base está integrado por piedra de la región y ladrillo de barro rojo recocido, en este mismo se encuentran adosadas 4 basas y sobre estas pilastras con cornisas. Cuenta con cuatro nichos, una ventana y un remate superior. Septiembre 2021.

CROQUIS

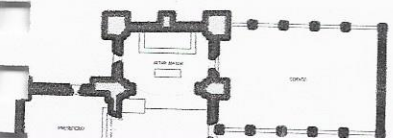

DESCRIPCIÓN

FOTO #2. Vista lateral Sur.
Compuesta por un acceso


lateral, basa y pilastras.
Adosadas al muro se
encuentran 5 contrafuertes
y tres ventanas, todos los
elementos están
recubiertos por un
aplanado base y fino de
mortero cal-arena con
pintura vinílica, (todo el
conjunto cuenta con
aplanado base y fino.
Septiembre 2021.

CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°19'20.91"N, LONGITUD: 96°40'22.59"O

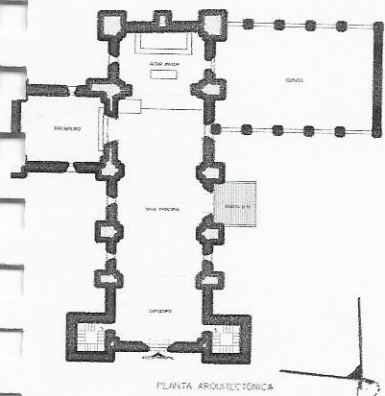

PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala 1:100

(TEMPLO DE SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA, MIAHUATLÁN, OAX.)



INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #3. Vista lateral Sur,
adossada al muro del templo
se encuentra adjunto el
curato, de sistema
constructivo
contemporáneo,
compuesto por concreto
armado en castillos,
cadenas y losa, en su
fachada se encuentran 5
arcos los cuales están
formados por ladrillo rojo
recocido y forrando las
columnas con un aparente
de ladrillo rojo recocido.
Septiembre 2021.

CROQUIS

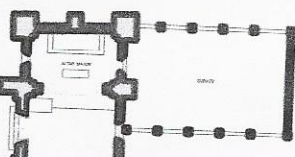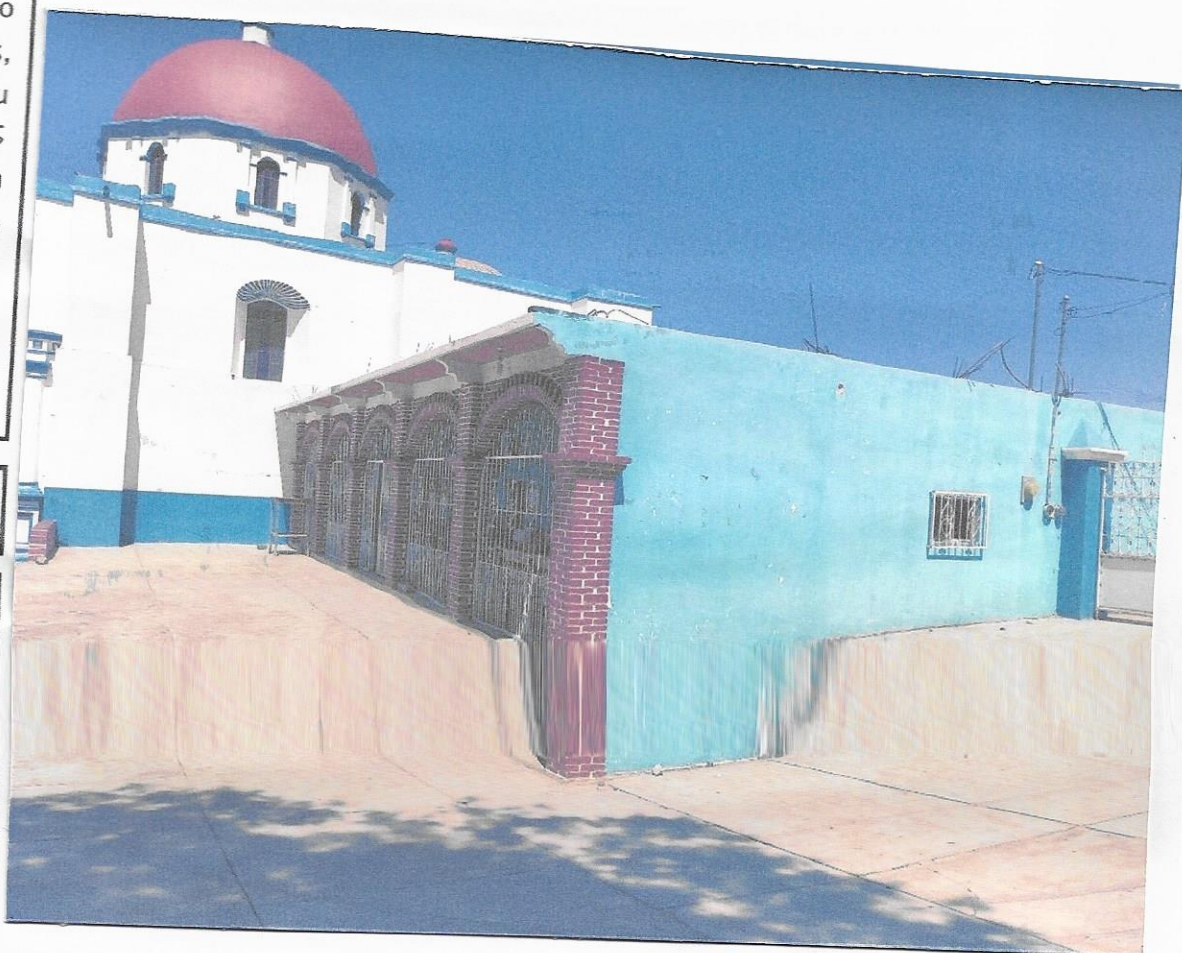

DESCRIPCIÓN


FOTO #4. Vista lateral Norte adjunta al templo, se observa la Capilla del Santísimo, compuesta de fábrica mixta de piedra de la región y tabique de barro rojo recocido en muro base, con recubrimiento base de mortero cal-arena, enmarcada entre dos contrafuertes y una ventana con derrames. Su cubierta es a base de bóveda vaída de ladrillo de barro rojo, rematando con una linternilla. Septiembre

CROQUIS



GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°19'22.34"N, LONGITUD: 96°40'22.29" O

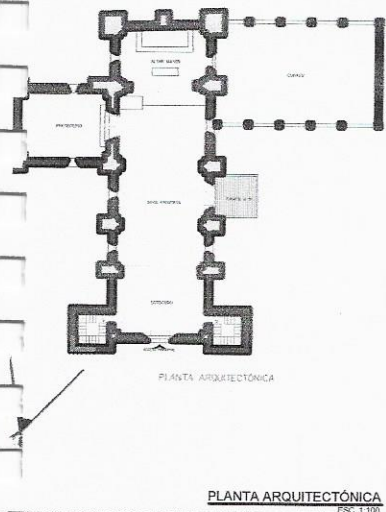

(TEMPLO DE SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA, MIAHUATLÁN, OAX.)


INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCION PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #5. Vista posterior de la Capilla del Santísimo; el muro base está conformado por piedra de la región y ladrillo de barro rojo recocido, cuenta con una ventana con derrames, el mureo tiene aplanado base de mortero cal-arena, y terminado con pintura blanca sobre el aplanado rustico. Septiembre 2021.

CROQUIS

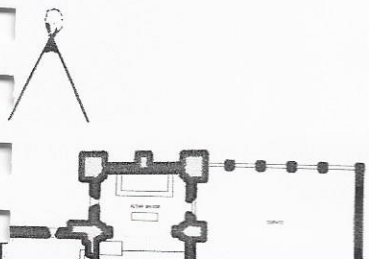


DESCRIPCIÓN

FOTO #6. Vista interior de la Capilla del Santísimo; muros de fábrica mixta de 0.77m de espesor promedio, con piedra y tabique de barro rojo recocido en aparejo rústico, asentado y juntado con mortero de cal-arena, en paramentos interiores presenta aplanados de mortero de cal - arena, terminado fino, acabado con pintura a la cal. Septiembre 2021.

CROQUIS



GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°19'21.85"N, LONGITUD: 96°40'21.68"O

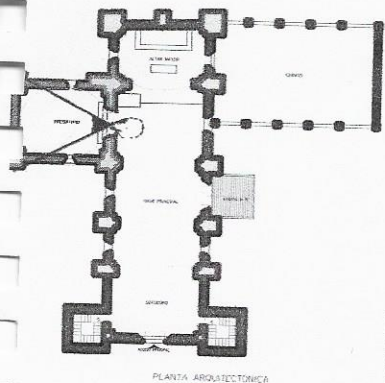

PLANTA ARQUITECTÓNICA

(TEMPLO DE SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA, MIAHUATLÁN, OAX.)

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA


DESCRIPCIÓN

FOTO #7. Vista lateral de la Capilla del Santísimo, en donde se observa una ventana rectangular abocinada. Se detectan grietas en arcos con presencia de humedad en el muro del acceso, pilastras y pechinas. Septiembre 2021.

CROQUIS



GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°19'21.61"N, LONGITUD: 96°40'22.05"O

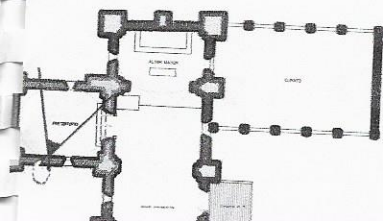


ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE OXVIONEZ DE
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #8. Vista del interior de la Capilla del Santísimo, en los arcos se presentan grietas a causa de sismos que van de 1 a 5 mm de espesor, ascendente a cornisa de bóveda vaída. Existe desprendimiento de pintura en bóveda y humedad. Septiembre 2021.

CROQUIS

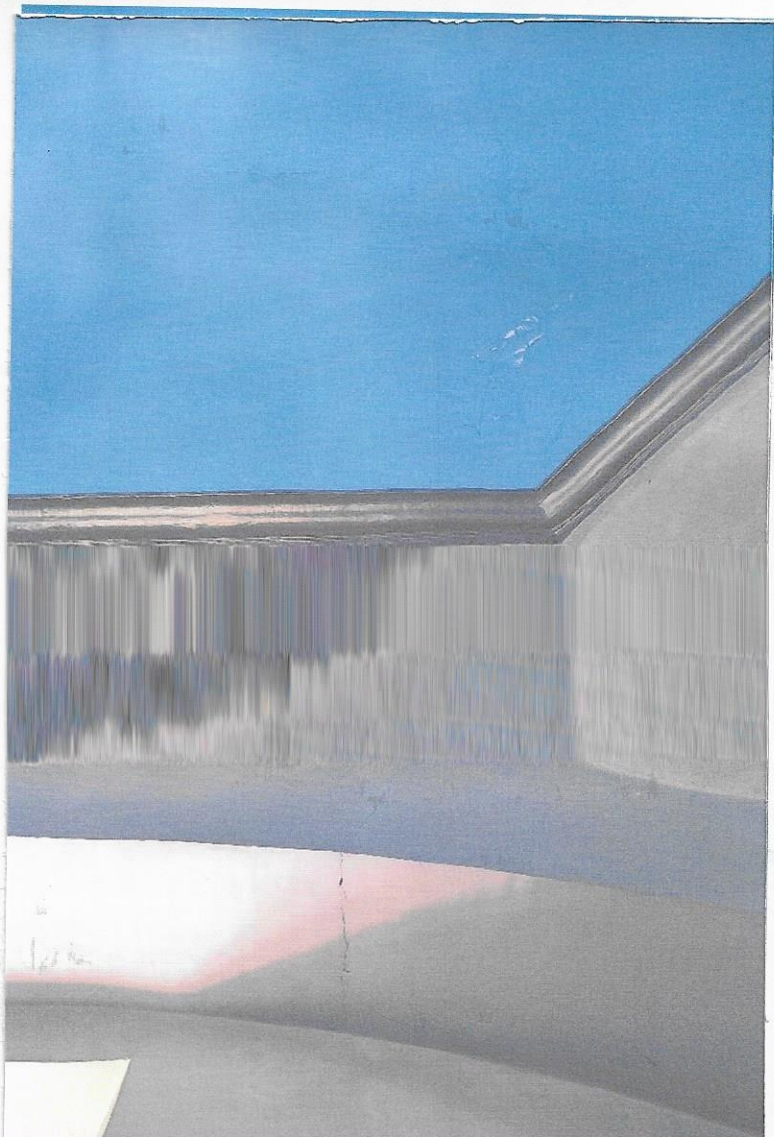

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA


ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #9. Vista del acceso a la nave principal desde la Capilla del Santísimo, se observa el desprendimiento de la pintura de los muros a causa de humedad y agrietamiento en el aplanado del muro, por debajo del arco que sostiene la bóveda, se remarca la grieta entre los paramentos y el arco.

Septiembre 2021



CROQUIS

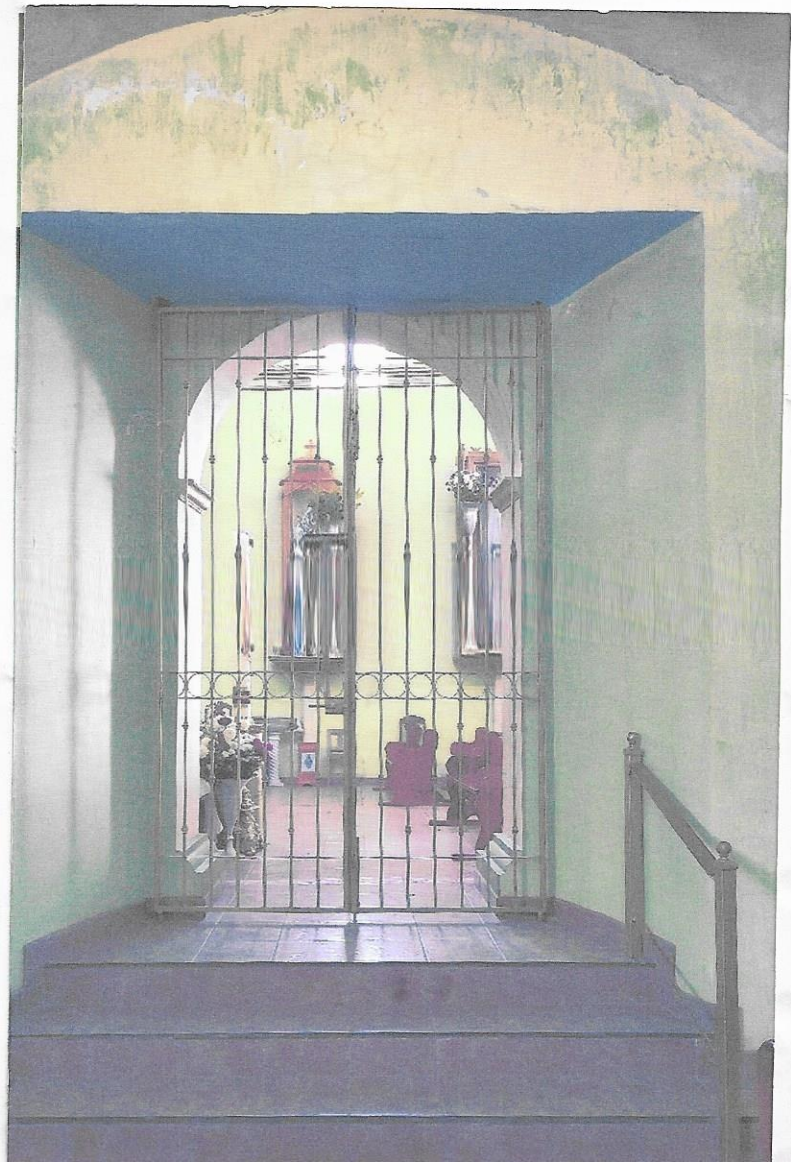

DESCRIPCIÓN

FOTO #10. Vista interior en área del coro; el muro base es de piedra de la región y ladrillo rojo recocido, cuenta con acabado base y fino de mortero de cemento cal-arena con pintura a la cal. El muro presenta agrietamientos, humedad desprendimientos del acabado fino. Septiembre 2021.

CROQUIS

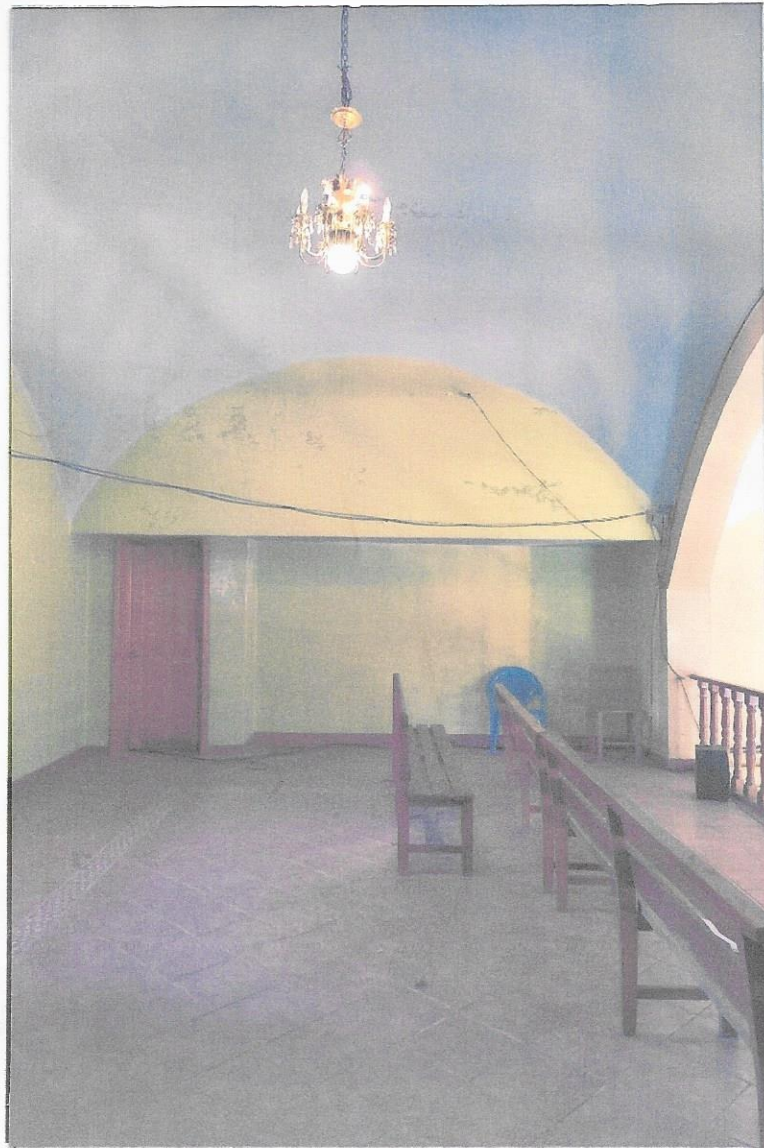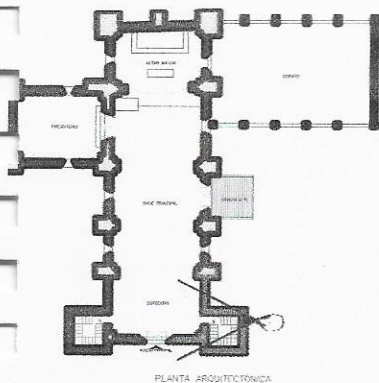

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°19'21.75"N, LONGITUD: 96°40'22.06"O



INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #11. Foto del altar principal; conformada por pilastras, impostas pechinas y arco que sostienen la cubierta a base de bóveda vaída. El altar esta sobre una base de concreto forrada de loseta cerámica comercial donde residen las imágenes y artículos religiosos. Septiembre 2021.

CROQUIS

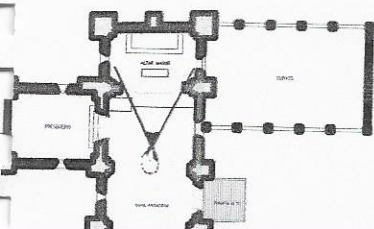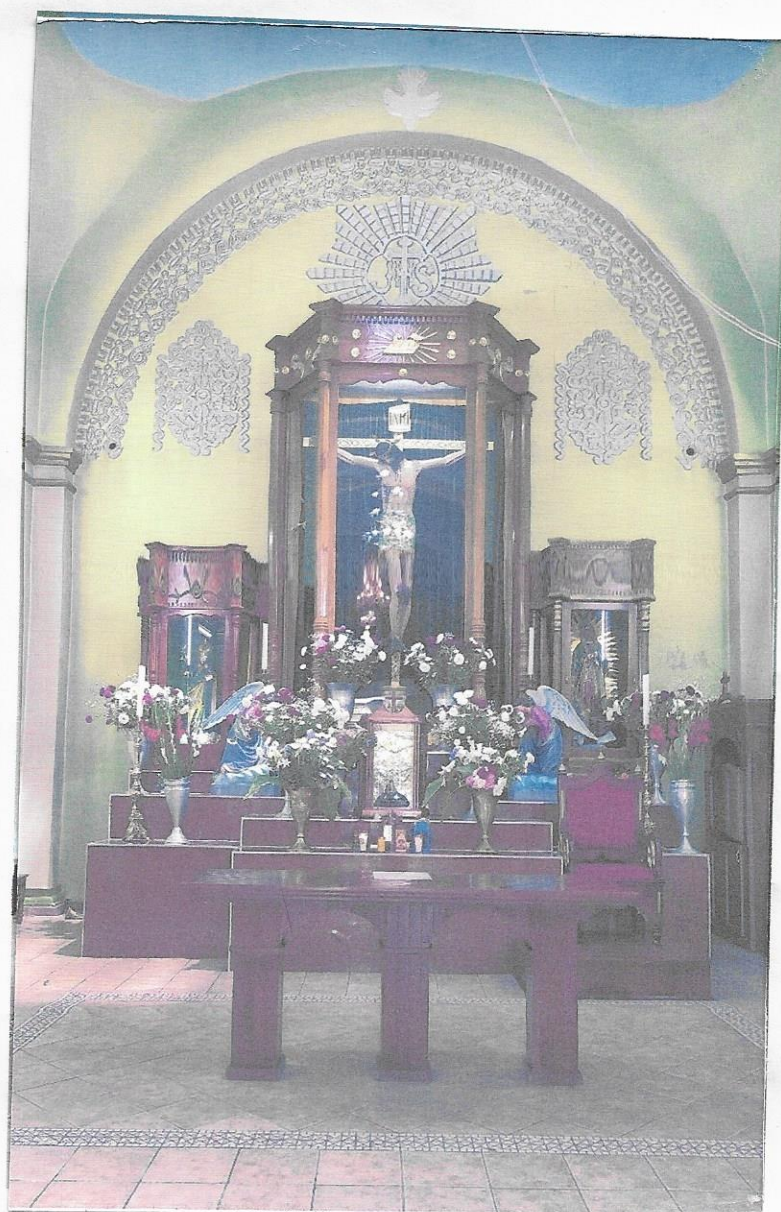


INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA


DESCRIPCIÓN

FOTO #12. Vista interior desde el coro, se pueden observar las bóvedas abovedadas consecuentes de la cubierta, además se ven grietas y desprendimiento de la pintura por humedad. Septiembre 2021.

CROQUIS

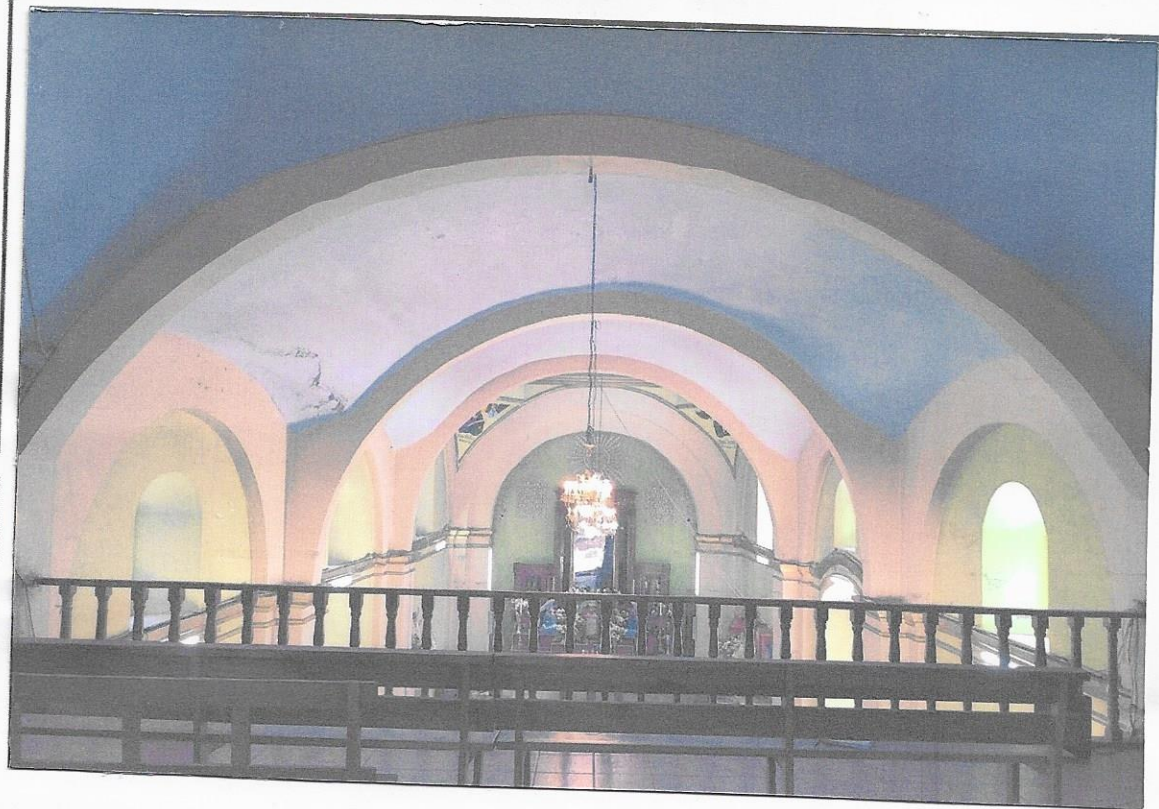

GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°19'21.71"N, LONGITUD: 96°40'22.35"O

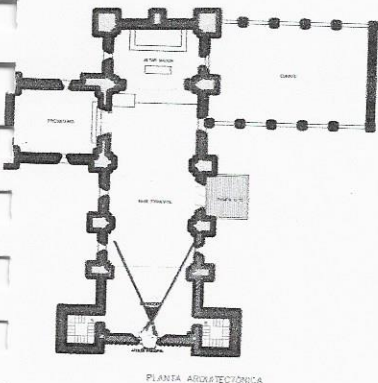

PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala 1:100

(TEMPLO DE SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA, MIAHUATLÁN, OAX.)


INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #13. Vista interior del coro, se observan grietas que descienden del intradós de la bóveda hacia el muro, con trayectoria a la ventana del muro, manifestándose en sus cuatro esquinas, y desplazándose en los vértices de la misma. Septiembre 2021.

CROQUIS

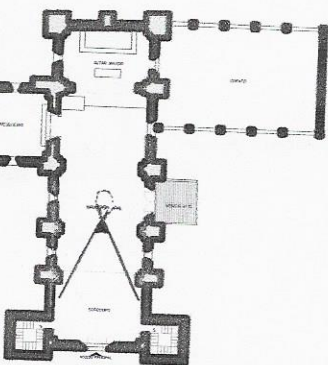

PLANTA ARQUITECTÓNICA



GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°19'21.70"N, LONGITUD: 96°40'22.25"O

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE




CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #14 Vista interior del coro, donde se observan grietas en los muros, además del desprendimiento de pintura a causa de humedad. Octubre 2021.

CROQUIS

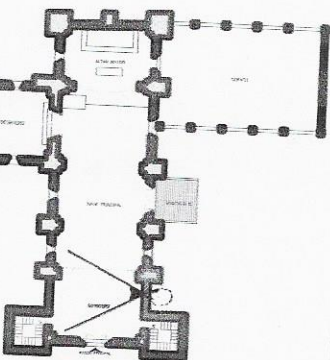

PLANTA ARQUITECTÓNICA




GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°19'21.79"N, LONGITUD: 96°40'22.21"O


DESCRIPCIÓN

FOTO #15. Se observa grietas en aplanado de arcos y vértices que conectan al intradós de la bóveda vaída, generando presencia de humedad, las cuales causan el desprendimiento de aplanado y pintura. Septiembre 2021.

CROQUIS

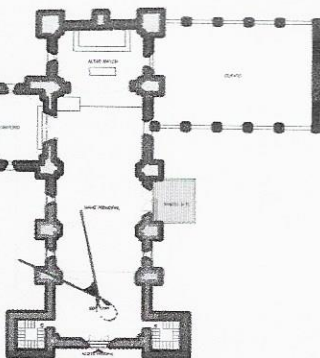

PLANTA ARQUITECTÓNICA

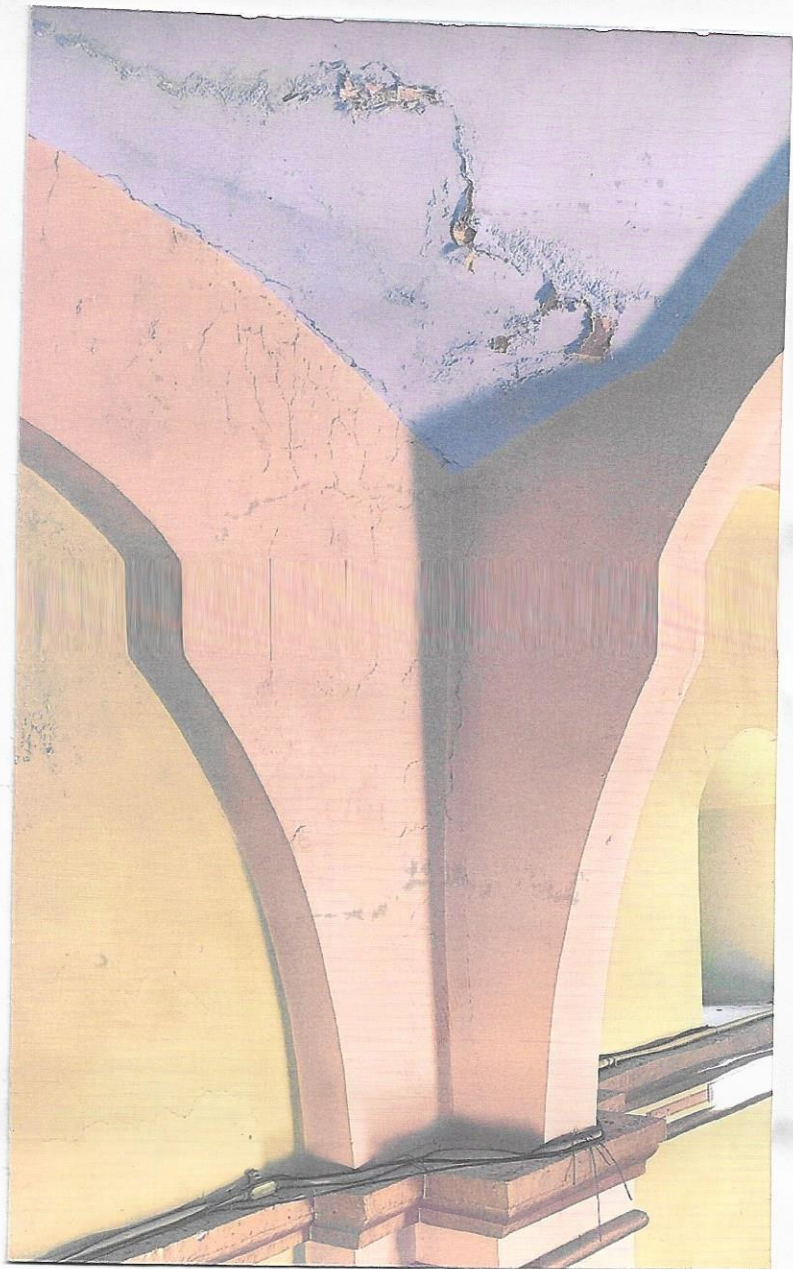

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°19'21.77"N, LONGITUD: 96°40'22.07"O

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA


ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCION PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #16. Se observa la trayectoria ascendente de grietas en el muro, a los vértices del arco e intradós de bóveda vaída.

Provocando el desprendimiento de aplanado y pintura. Septiembre 2021.

CROQUIS

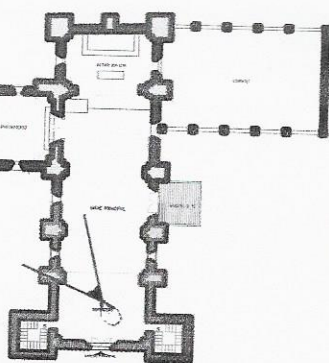

PLANTA ARQUITECTÓNICA

PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala 1:100



GEORREFERENCIA:


LATITUD: 16°19'21.77"N, LONGITUD: 96°40'22.11"E

DESCRIPCIÓN

FOTO #17. Vista interior del campanario Sur; presencia de grietas en

arcos y machones, lo que ocasiona el desprendimiento de aplanado. Septiembre 2021.

CROQUIS

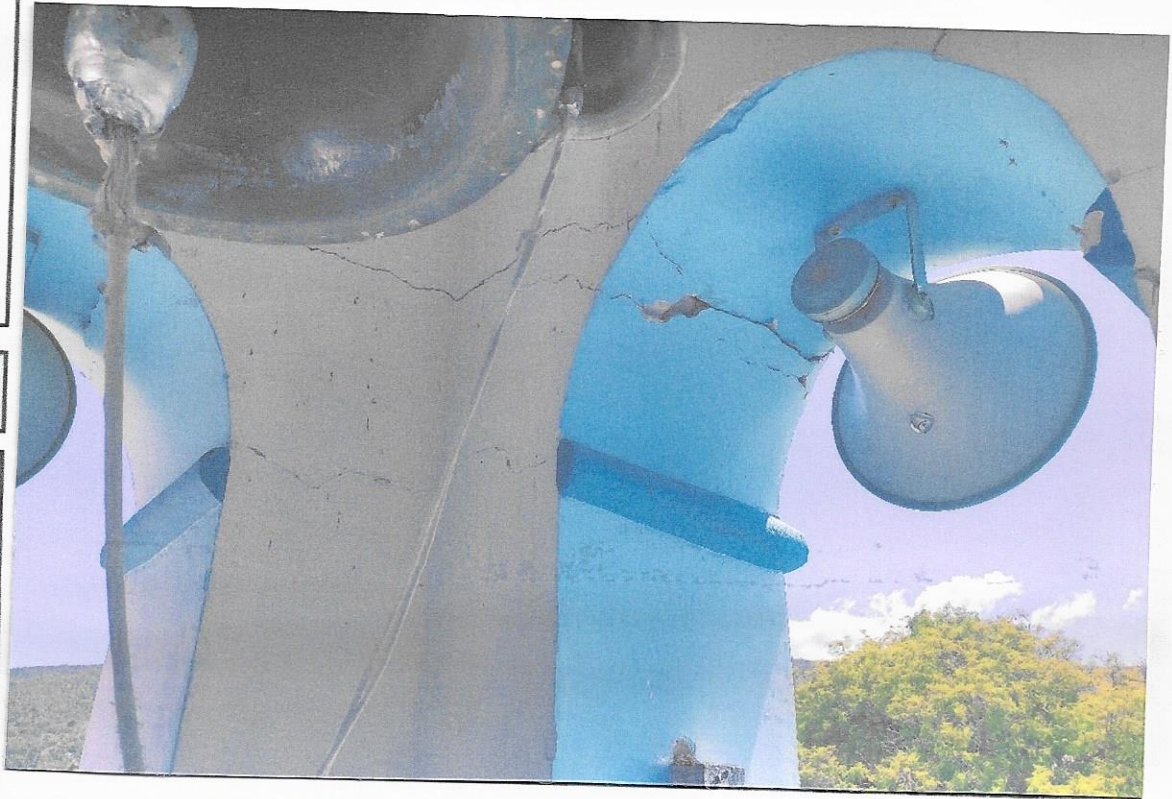

GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°19'21.61"N, LONGITUD: 96°40'21.93"E

PLANTA ARQUITECTÓNICA

(TEMPLO DE SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA, MIAHUATLÁN, OAX.)


INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA


DESCRIPCIÓN

FOTO #18. al interior de la nave principal; se observan grietas en los arcos y vértices, pasando por el entradós de los arcos al muro, en pechinas también se registran grietas y fisuras con desprendimiento de pintura. Septiembre 2021.

CROQUIS

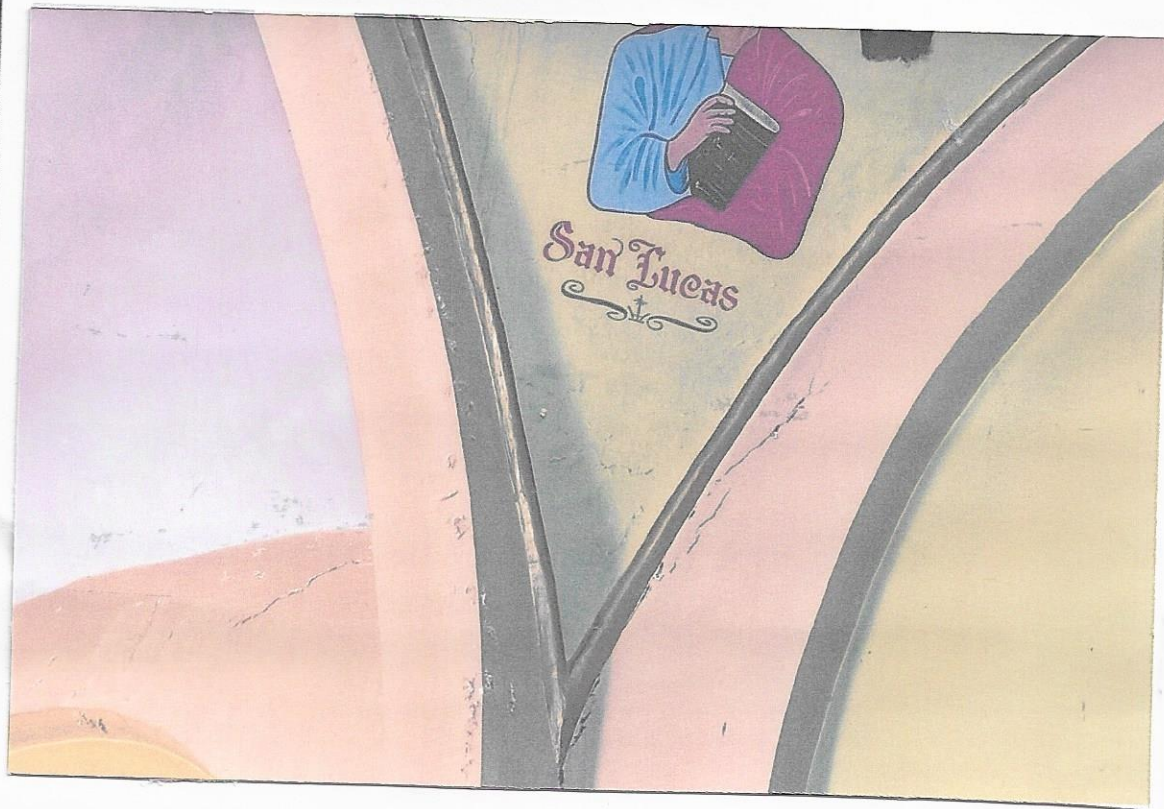

GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°19'21.51"N, LONGITUD: 96°40'22.09"E

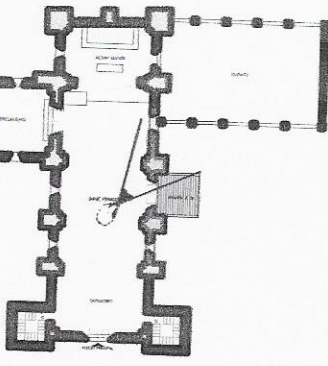

PLANTA ARQUITECTÓNICA

PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala: 1:100


(TEMPLO DE SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA, MIAHUATLÁN, OAX.)

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA


ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #19. Vista de las escaleras de caracol de herrería que conducen al campanario, se observan grietas en la estructura de la losa de concreto armado. Septiembre 2021.

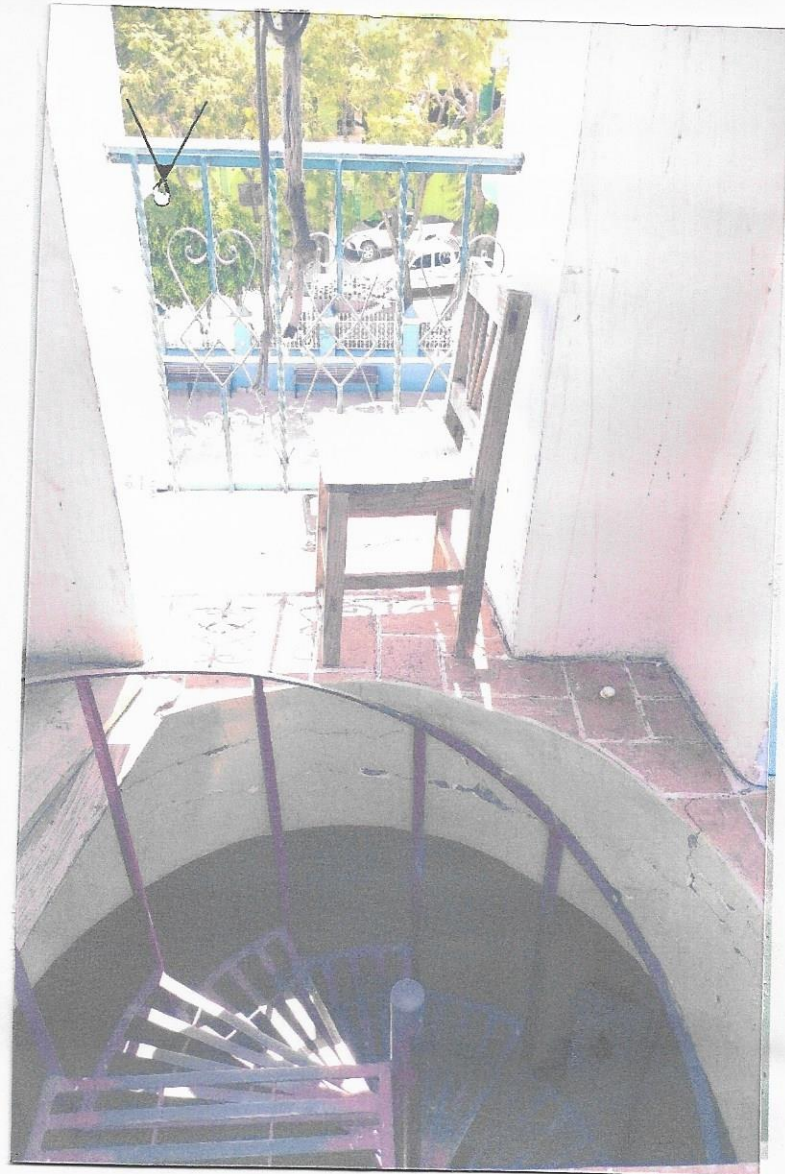

CROQUIS

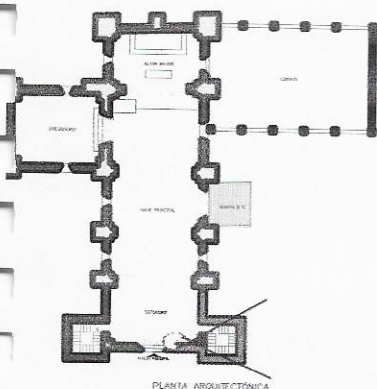

PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala: 1:100

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°19'21.97"N, LONGITUD: 96°40'22.33"E

(TEMPLO DE SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA, MIAHUATLÁN, OAX.)

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA


ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #20. Vista interior del campanario Sur; en la parte superior presenta grietas en muros, lo que ocasiona desprendimiento de aplanados desde el machón hasta los arcos. Septiembre 2021.



CROQUIS

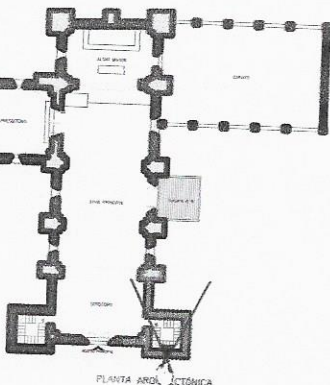

PLANTA ARQUITECTÓNICA
8000 1:100

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°19'22.00"N, LONGITUD: 96°40'22.39"E


(TEMPLO DE SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA, MIAHUATLÁN, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #21. Al interior del campanario Sur, presenta grietas que atraviesan la transición del machón al arco de campanario, lo que ocasiona el desprendimiento de planados y fractura de piezas. Septiembre 2021.



CROQUIS

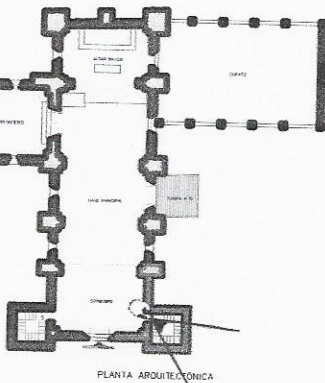


GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°19'21.60"N, LONGITUD: 96°40'22.46"E

DESCRIPCIÓN

FOTO #22. Vista exterior del campanario Norte, presencia de grietas en los arcos tanto inferior como en la parte superior, con trayectoria en todo su perímetro, provocando desprendimiento de aplastados y fractura de piezas. Septiembre 2021.

CROQUIS

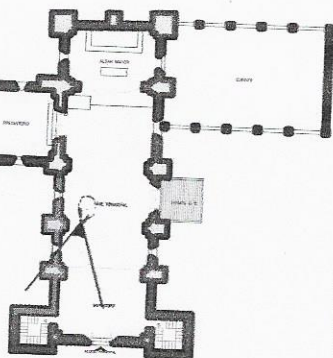

PLANTA ARQUITECTÓNICA

PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala: 1:100



GEORREFERENCIA:

UTM: 1610131 7011110 6640131 0011


INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #23. Vista de las bóvedas vaídas con internillas. En el fondo se observa una cúpula de crucero sobre un tambor, forjado a base de muros de ladrillo de barro rojo recocido asentado con mortero de cal-arena, aplanados de mortero de cal-arena con acabado fino como acabado final, pintura a la cal en extradós de cúpula. Septiembre 2021.

CROQUIS

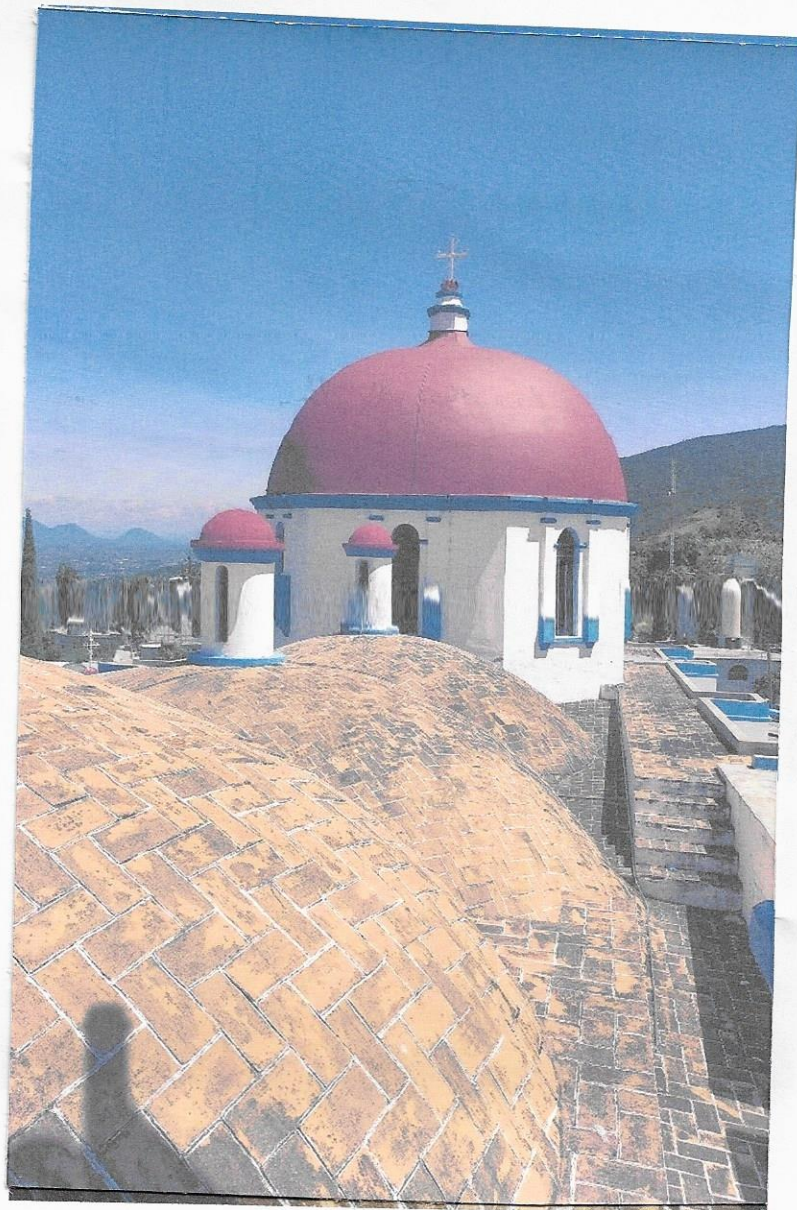

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°19'21.56"N, LONGITUD: 96°40'22.37"E


INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA


DESCRIPCIÓN

FOTO #24. Vista de la cubierta a base de bóvedas aódas forjadas de ladrillo de barro rojo recocido, con acabados por intradós a base aplanados de morteros de cal-arena y pintura a la cal, y por el extradós con enladrillado. Septiembre 2021.

CROQUIS

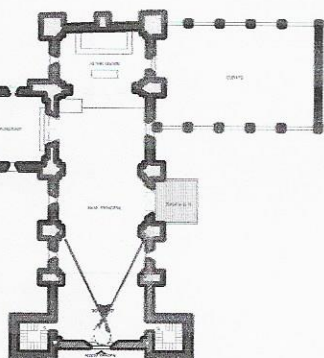

PLANTA ARQUITECTÓNICA

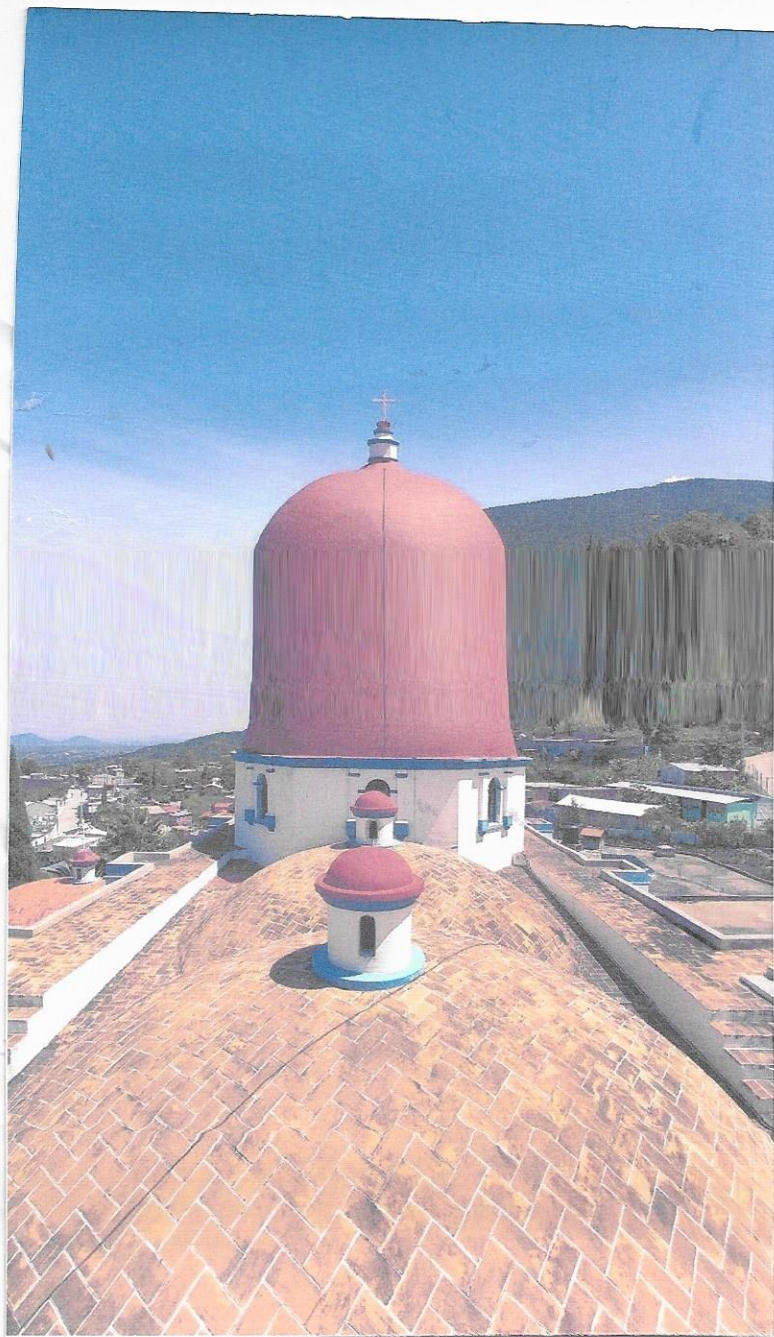


GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°19'21.70"N, LONGITUD: 96°40'22.22"E


DESCRIPCIÓN

FOTO #25. Vista exterior del campanario Sur, se observan grietas en muros, pilastras, machones y arcos, hay desprendimiento de aplastados a causa de las grietas. Septiembre 2021.

CROQUIS

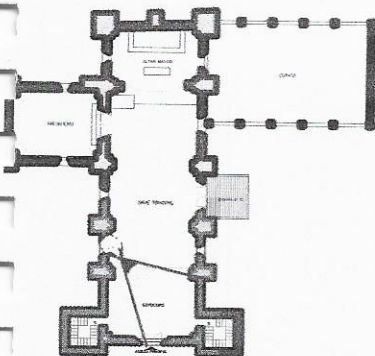

PLANTA ARQUITECTÓNICA

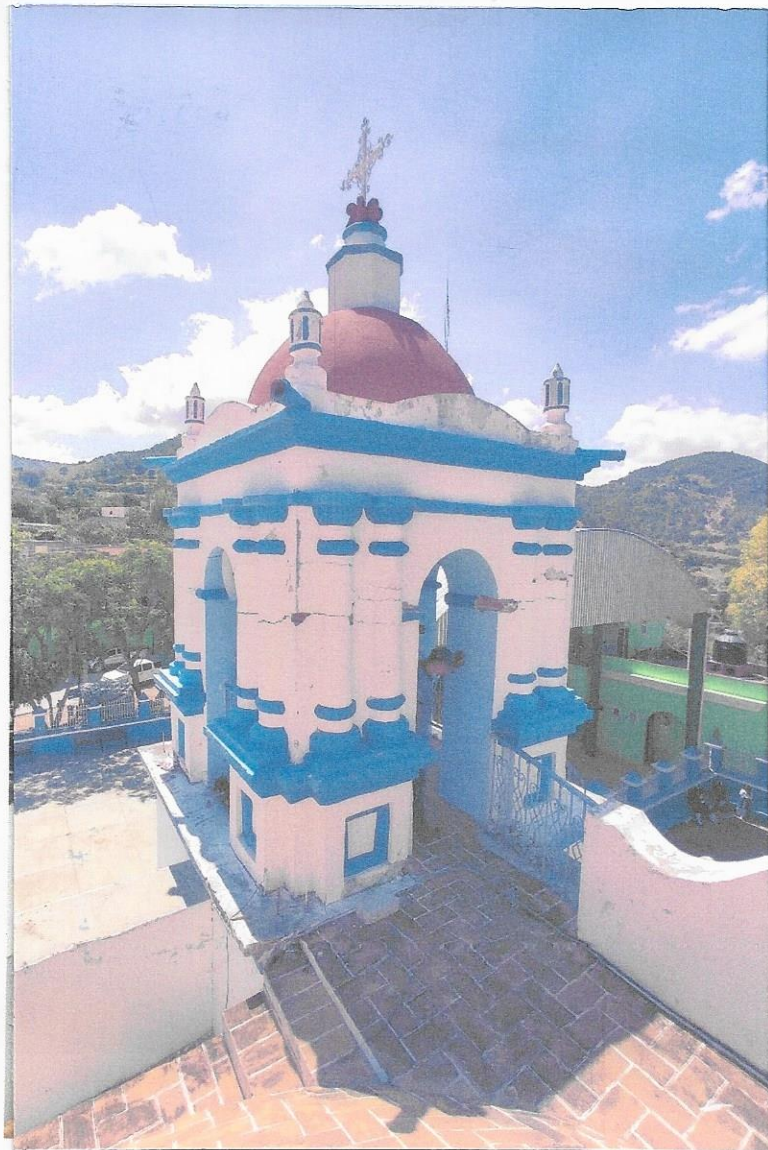


GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°19'21.56"N, LONGITUD: 96°40'22.40"E

DESCRIPCIÓN

FOTO #26. Vista del muro
del lado de la epístola;
presencia de grietas en
paramento exterior.
septiembre 2021.

CROQUIS

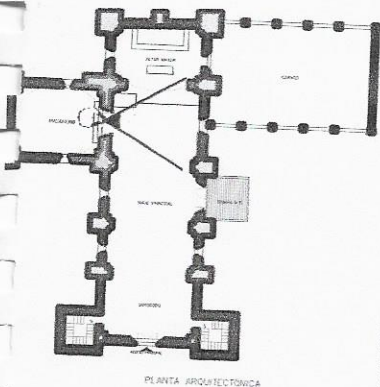

PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala 1:100



GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°19'21.56"N, LONGITUD: 96°40'22.40"E

(TEMPLO DE SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA, MIAHUATLÁN, OAX.)


INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #27. Vista interior del acceso principal; presencia de grietas, lo que provoca el desprendimiento de la planada. Septiembre 2021

CROQUIS

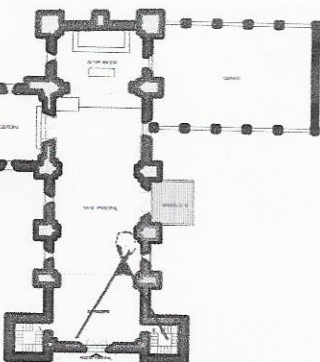


GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°19'21.56"N, LONGITUD: 96°40'22.40"E


DESCRIPCIÓN

FOTO #28. Vista interior de las escaleras que conducen los campanarios; escalones a base de concreto armado, acabado pulido, aplicación de pintura vinílica color verde limón en paramentos interiores, presencia de humedad en paramento interior, lo que está ocasionando el desprendimiento de la capa de pintura. Septiembre 2021

CROQUIS

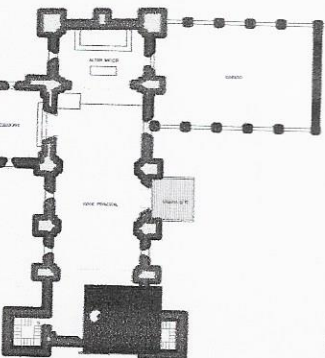

PLANTA ARQUITECTÓNICA

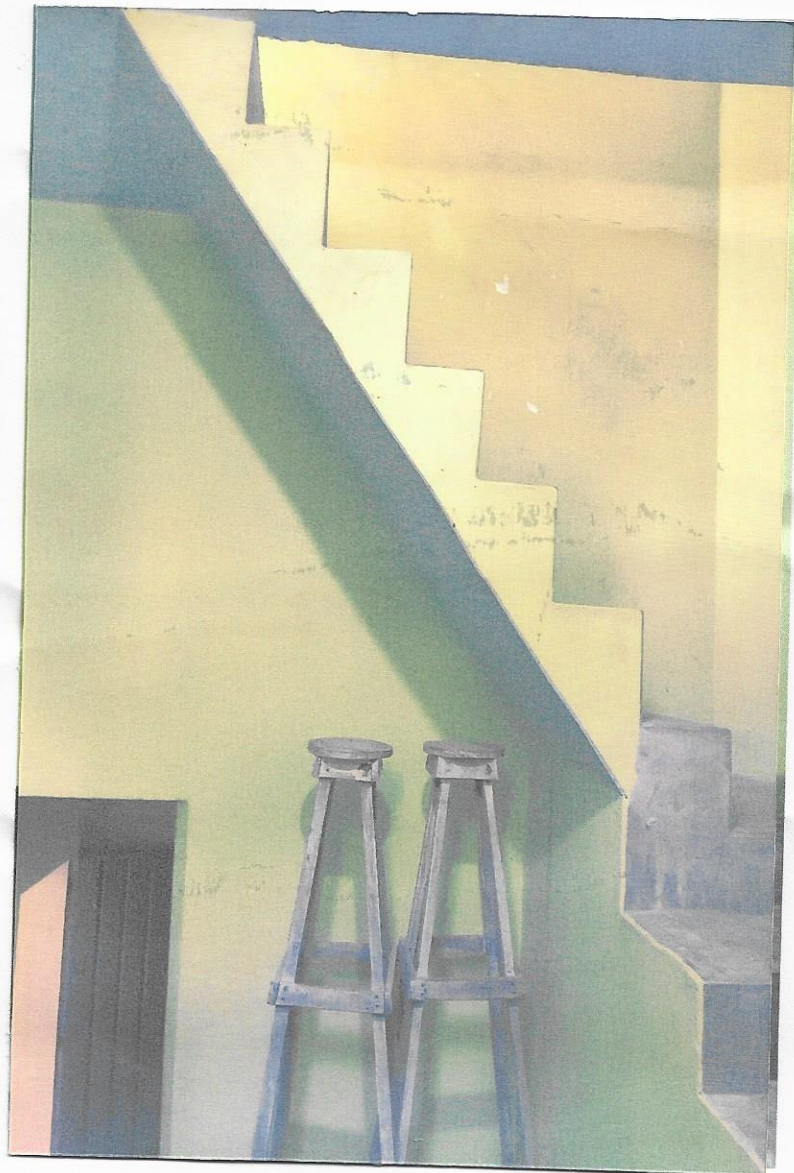


GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°19'21.56"N, LONGITUD: 96°40'22.40"E

DESCRIPCIÓN

FOTO #29. Vista interior del lado del evangelio; muros de fábrica mixta a base de ladrillo de barro rojo recocido y piedra de la región, con un espesor promedio de 71cm, presencia de grietas en paramento interior a causa de sismos. Septiembre 2021.



CROQUIS

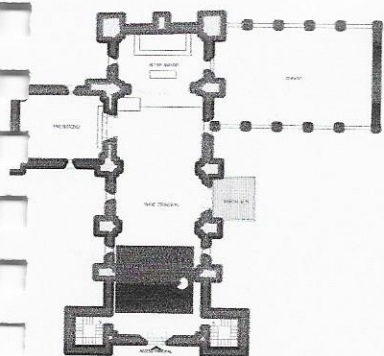

PLANTA ARQUITECTÓNICA

PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala 1:100

GEORREFERENCIA:
LATITUD: 16°19'21.56"N, LONGITUD: 96°40'22.40"E

(TEMPLO DE SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA, MIAHUATLÁN, OAX.)

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #30. Vista interior
del lado de la epístola;
rietas en paramento
interior a causa de sismo,
así como también hay
presencia de humedad.
Septiembre 2021

CROQUIS

