

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA


ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #1. Vista exterior de la fachada principal; muros de fábrica mixta a base de piedra de la región y adobe, aplanados en paramentos exteriores de cal-arena, acabado fino y pintura a la cal en color verde agua.



CROQUIS

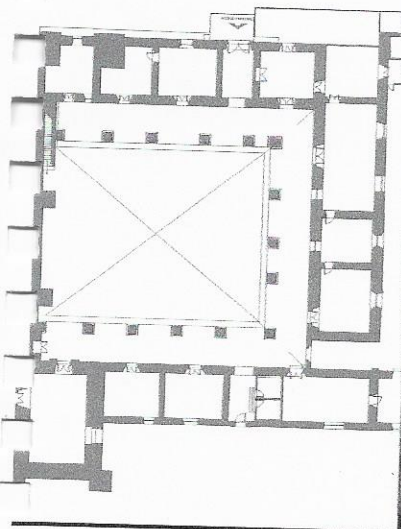

AGOSTO-2021

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°23'24.48"N. LONGITUD: 96°29'49.45"O

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA


ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #2. Vista exterior
fachada Sureste; muros de
fábrica mixta a base de
piedra de la región y
adobe, no hay presencia de
aplanados, cubierta a base
de lámina galvanizada.



CROQUIS

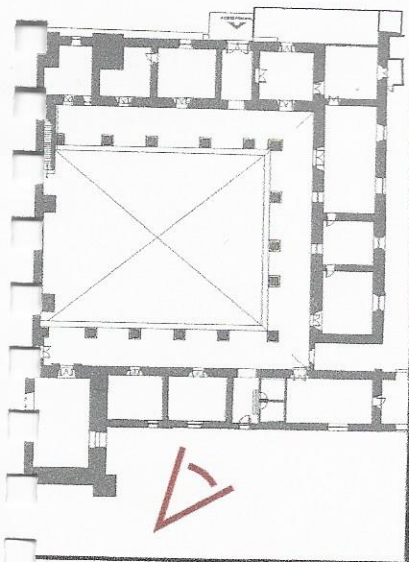

AGOSTO-2021

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°23'24.48"N. LONGITUD: 96°29'49.45"O


(CASA CURAL DEL TEMPLO DE SAN LUIS, SAN LUIS AMATLAN, MIAHUATLAN, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #3. Vista exterior del anexo nuevo; muros a base de tabicón ligero, asentado y junteado con mortero, losa de concreto armado en cubierta.



CROQUIS

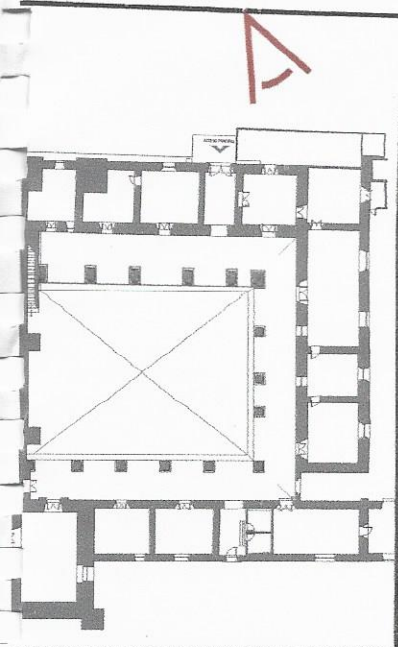


AGOSTO-2021

GEOREFERENCIA:


LATITUD: 16°23'24.48"N. LONGITUD: 96°29'49.45"O

DESCRIPCIÓN

FOTO #5. Vista del
paramento del pasillo al
acceso del anexo nuevo;
presencia de humedad en
paramento exterior, lo que
está causando el
desprendiendo del
aplanado.

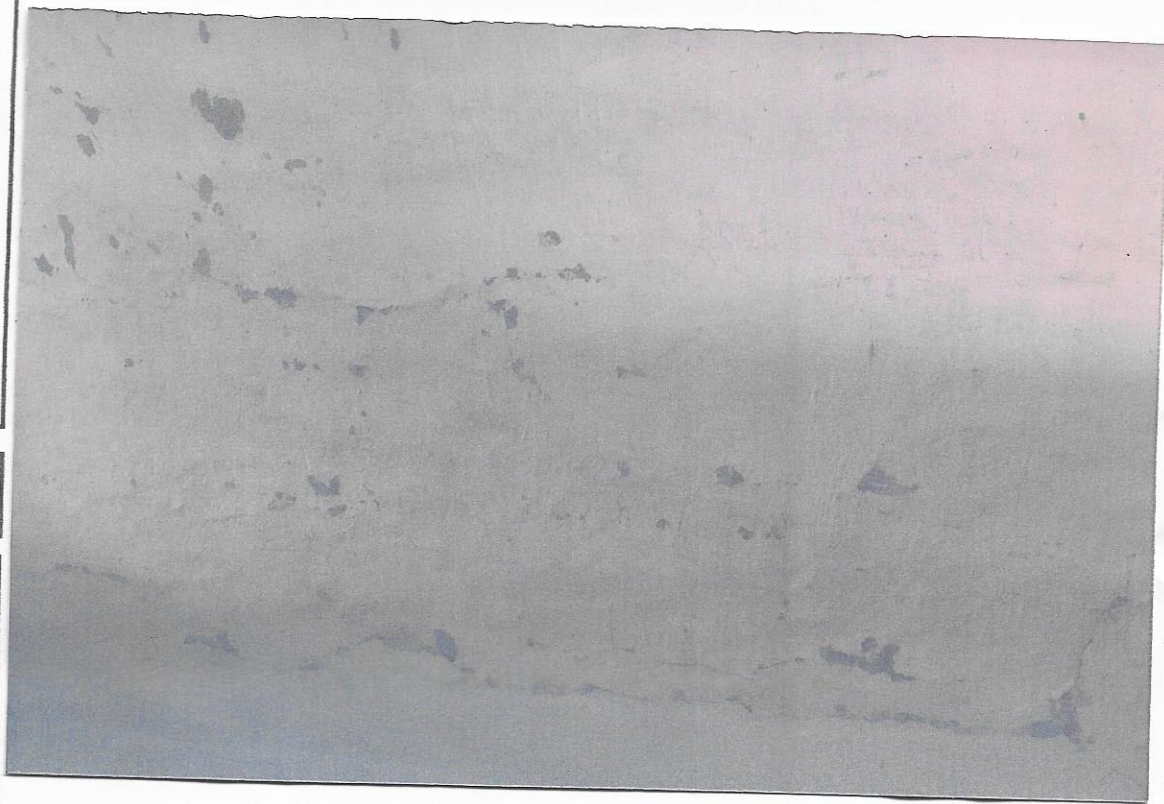

CROQUIS

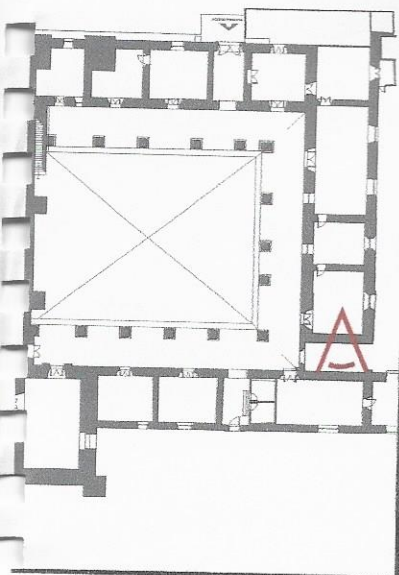

AGOSTO-2021


GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°23'24.48"N. LONGITUD: 96°29'49.45"O

DESCRIPCIÓN

FOTO #6. Vista del patio al
corredor; pilares
rectangulares de fábrica
mixta a base de ladrillo de
barro rojo recocido y
piedra de la región,
aplanados de cal-arena,
acabado fino y pintura
vinílica color amarillo.

CROQUIS

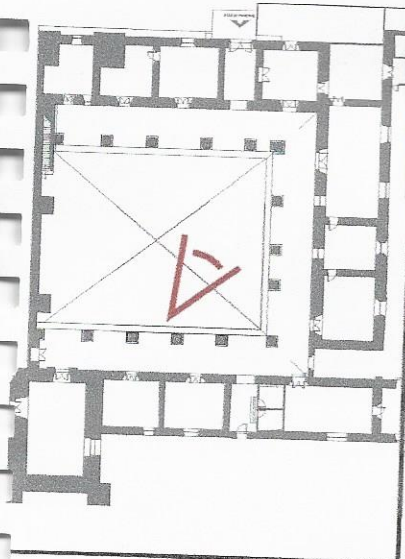

AGOSTO-2021

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°23'24.48"N. LONGITUD: 96°29'49.45"O

(CASA CURAL DEL TEMPLO DE SAN LUIS, SAN LUIS AMATLAN, MIAHUATLAN, OAX.)

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA


ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCION PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #7. Vista del
corredor; pilares
cuadrangulares de sección
promedio de 1.12m, piso
de concreto armado,
acabado pulido y cubierta a
base de vigas de madera y
teja de barro rojo recocida.



CROQUIS

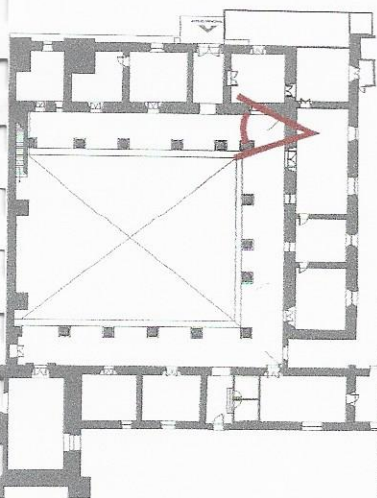

AGOSTO-2021


GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°23'24.48"N. LONGITUD: 96°29'49.45"O

DESCRIPCIÓN

FOTO #8. Vista del
paramento exterior del
pasillo; presencia de grieta
en paramento a causa de
sismos,

CROQUIS

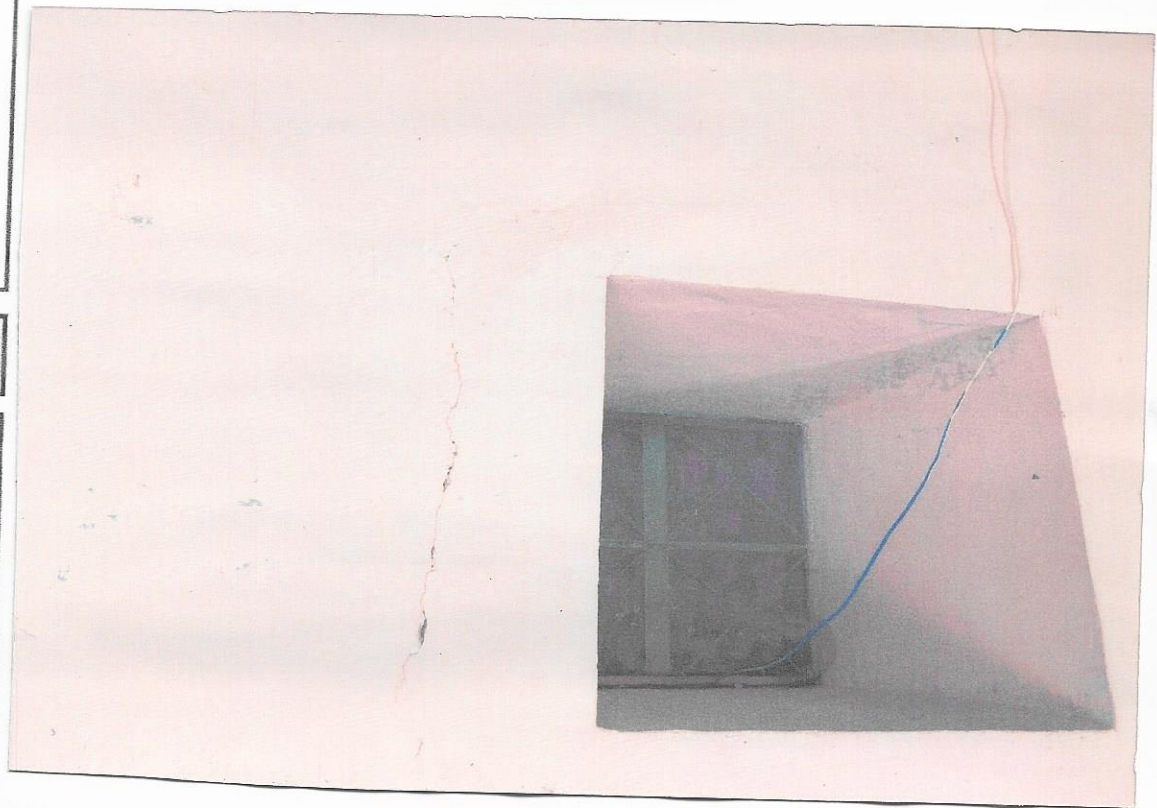

AGOSTO-2021

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°23'24.48"N, LONGITUD: 96°29'49.45"O


(CASA CURAL DEL TEMPLO DE SAN LUIS, SAN LUIS AMATLAN, MIAHUATLAN, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #9. Vista a detalle de

a base un pilar cuadrangular; fragmentación y pérdida de molduras de la base, así como también presencia de grietas en el pilar, lo que ha ocasionado el desprendimiento de pintura.

CROQUIS

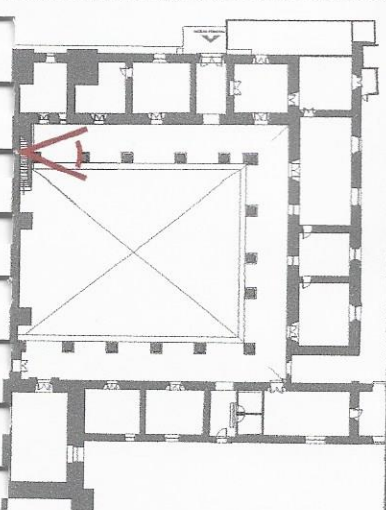

AGOSTO-2021

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°23'24.61"N, LONGITUD: 96°29'47.92"O


(CASA CURAL DEL TEMPLO DE SAN LUIS, SAN LUIS AMATLAN, MIAHUATLAN, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #10. Vista del piso

del corredor;
agregación y
hundimiento del piso, a
base de losa de concreto.

CROQUIS

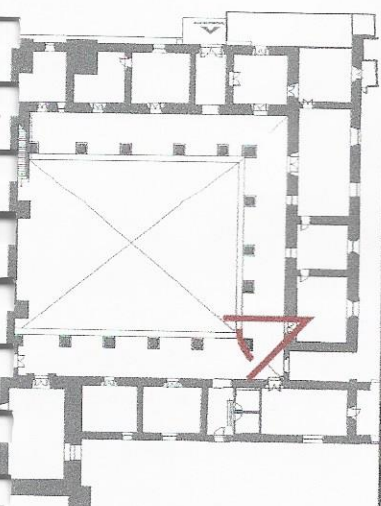

AGOSTO-2021

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°23'24.90"N. LONGITUD: 96°29'48.39"O

DESCRIPCION

FOTO #11. Vista de un
pilar; presencia de grietas,
lo que está provocando el
desprendimiento de
aplanados y pintura.

CROQUIS



AGOSTO-2021

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°23'25.77"N LONGITUD: 96°26'48.26"O

DESCRIPCIÓN

FOTO #12. Vista exterior

Orientación Noroeste;
muros de fábrica mixta a
base de piedra de la región
, adobe, en paramentos
exteriores hay aplanados
de cal-arena, acabado fino
pintura vinílica color
blanco.

CROQUIS



AGOSTO-2021

GEOREFERENCIA:


LATITUD: 16°23'24.68"N, LONGITUD: 96°26'48.45"O

(CASA CURAL DEL TEMPLO DE SAN LUIS, SAN LUIS AMATLAN, MIAHUATLAN, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #13. Vista del piso del corredor; losa de concreto con acabado pulido, hay presencia de grietas con un espesor promedio de 3cm.

CROQUIS

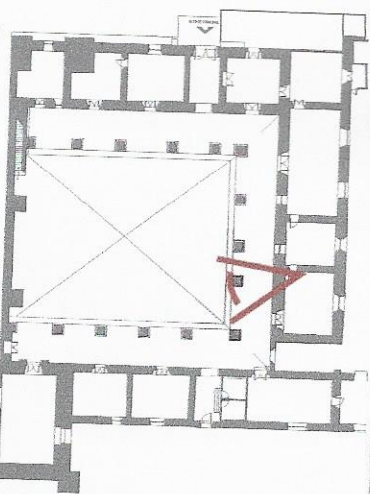

AGOSTO-2021

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°23'24.65"N, LONGITUD: 96°26'47.25"O

DESCRIPCIÓN

FOTO #14. Vista de un pilar de fábrica mixta a base de ladrillo de barro rojo recocido y piedra de la región; presencia de grietas en la parte superior del pilar a causa de sismo.

CROQUIS



AGOSTO-2021

GEOREFERENCIA:


LATITUD:16°23'26.66"N, LONGITUD:96°26'46.16"O

(CASA CURAL DEL TEMPLO DE SAN LUIS, SAN LUIS AMATLAN, MIAHUATLAN, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #15. Vista del
paramento exterior del
basillo; presencia de grieta
en sentido horizontal en
paramento exterior.


CROQUIS

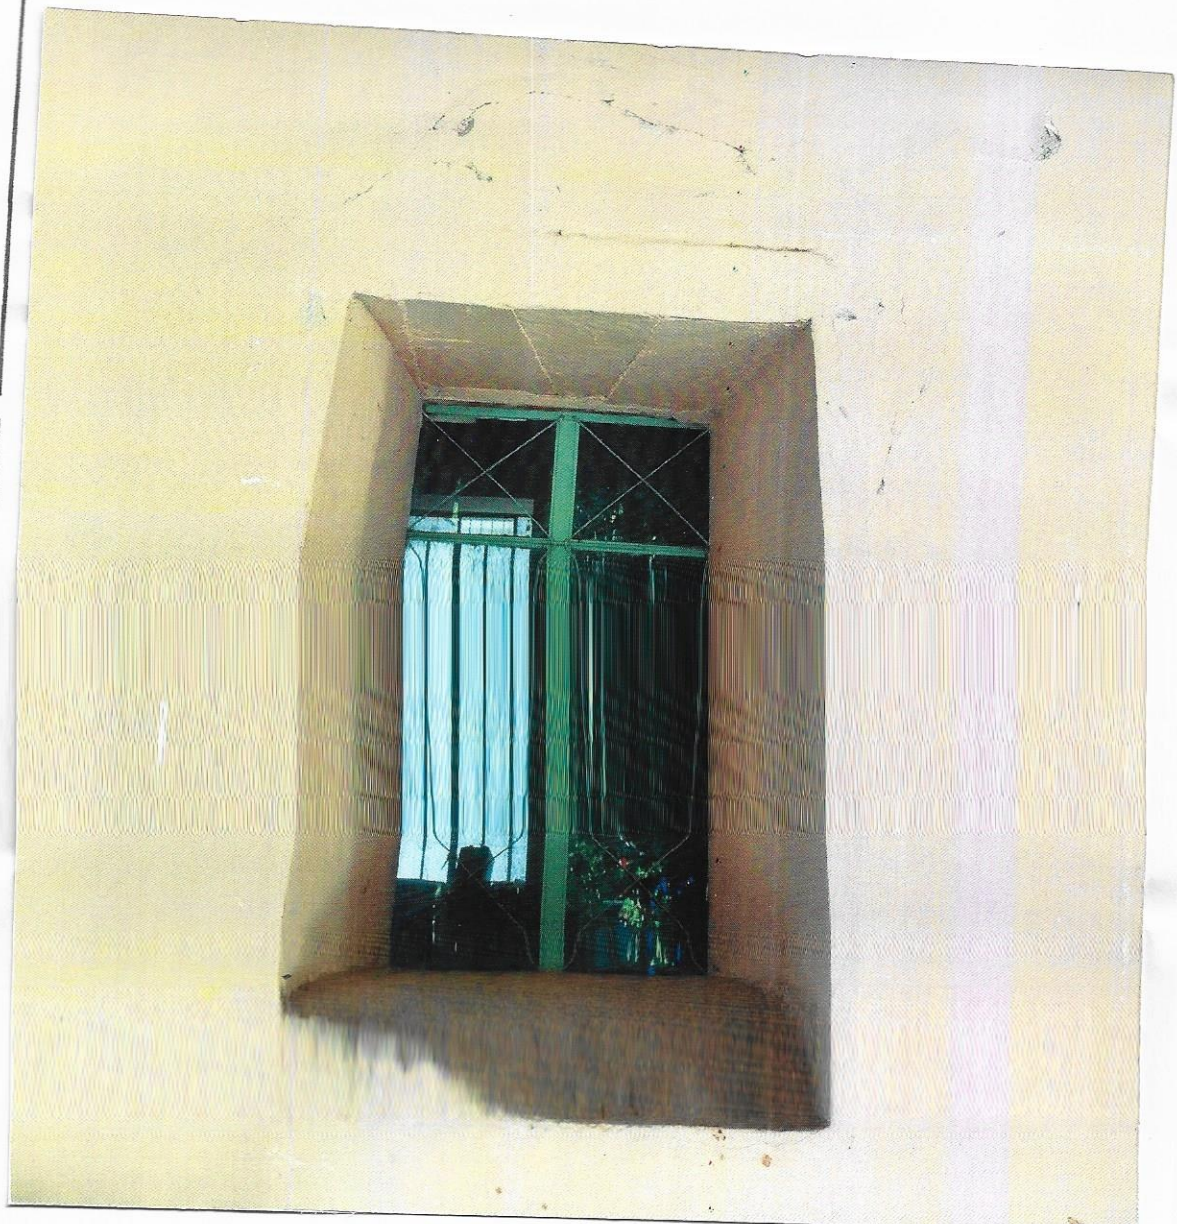

DESCRIPCIÓN

FOTO #16. Vista del paramento exterior del basilio; presencia de grietas y humedad, lo que causa el desprendimiento de aplanados.

CROQUIS

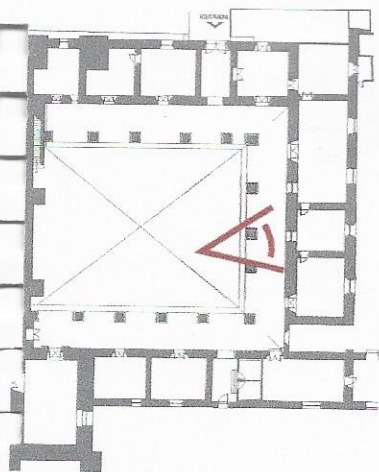

AGOSTO-2021

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°23'20.23"N, LONGITUD: 96°26'42.56"O

(CASA CURAL DEL TEMPLO DE SAN LUIS, SAN LUIS AMATLAN, MIAHUATLAN, OAX.)

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA


ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #17. Vista exterior
de la cubierta del corredor,
presencia de grietas en la
unión de la viga de madera
con el muro.



CROQUIS

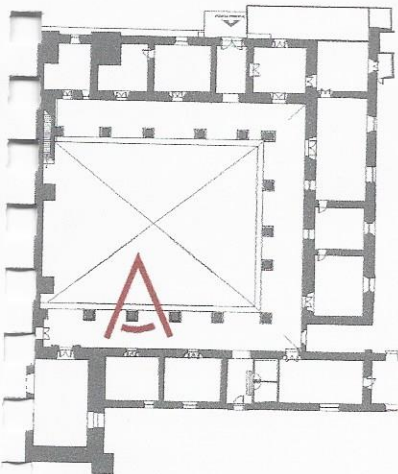

AGOSTO-2021

GEOREFERENCIA:


LATITUD: 16°23'29.29"N. LONGITUD: 96°26'47.63"O

(CASA CURAL DEL TEMPLO DE SAN LUIS, SAN LUIS AMATLAN, MIAHUATLAN, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #18. Vista interior del almacén; muros de fábrica mixta (adobe y piedra de la región), en paramentos interiores se presentan aplanados de cemento-arena, acabado rústico sin presencia de pintura, dintel y ventana de madera en mal estado.

CROQUIS

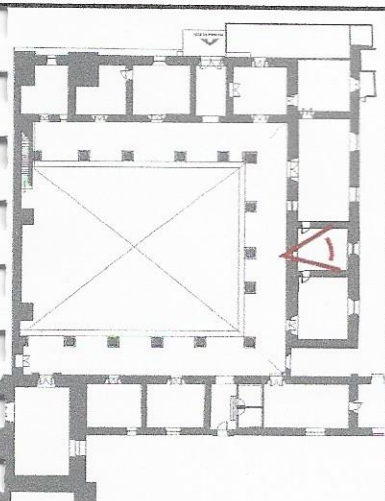

AGOSTO-2021

GEOREFERENCIA:


LATITUD: 16°23'22.57"N LONGITUD: 96°26'46.85"O

(CASA CURAL DEL TEMPLO DE SAN LUIS, SAN LUIS AMATLAN, MIAHUATLAN, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #19. Vista exterior
del pasillo;
desprendimiento de
planados y presencia de
grietas en unión de viga de
concreto y muro de fábrica
mixta (piedra de la región y
adobe).

CROQUIS

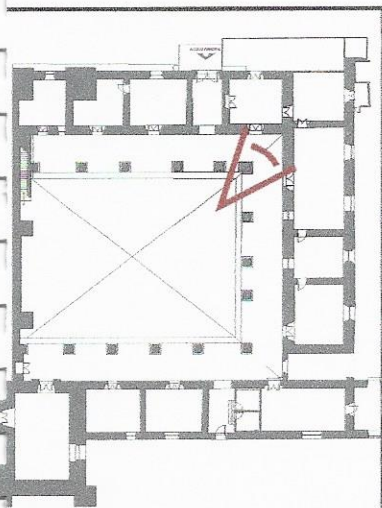

AGOSTO-2021

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°23'26.14"N, LONGITUD: 96°26'38.79"O


(CASA CURAL DEL TEMPLO DE SAN LUIS, SAN LUIS AMATLAN, MIAHUATLAN, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #20. Vista a detalle
 de la base de un pilar;
 presencia de grietas, lo que
 provocó el
 desprendimiento de
 aplandados.



CROQUIS

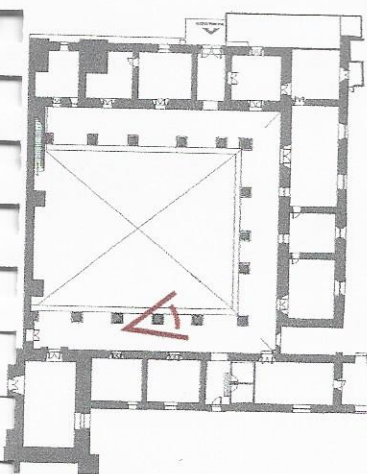

AGOSTO-2021

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°23'26.66"N, LONGITUD: 96°26'68.83"O



INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #21. Vista exterior del pasillo; presencia de grieta a causa de sismos en paramento exterior cerca de la puerta de acceso al comedor.

CROQUIS

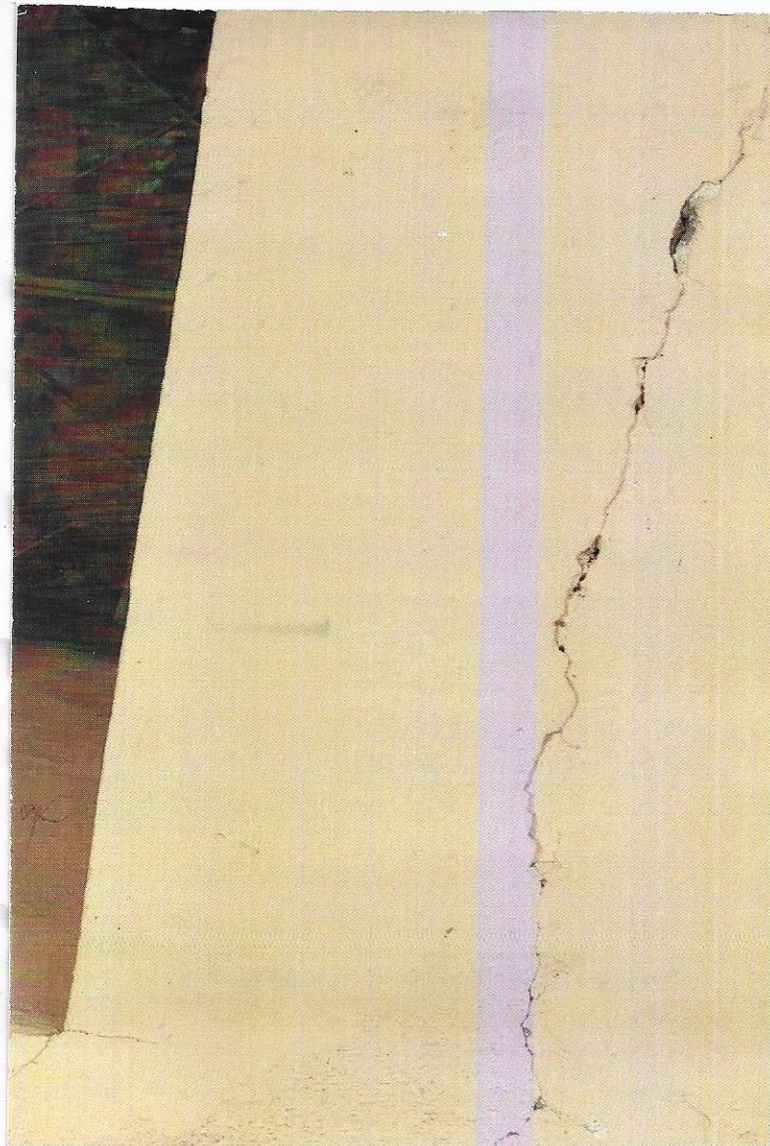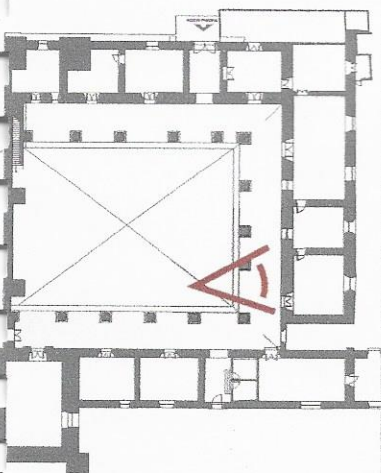

AGOSTO-2021

GEOREFERENCIA:

LATITUD:16°23'24.69"N, LONGITUD:96°26'51.26"O

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA


ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #22. Vista exterior
del pasillo; presencia de
humedad en el muro, lo
que ha provocado el
desprendimiento de
pintura en paramento
exterior.



CROQUIS

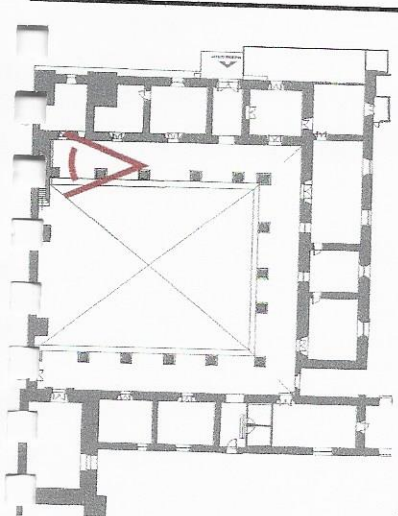

AGOSTO-2021

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°23'30.69"N, LONGITUD: 96°26'45.27"O


INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #23. Vista del lecho
bajo de la cubierta a base
de vigas de madera y teja
de barro rojo recocida, la
cual presenta deterioros
por exceso de humedad, lo
que ha provocado la
aparición de costras negras
y en algunas piezas
eflorescencia.

CROQUIS

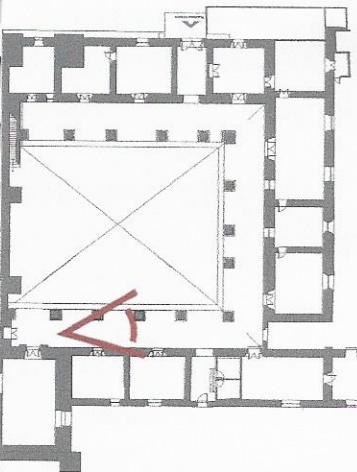

AGOSTO-2021

GEOREFERENCIA:

LATITUD:16°23'26.59"N, LONGITUD:96°26'83.83"O

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #24. Vista interior
del salón; muros de fábrica
mixta, a base de piedra de
la región y adobe,
paramentos interiores con
aplanados de cemento-
arena acabado rústico,
cubierta a base de madera
y lámina galvanizada.



CROQUIS



DESCRIPCIÓN

FOTO #25. Vista interior del acceso principal; muros de fábrica mixta a base de piedra de la región y adobe, aplanchados de cal-arena, acabado fino y pintura blanca, bóveda catalana en cubierta.

CROQUIS

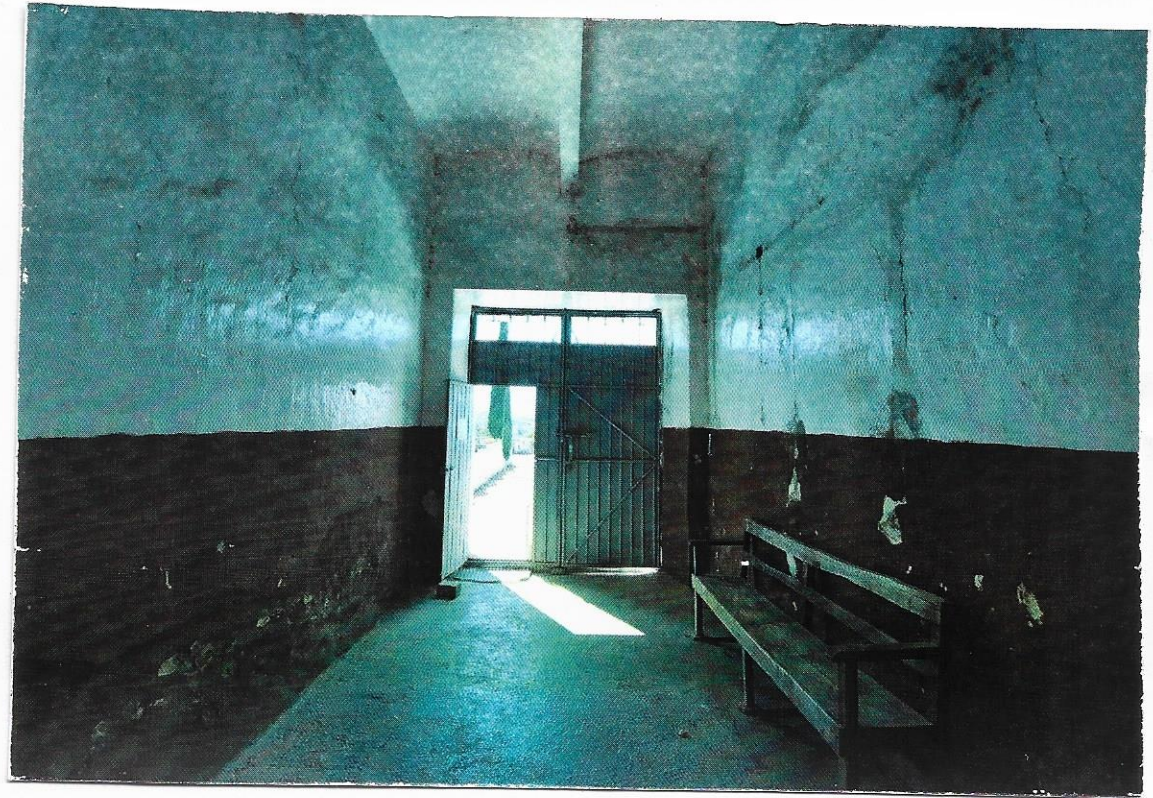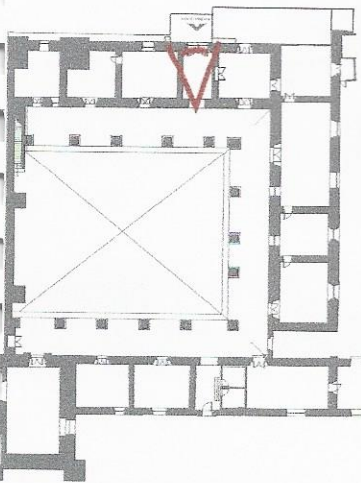

AGOSTO-2021

GEOREFERENCIA:


LATITUD: 16°23'24.47"N. LONGITUD: 96°26'48.39"O

(CASA CURAL DEL TEMPLO DE SAN LUIS, SAN LUIS AMATLAN, MIAHUATLAN, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #26. Vista interior
del paramento del acceso
principal; presencia de
grietas y humedad, debido
a ello hay desprendimiento
de aplanados y pintura.

CROQUIS

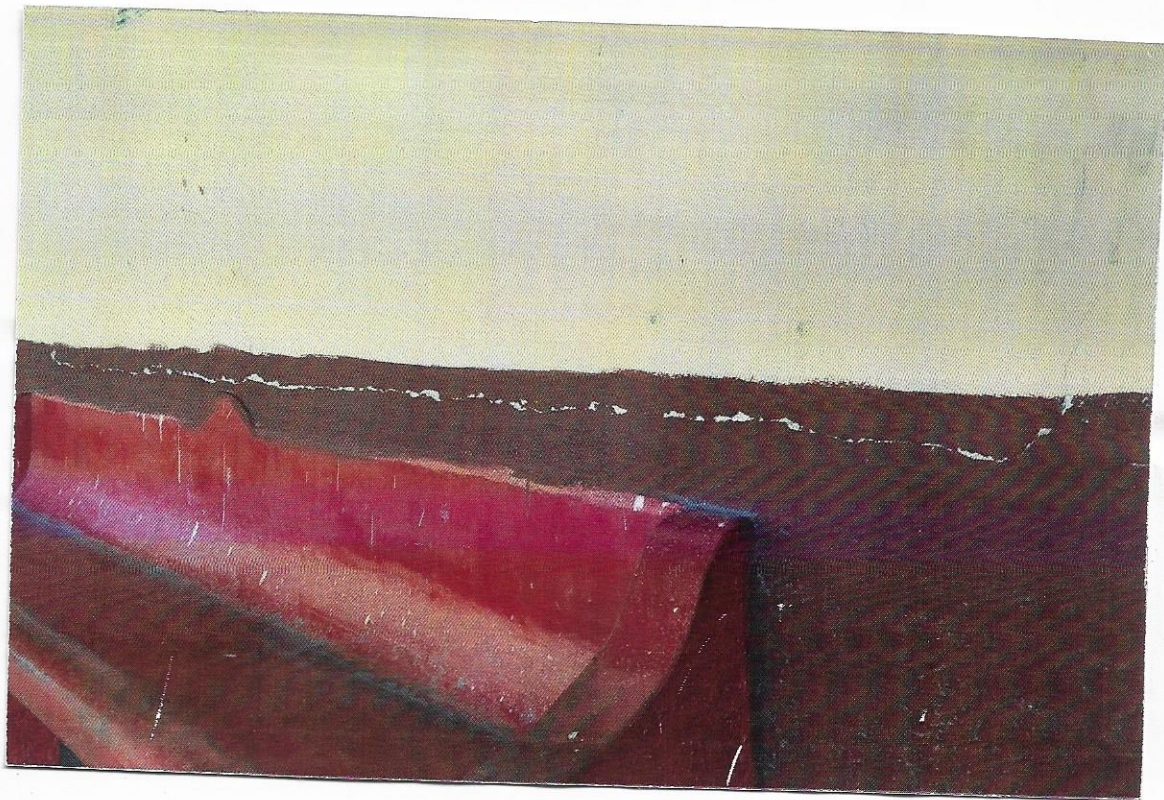

AGOSTO-2021

GEOREFERENCIA:


LATITUD: 16°23'29.49"N, LONGITUD: 96°26'47.69"O

(CASA CURAL DEL TEMPLO DE SAN LUIS, SAN LUIS AMATLAN, MIAHUATLAN, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #27. Vista exterior
orientación norte;
disgregación del muro de
piedra, detrás de este muro
se encuentra un muro a
base de tabicón ligero,
asentado y junteado con
mortero cemento-arena.

CROQUIS

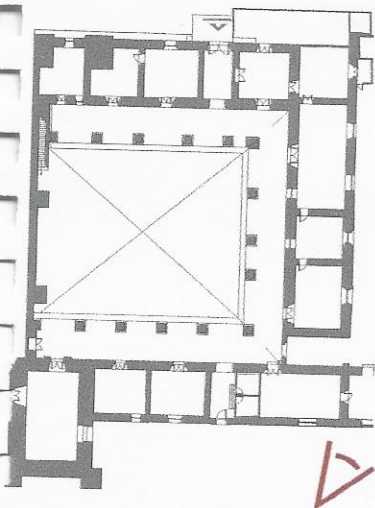

AGOSTO-2021


GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°23'23.61"N, LONGITUD: 96°26'45.92"O

DESCRIPCIÓN


FOTO #28. Vista exterior de una ventana; se observa que las jambas de la ventana presentan aplanados de cemento-arena, marco de herrería contemporáneo.

CROQUIS

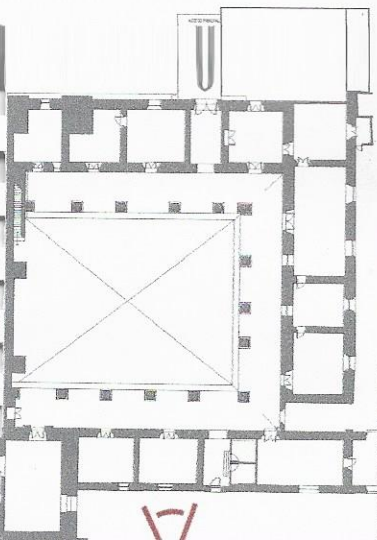


DESCRIPCIÓN

FOTO #29. Vista interior del salón; paramentos interiores presentan aplanados de cemento-arena con acabado rústico, presencia de grietas a causa de sismos.

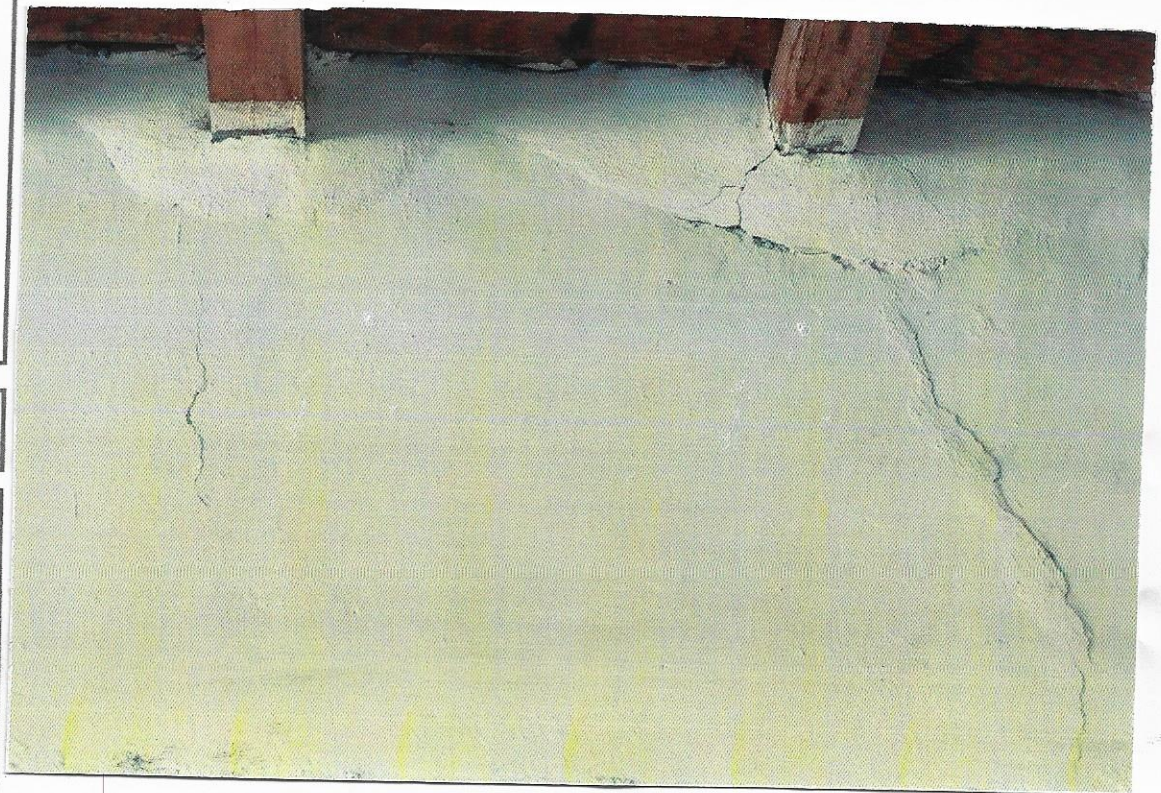

CROQUIS

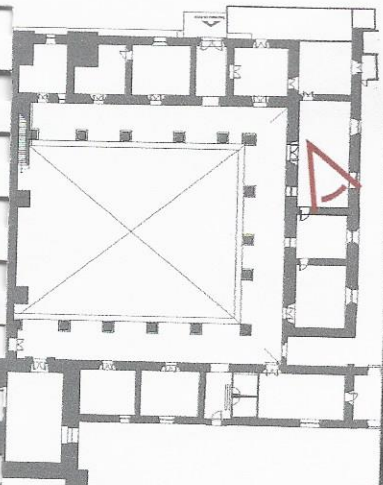

AGOSTO-2021

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°23'23.61"N, LONGITUD: 96°26'45.92"O

(CASA CURAL DEL TEMPLO DE SAN LUIS, SAN LUIS AMATLAN, MIAHUATLAN, OAX.)


INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #30. Vista al paramento exterior sureste; presencia de humedad y grietas, lo que provocó el desprendimiento de aplanado.

CROQUIS

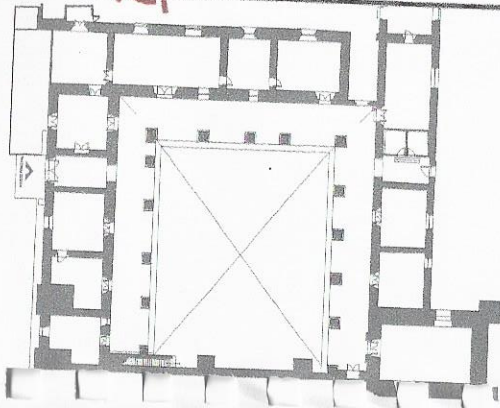

AGOSTO-2021

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°23'23.61"N, LONGITUD: 96°26'45.92"O

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA

DESCRIPCIÓN

FOTO #31. Vista del anexo
nuevo del curato; cubierta
a base de lámina acanalada
marcos de acero,
actualmente es donde se
celebra misa.



CROQUIS

A

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°23'23.61"N, LONGITUD: 96°26'45.92"O

AGOSTO-2021