
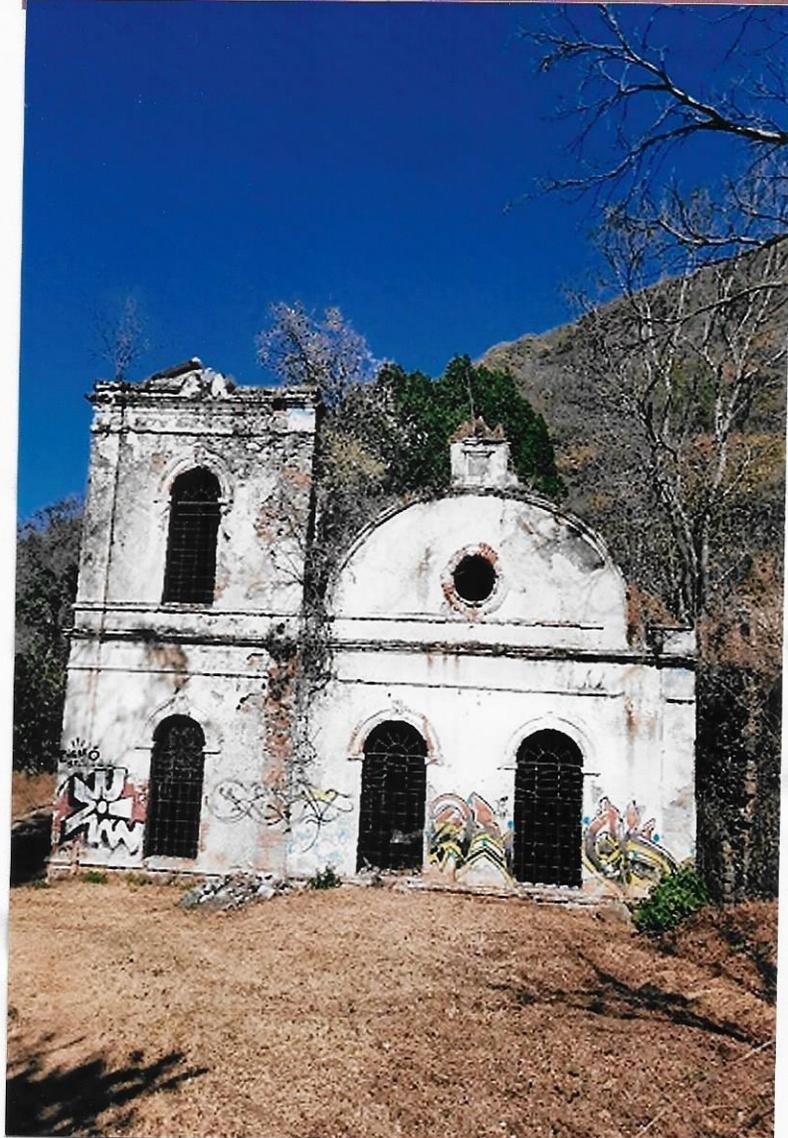


DESCRIPCION

FOTO #1. Vista exterior de la fachada Sureste.

Se observa presencia de grafitis, grietas que ocasionan desprendimiento de aplanados y fractura de piezas, así como crecimiento de flora nociva.

CROQUIS

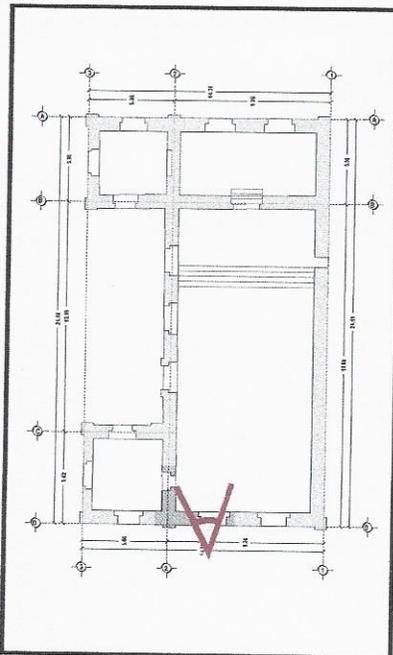


SEPTIEMBRE 2021

GEORREFERENCIA:
LONGITUD: 17°20'31.74"N LONGITUD: 96°72'53.12"O


(HIDROELÉCTRICA, SAN AGUSTÍN ETLA, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #2. Vista exterior de la fachada Suroeste; se compone de tres cuerpos, el cuerpo con orientación Oeste presenta una grieta estructural en sentido vertical que va desde el frontón hasta el primer nivel, con lo cual se ve afectado su funcionamiento estructural. Presencia de grafitis en paramentos exteriores.

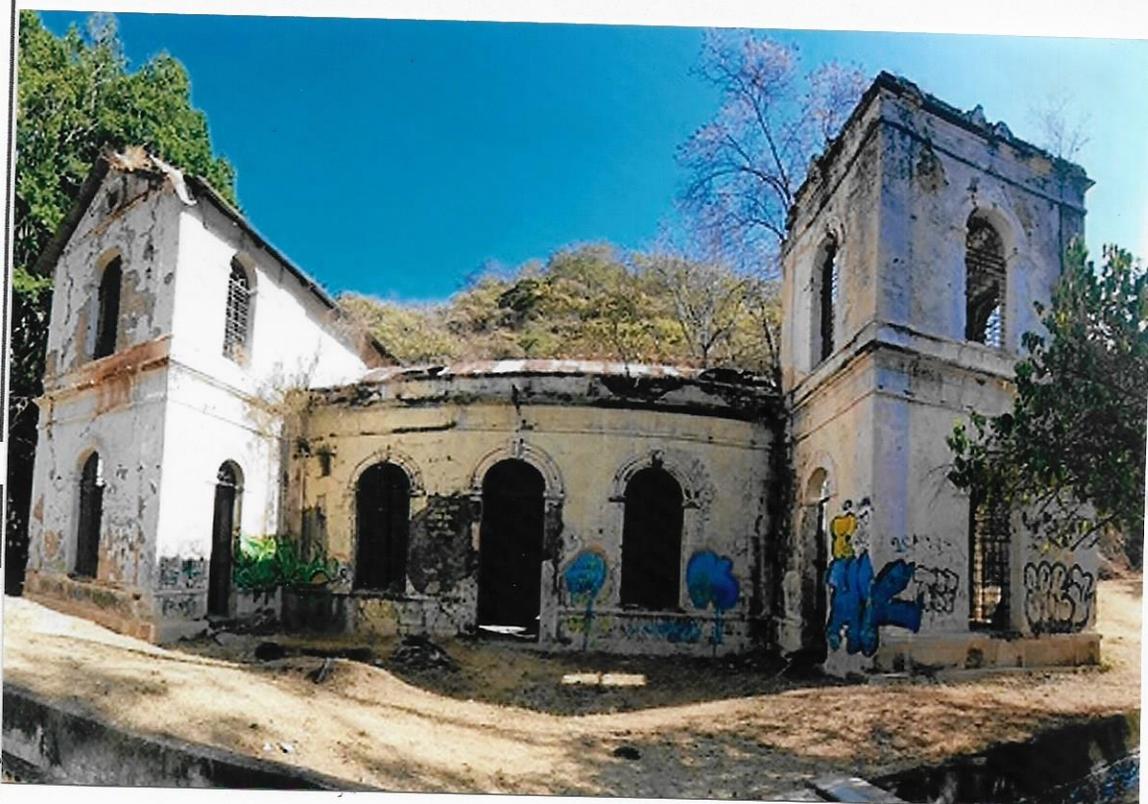

CROQUIS

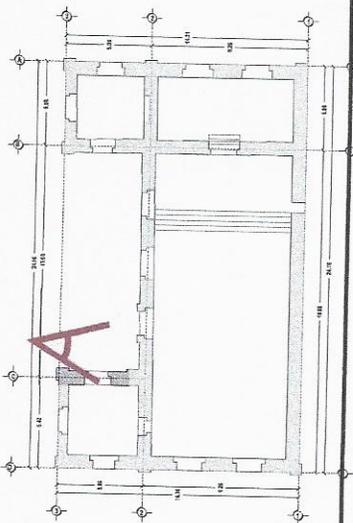



SEPTIEMBRE 2021

GEORREFERENCIA:
LONGITUD: 17°20'31.74"N LONGITUD: 96°72'53.11"O

DESCRIPCION

FOTO #3. Vista exterior de la fachada principal suroeste: pérdida total de la puerta de acceso principal, crecimiento de colonias biológicas (musgos y algas) en paramentos exteriores, presencia de flora nociva en cornisas, muros, desprendimiento de aplandados a causa de grietas, grafitis en paramentos exteriores.

CROQUIS

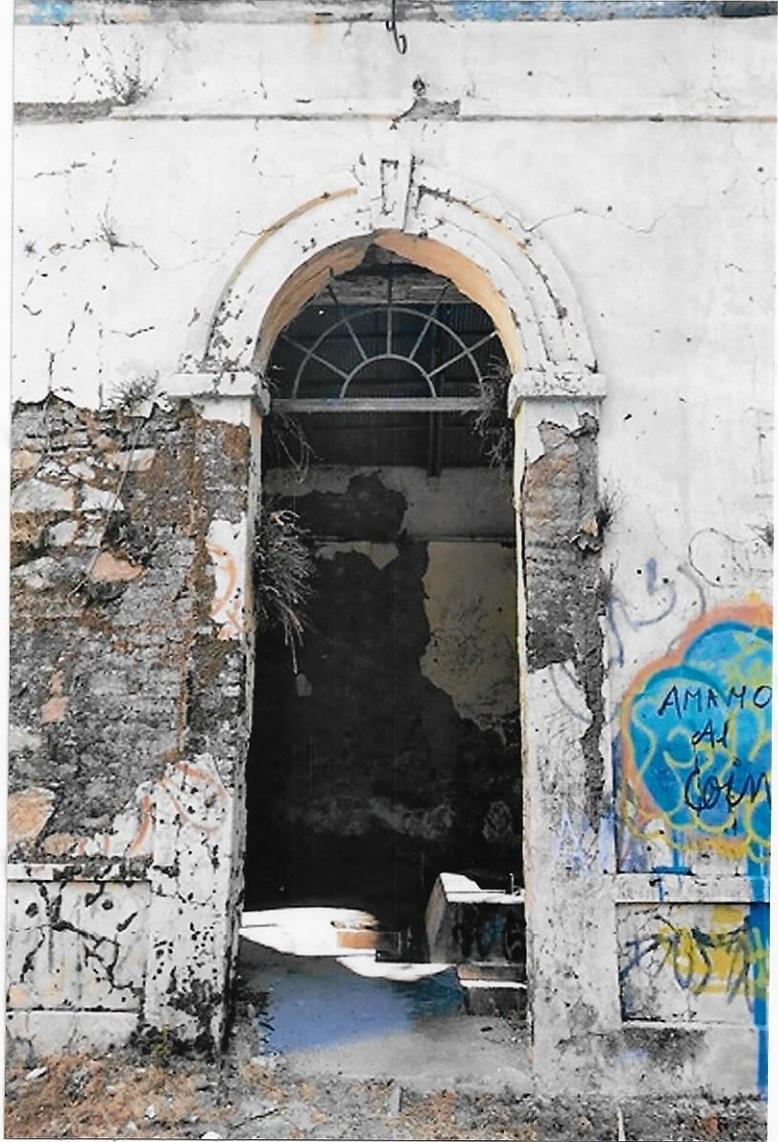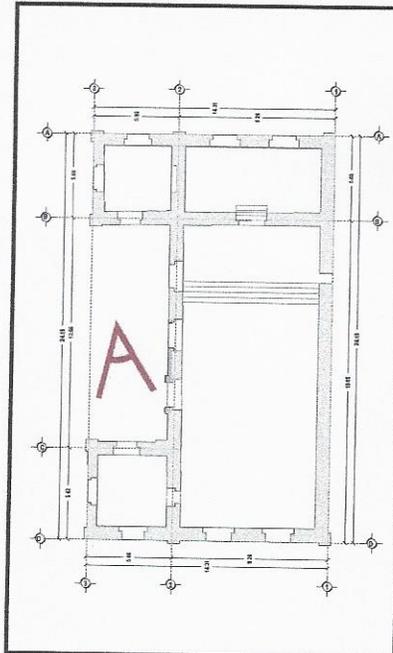

SEPTIEMBRE 2021


GEORREFERENCIA:
LONGITUD: 17°20'31.74"N LONGITUD: 96°72'53.12"O

(HIDROELÉCTRICA, SAN AGUSTÍN ETLA, OAX.)

DESCRIPCION

FOTO #4. Vista exterior de la fachada suroeste: flora nociva en cornisas, grietas en muros que ocasionaron la fracturación de piezas de ladrillo, presencia de costras negras en muros debido a la humedad.

CROQUIS

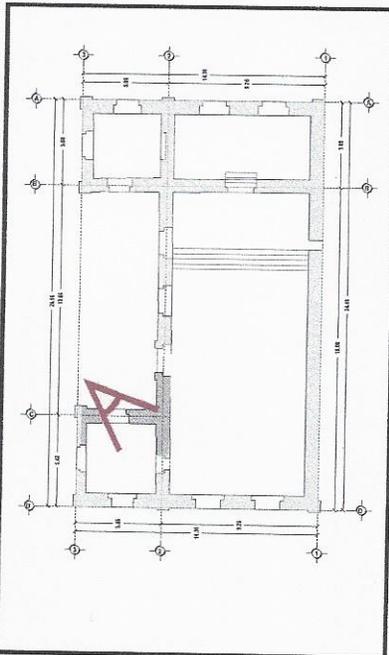

SEPTIEMBRE 2021

GEORREFERENCIA:
LONGITUD: 17°20'31.84"N LONGITUD: 96°72'53.09"O


(HIDROELÉCTRICA, SAN AGUSTÍN ETLA, OAX.)

DESCRIPCION

FOTO #5. Vista exterior fachada suroeste: grietas en arcos de ventanas, lo que ocasiona el desprendimiento de aplanados, presencia de costras negras en muros y cornisas.



CROQUIS

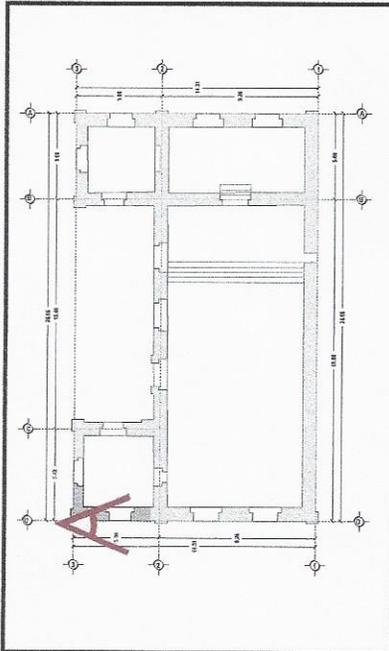

SEPTIEMBRE 2021

GEORREFERENCIA:
LONGITUD: 17°20'31.84"N LONGITUD: 96°72'53.12"O


(HIDROELÉCTRICA, SAN AGUSTÍN ETLA, OAX.)

DESCRIPCION

FOTO # 6. Vista exterior de la fachada Noroeste; se observa la pérdida total de cristales en todas las ventanas, así como también pérdida total de herrería en 2 ventanas. Presencia de grafitis. Desprendimiento de aplanados.



CROQUIS

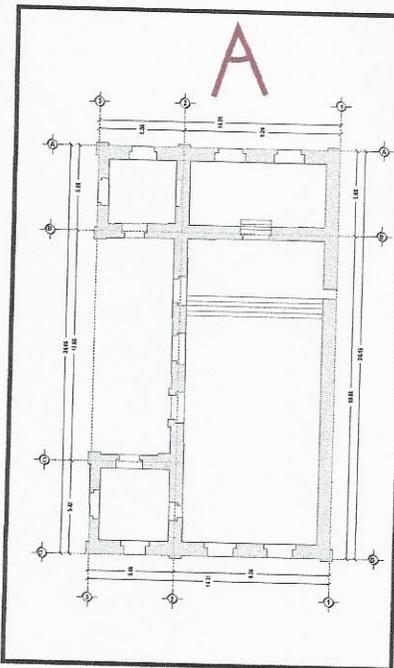

SEPTIEMBRE 2021

GEORREFERENCIA:
LONGITUD: 17°20'31.44"N LONGITUD: 96°72'53.11"O

(HIDROELÉCTRICA, SAN AGUSTÍN ETLA, OAX.)


DESCRIPCION

FOTO #8. Vista interior de habitaciones; presencia de grietas en muros con un espesor de entre 1 a 5 cm. lo que provoca el desprendimiento de aplanados, manchas en pared debido al humo a causa del fuego, presencia de grafitis, pisos fracturados a causa de retirar maquinaria.



SEPTIEMBRE 2021

CROQUIS

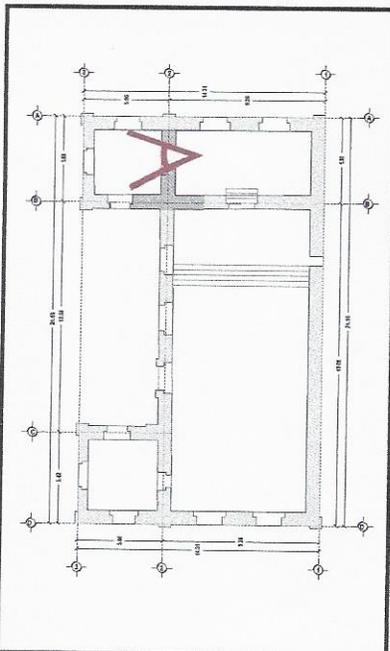

GEORREFERENCIA:
LONGITUD: 17°20'31.74"N LONGITUD: 96°72'53.09"O

(HIDROELÉCTRICA, SAN AGUSTÍN ETLA, OAX.)


DESCRIPCION

FOTO # 9. Vista interior de las habitaciones; se observa presencia de grafitis, desprendimiento de aplanados donde se pueden ver costras negras en las piedras de los paramentos interiores debido a la humedad.



SEPTIEMBRE 2021

CROQUIS

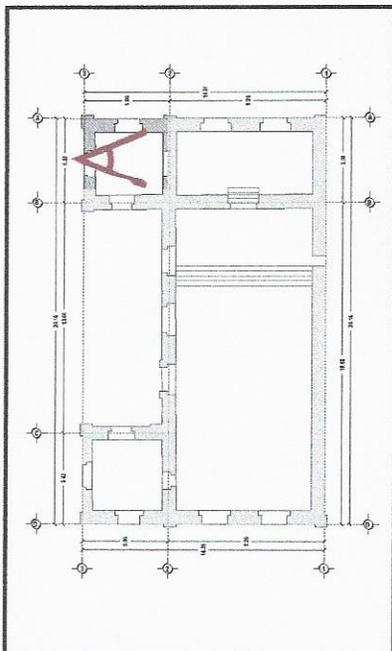



GEORREFERENCIA:
 LONGITUD: 17°20'31.84"N LONGITUD: 96°72'53.09"O

(HIDROELÉCTRICA, SAN AGUSTÍN ETLA, OAX.)

DESCRIPCION

FOTO #12. Vista interior de la hidroeléctrica; se observa pérdida del aplanado en paramentos interiores y presencia de colonias de crecimiento biológico (musgos y algas) en las piedras que conforman el muro; pisos y escaleras fracturados debido al retiro de maquinaria. Cubierta de lámina y tensores de acero en mal estado.

CROQUIS

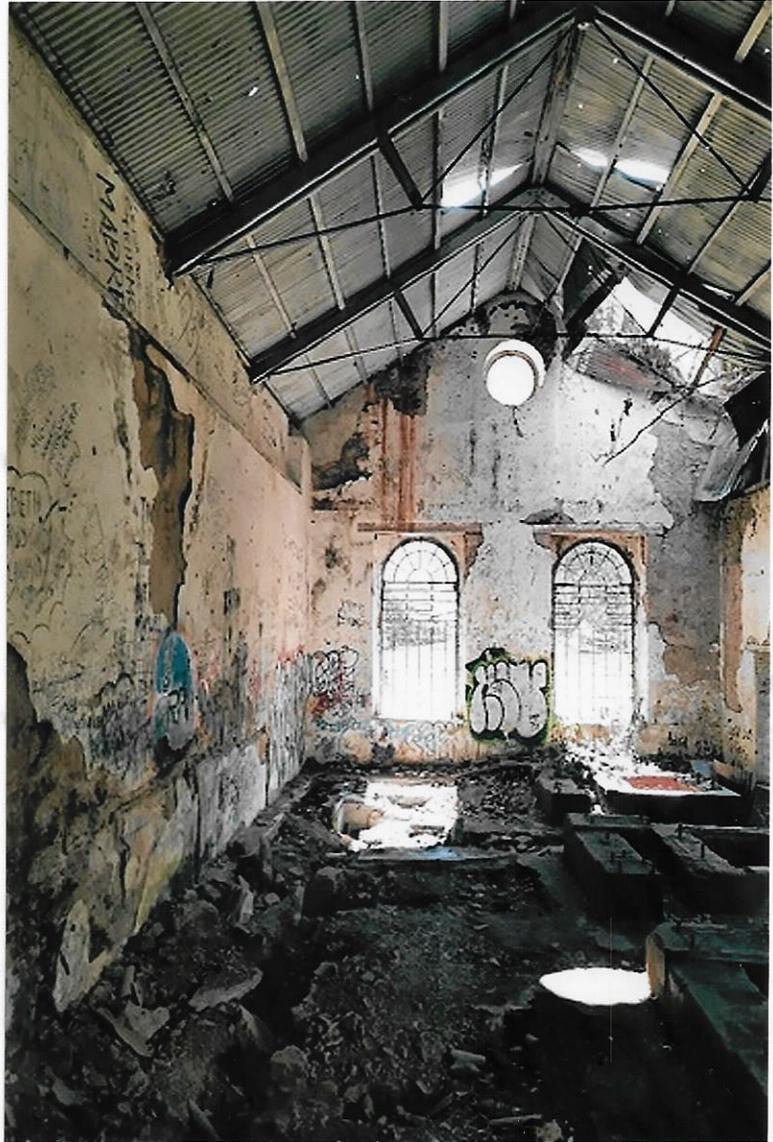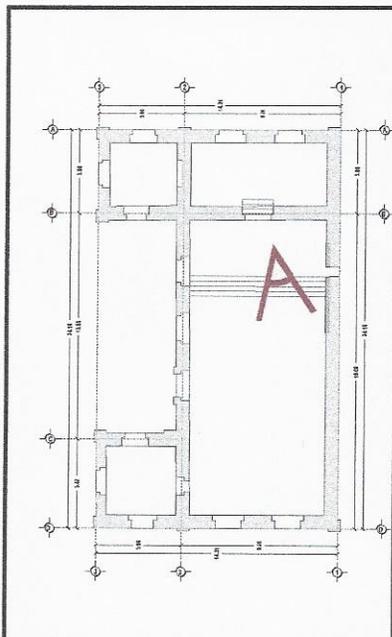

SEPTIEMBRE 2021



GEORREFERENCIA:
LONGITUD: 17°20'31.50"N LONGITUD: 96°72'53.11"O

(HIDROELÉCTRICA, SAN AGUSTÍN ETLA, OAX.)

DESCRIPCION

FOTO #13 . Vista interior de hidroeléctrica; se observa el deterioro continuo de los paramentos interiores, debido al exceso de humedad por capilaridad se empezaron a crear colonias de crecimiento biológico, así como desprendimiento de aplanados. Pérdida total de la puerta de acceso principal.

CROQUIS

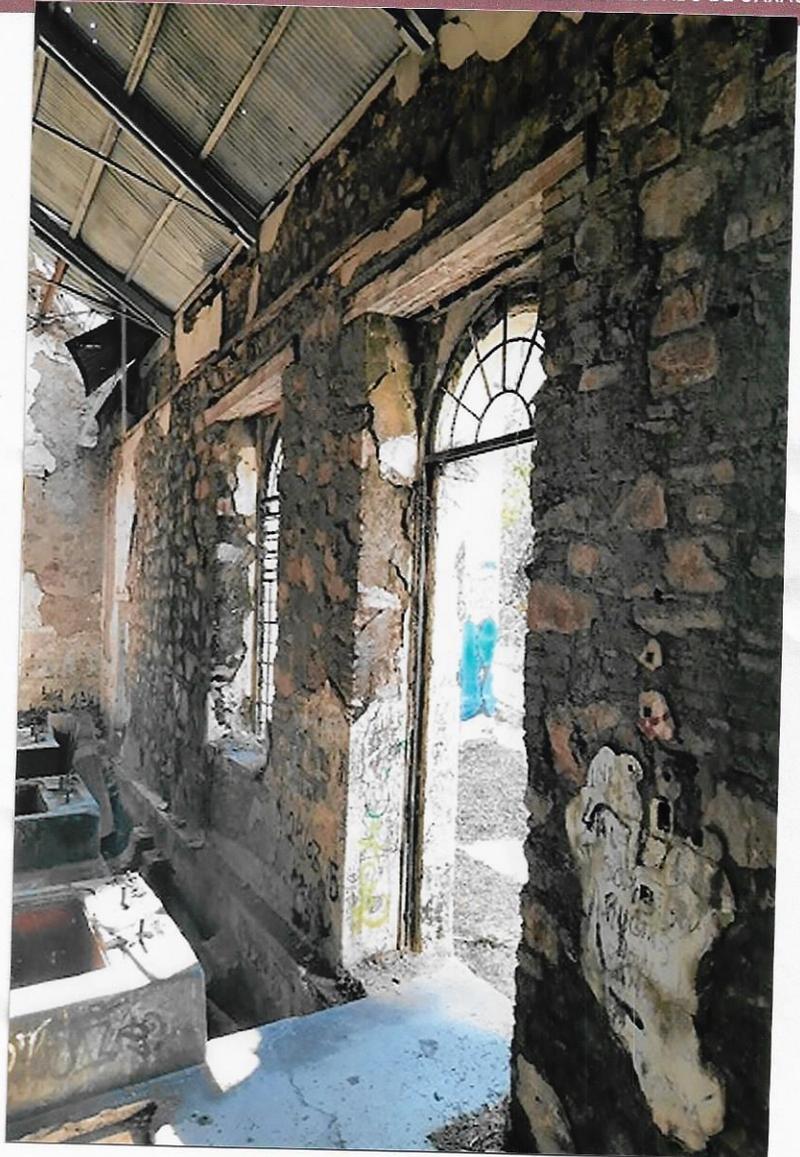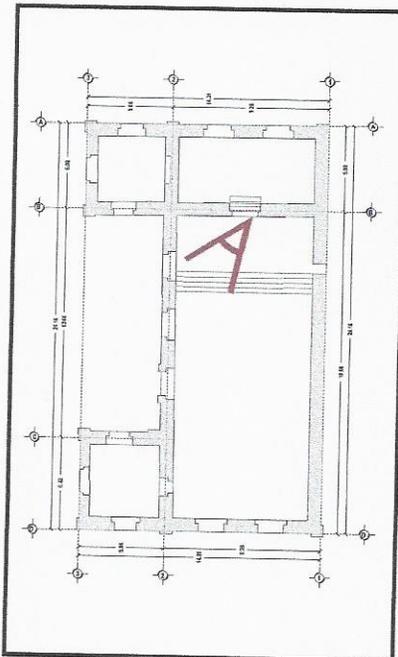

SEPTIEMBRE 2021



GEORREFERENCIA:
LONGITUD: 17°20'31.50"N LONGITUD: 96°72'53.11"O

(HIDROELÉCTRICA, SAN AGUSTÍN ETLA, OAX.)

DESCRIPCION

FOTO #14. Vista interior: se puede observar presencia de costras negras debido a la humedad en los muros, desprendimiento de aplanados, presencia de grafitis y colonias de crecimiento biológico en paramentos internos, pisos fracturados por retiro de maquinaria.

CROQUIS

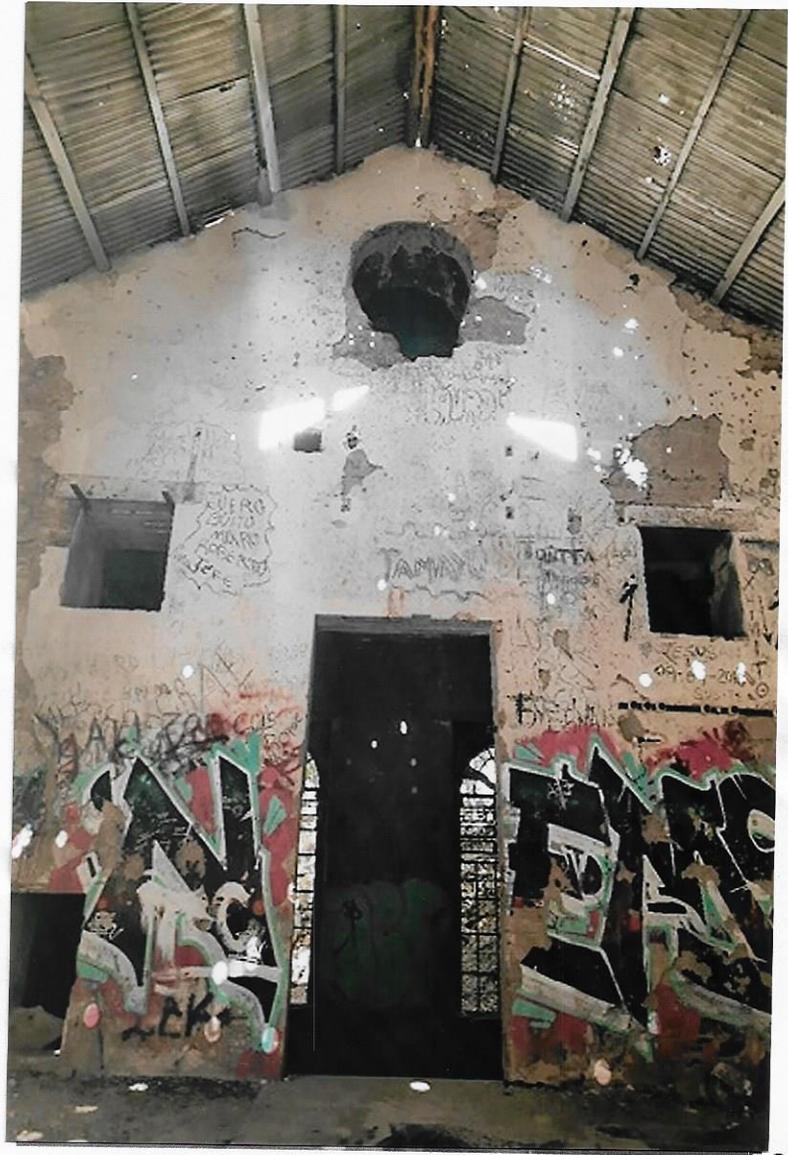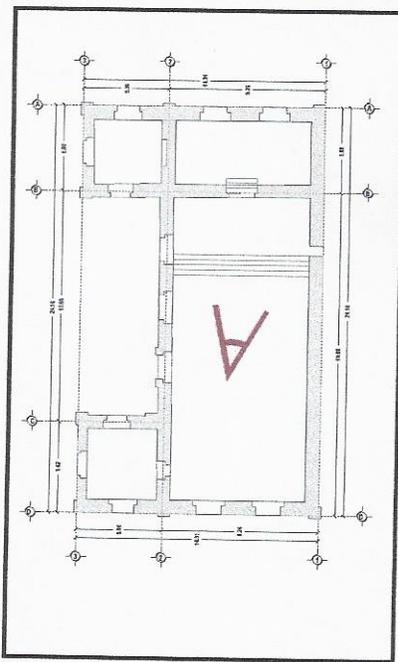

SEPTIEMBRE 2021

GEORREFERENCIA:
 LONGITUD: 17°20'31.49"N LONGITUD: 96°72'53.91"O


(HIDROELÉCTRICA, SAN AGUSTÍN ETLA, OAX.)

DESCRIPCION

FOTO #15. Vista interior:
desprendimiento de
aplanados en paramentos
internos, presencia de costras
negras en piedras por
humedad y grafitis.



CROQUIS

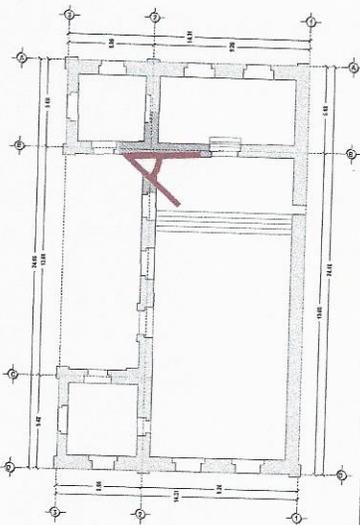

SEPTIEMBRE 2021

GEORREFERENCIA:
LONGITUD: 17°20'31.49"N LONGITUD: 96°72'53.91"O


(HIDROELÉCTRICA, SAN AGUSTÍN ETLA, OAX.)

DESCRIPCION

FOTO #17. Vista interior: se observa la fractura en pisos causado por el retiro de maquinaria.



CROQUIS

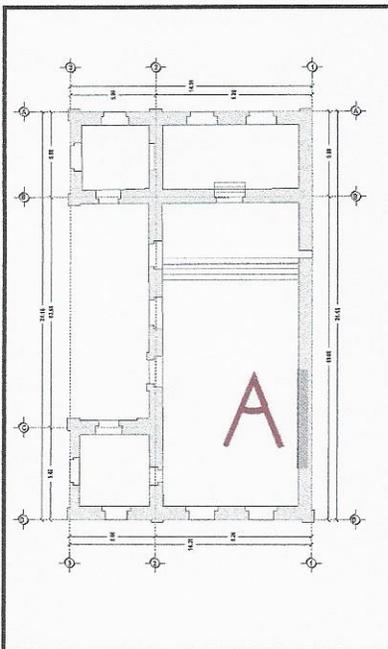

SEPTIEMBRE 2021

GEORREFERENCIA:
LONGITUD: 17°20'31.50"N LONGITUD: 96°72'53.90"O


(HIDROELÉCTRICA, SAN AGUSTÍN ETLA, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #19. Vista interior de hidroeléctrica; se observa la cubierta en mal estado del área que fungía como elevador de poleas, a base de lámina acanalada (oxidada) y perfiles de ptr, las cuales están deterioradas por exceso de humedad, flora nociva en muros, aplanado en mal estado, grietas con un espesor de entre 1 a 5 cm., presencia de colonias de crecimiento biológico (musgos y algas) en paramentos interiores.



CROQUIS

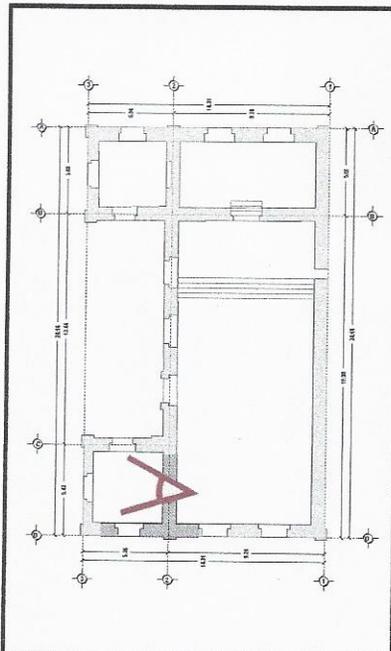

SEPTIEMBRE 2021

GEORREFERENCIA:
LONGITUD: 17°20'31.50"N LONGITUD: 96°72'53.90"O


(HIDROELÉCTRICA, SAN AGUSTÍN ETLA, OAX.)

DESCRIPCION

FOTO #20. Vista interior de habitaciones en el segundo nivel; se observa presencia de pintura y grafiti en muros, así como el desprendimiento de aplanados a causa de grietas.



CROQUIS

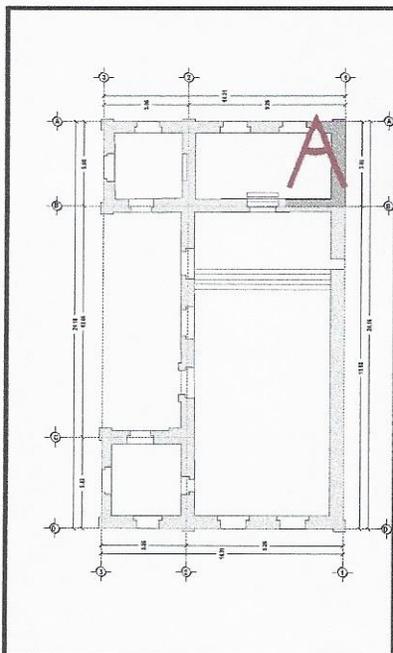

SEPTIEMBRE 2021



GEORREFERENCIA:
LONGITUD: 17°20'31.52"N LONGITUD: 96°72'53.91"O

(HIDROELÉCTRICA, SAN AGUSTÍN ETLA, OAX.)

DESCRIPCION

FOTO #21. Vista del pasillo hacia la entrada posterior de la hidroeléctrica; se observa el desprendimiento de aplanado en muro de contención, presencia de colonias de crecimiento biológico (algas y musgos) causados por el exceso de humedad, grieta en sentido vertical entre el muro de contención y contrafuerte, grafitis en muros.

CROQUIS

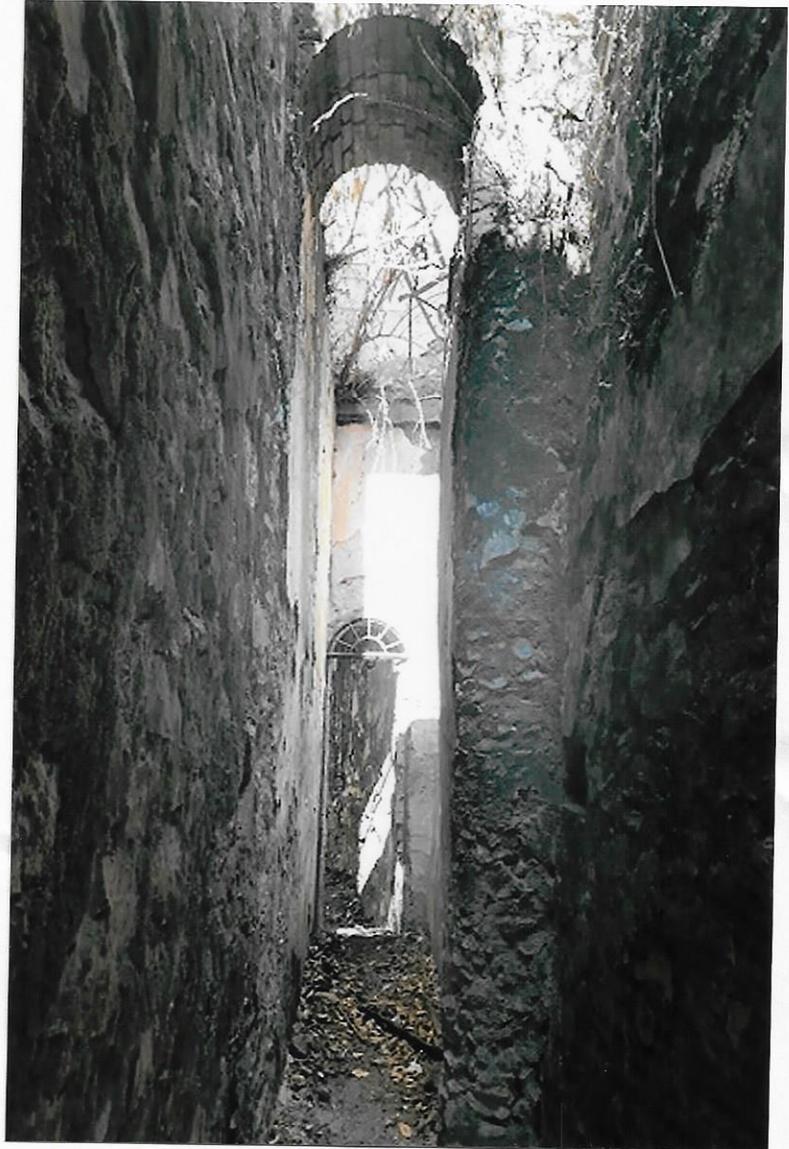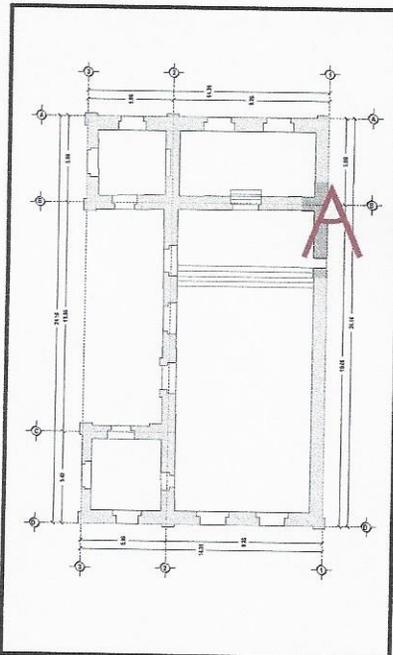

SEPTIEMBRE 2021



GEORREFERENCIA:
LONGITUD: 17°20'31.50"N LONGITUD: 96°72'53.92"O

(HIDROELÉCTRICA, SAN AGUSTÍN ETLA, OAX.)

DESCRIPCION

FOTO #22. Vista interior de habitaciones; desprendimiento de aplanados, grietas de un espesor promedio de entre 1 a 5 cm., ausencia de vigas de madera, fueron cortadas para evitar accidentes, presencia de grafitis, pérdida total de puertas de acceso, cubierta en mal estado a base de lámina acanalada.

CROQUIS

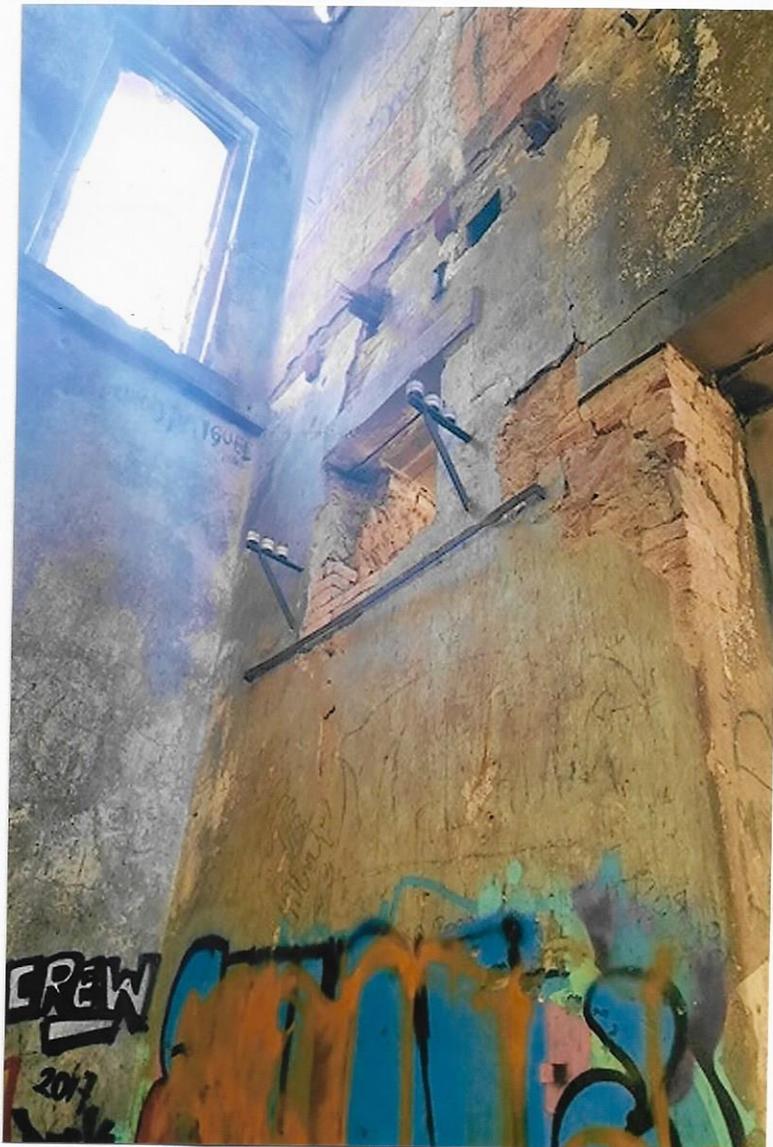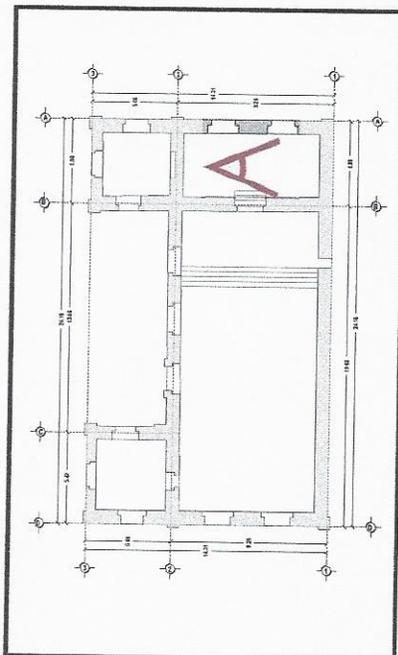

SEPTIEMBRE 2021


GEORREFERENCIA:
LONGITUD: 17°20'31.50"N LONGITUD: 96°72'53.81"O

(HIDROELÉCTRICA, SAN AGUSTÍN ETLA, OAX.)

DESCRIPCION

FOTO #23. Vista interior de habitaciones planta alta; se observa presencia de pintura a la cal en tres tonalidades distintas, desprendimiento de aplanados, grafitis en muros, pérdida total de herrería en ventanas y puertas, cubierta en mal estado a base de lámina acanalada.

CROQUIS

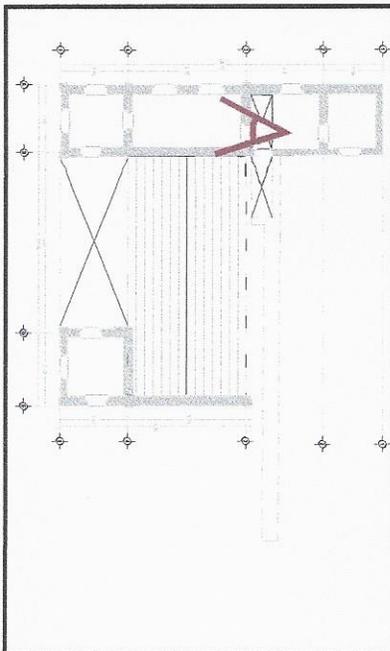

SEPTIEMBRE 2021



GEORREFERENCIA:
LONGITUD: 17°20'31.50"N LONGITUD: 96°72'53.90"O

(HIDROELÉCTRICA, SAN AGUSTÍN ETLA, OAX.)

DESCRIPCION

FOTO #24. Vista interior de habitaciones en el segundo nivel: pérdida total de cubierta, flora nociva en muros, disgregación de ladrillo en muro. Pérdida casi total de aplanados en paramentos internos, presencia de costras negras en piedras.

CROQUIS

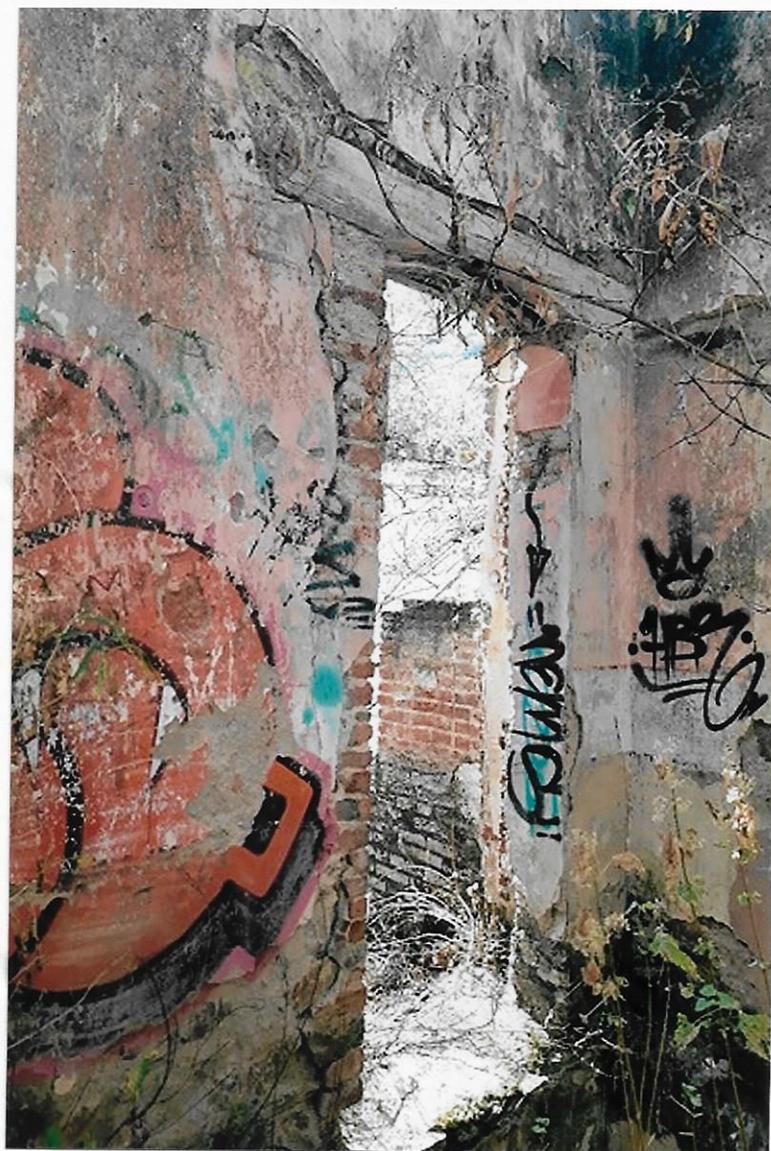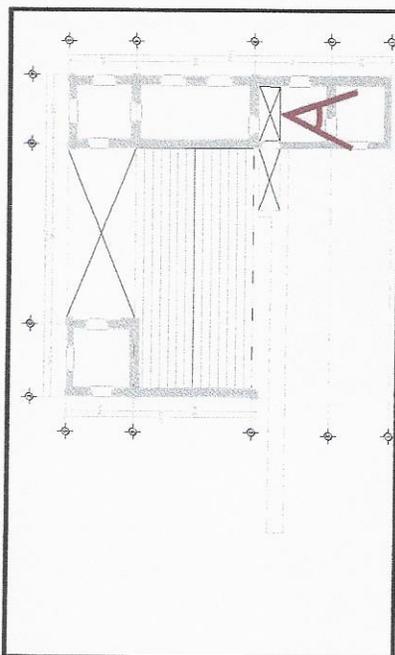

SEPTIEMBRE 2021



GEORREFERENCIA:
LONGITUD: 17°20'31.50"N LONGITUD: 96°72'53.91"O

(HIDROELÉCTRICA, SAN AGUSTÍN ETLA, OAX.)

DESCRIPCION

FOTO #25. Vista interior de habitaciones segundo nivel; pérdida completa de cubierta, aplanados en mal estado, grietas con un espesor en promedio de 1 a 5 cm., pisos cubiertos por tierra y flora nociva, presencia de grafiti, viga de madera en vano de puerta en mal estado, se observan colonias de crecimiento biológico (musgos y algas).

CROQUIS

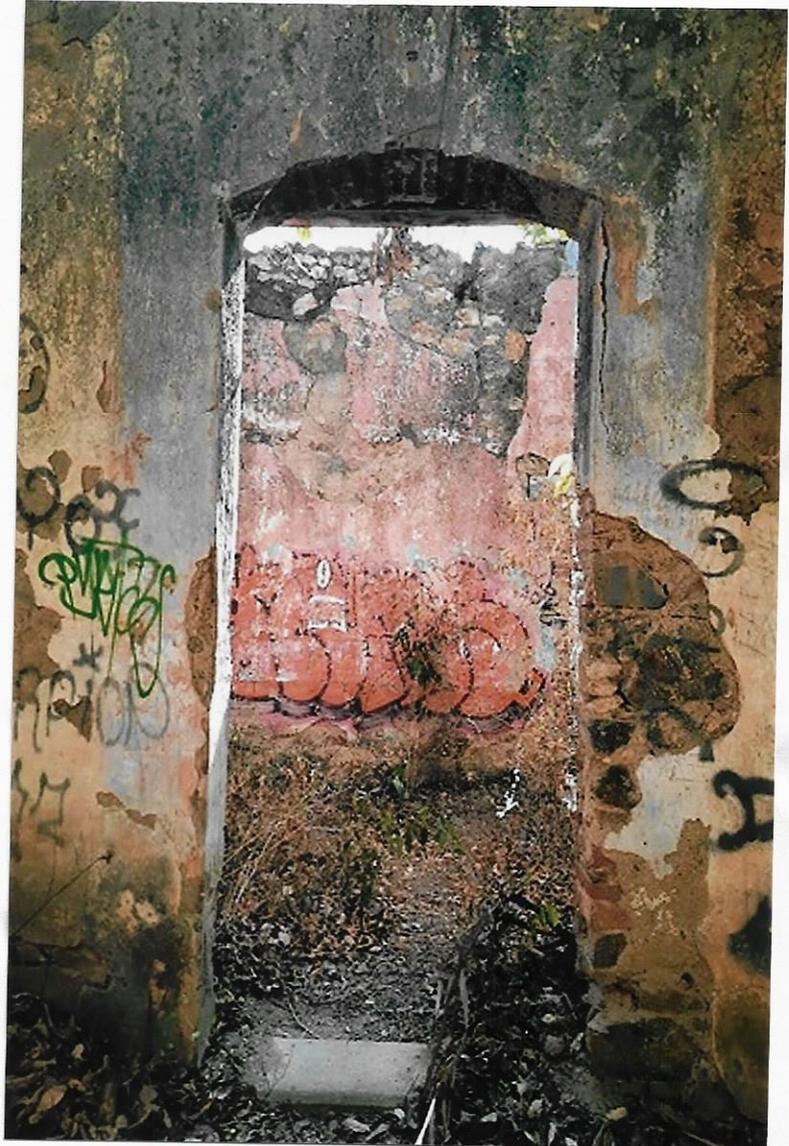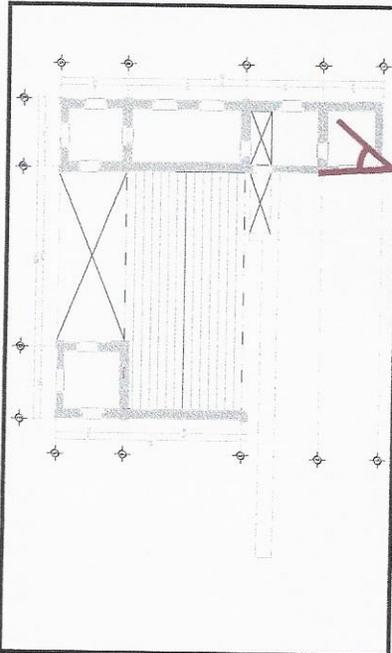

SEPTIEMBRE 2021


GEORREFERENCIA:
LONGITUD: 17°20'31.50"N LONGITUD: 96°72'53.90"O

(HIDROELÉCTRICA, SAN AGUSTÍN ETLA, OAX.)

DESCRIPCION

FOTO #26. Vista interior de habitaciones, planta alta; presencia de grafiti, pérdida de aplanados en muros, crecimiento de colonias biológicas en muros (algas y mugs), agrietamiento en la unión de muros de un espesor de entre 1 a 5 cm., vigas de madera de vanos en mal estado, pérdida total de cubierta, flora nociva.

CROQUIS

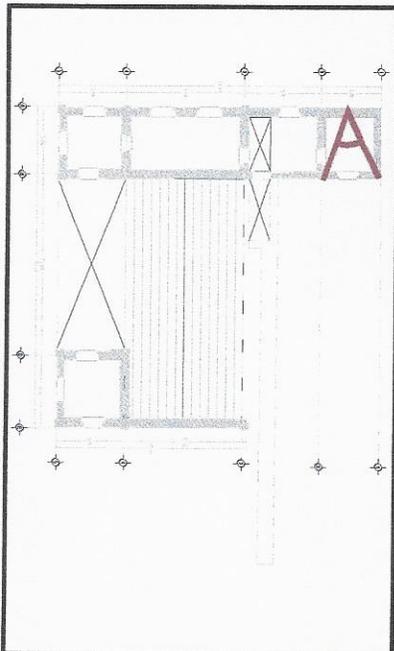

SEPTIEMBRE 2021

GEORREFERENCIA:
LONGITUD: 17°20'31.50"N LONGITUD: 96°72'53.91"O

(HIDROELÉCTRICA, SAN AGUSTÍN ETLA, OAX.)


DESCRIPCION

FOTO #27. Vista exterior de la cubierta; lámina galvanizada oxidada, así como también el remate, se encuentra oxidado.



SEPTIEMBRE 2021

CROQUIS

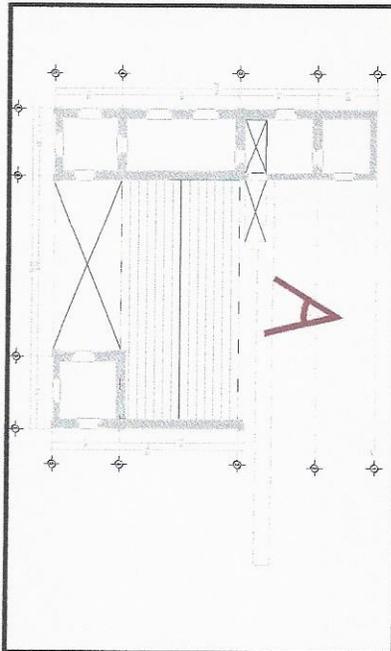


GEORREFERENCIA:
LONGITUD: 17°20'31.50"N LONGITUD: 96°72'53.91"O

(HIDROELÉCTRICA, SAN AGUSTÍN ETLA, OAX.)

DESCRIPCION

FOTO #28. Detalle de dintel sobre vano de puerta que va al exterior de la parte alta de la hidroeléctrica.

CROQUIS

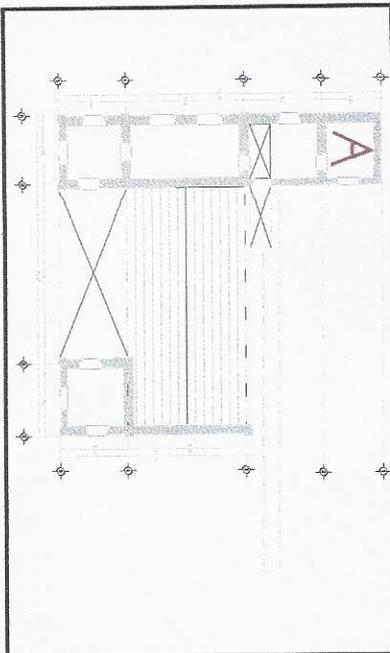

SEPTIEMBRE 2021

GEORREFERENCIA:
LONGITUD: 17°20'31.50"N LONGITUD: 96°72'53.91"O

(HIDROELÉCTRICA, SAN AGUSTÍN ETLA, OAX.)


DESCRIPCION

FOTO #29 Vista exterior;
vestigios de muros de adobe



SEPTIEMBRE 2021

CROQUIS

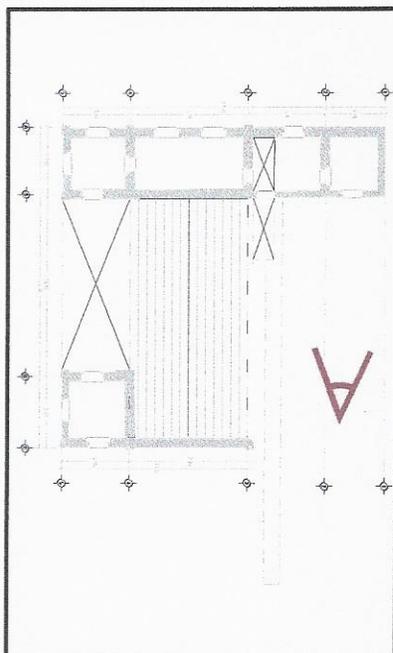

GEORREFERENCIA:
LONGITUD: 17°20'31.50"N LONGITUD: 96°72'53.91"O

(HIDROELÉCTRICA, SAN AGUSTÍN ETLA, OAX.)