


DESCRIPCIÓN

FOTO #1. Vista de los arcos, construidos con fábrica mixta, a base de piedra de la región y ladrillo de barro rojo, asentado y juntado con cal-arena. Agosto 2021.



CROQUIS

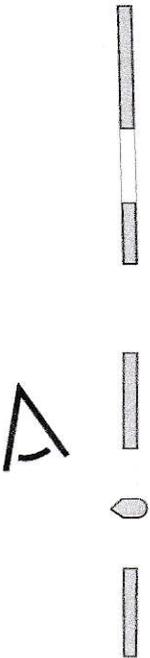

GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°31'97.09"N, LONGITUD: 96°59'33.24"O


LOS ARCOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.

DESCRIPCIÓN

FOTO #2. Vista del acceso a los arcos, muro de fábrica mixta, a base de piedra de la región y ladrillo de barro rojo recocido, hay disgregación del material, así como también crecimiento flora nociva. Agosto 2021.



CROQUIS

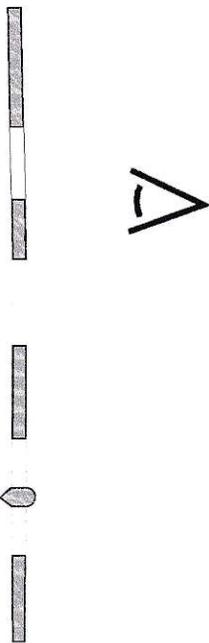

GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°31'97.08"N, LONGITUD: 96°59'32.24"O


LOS ARCOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.

DESCRIPCIÓN

FOTO #3. Vista frontal de los arcos; pilastra circular a base de piedra de la región, pérdida parcial del contrafuerte. Agosto 2021.



CROQUIS

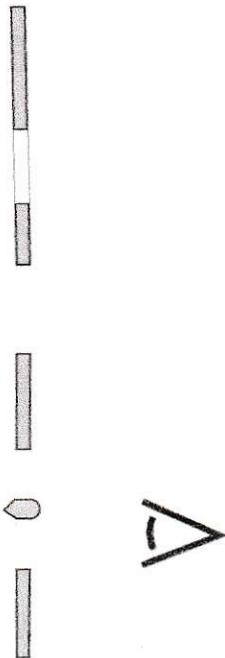

GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°31'97.07"N, LONGITUD: 96°59'33.23"O


LOS ARCOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.

DESCRIPCIÓN

FOTO #4. Vista de la parte fragmentada; presencia de costras negras en piedras y piezas de ladrillo, debido a exposición directa a la intemperie, crecimiento de flora nociva. Agosto 2021.



CROQUIS

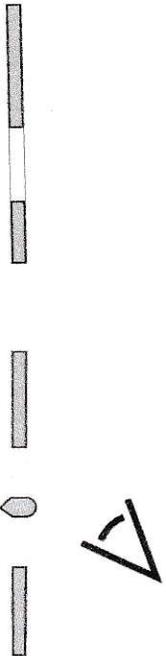

GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°31'97.09"N, LONGITUD: 96°59'33.24"O


LOS ARCOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.

DESCRIPCIÓN

FOTO #5. Vista a detalle de la fragmentación del arco; presencia de grafiti en muro, disgregación de material. Agosto 2021.



CROQUIS

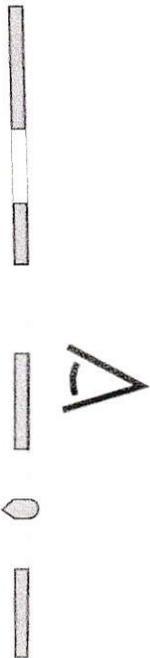

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°31'97.05"N LONGITUD: 96°59'33.25"O

LOS ARCOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.

DESCRIPCIÓN

FOTO #6. Vista de los arcos; crecimiento de flora nociva en los contrafuertes, presencia de costras negras por exceso de humedad y hay algunas piezas que presentan eflorescencias. Agosto 2021.



CROQUIS




GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°31'97.09"N, LONGITUD: 96°59'33.24"O

LOS ARCOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.

DESCRIPCIÓN

FOTO #7. Vista a detalle del tajamar; presencia de grafitis, a causa de humedad se han creado colonias de crecimiento biológico (líquenes), así como aparición de costras negras, se observan aplanados en el intradós del arco. Agosto 2021.

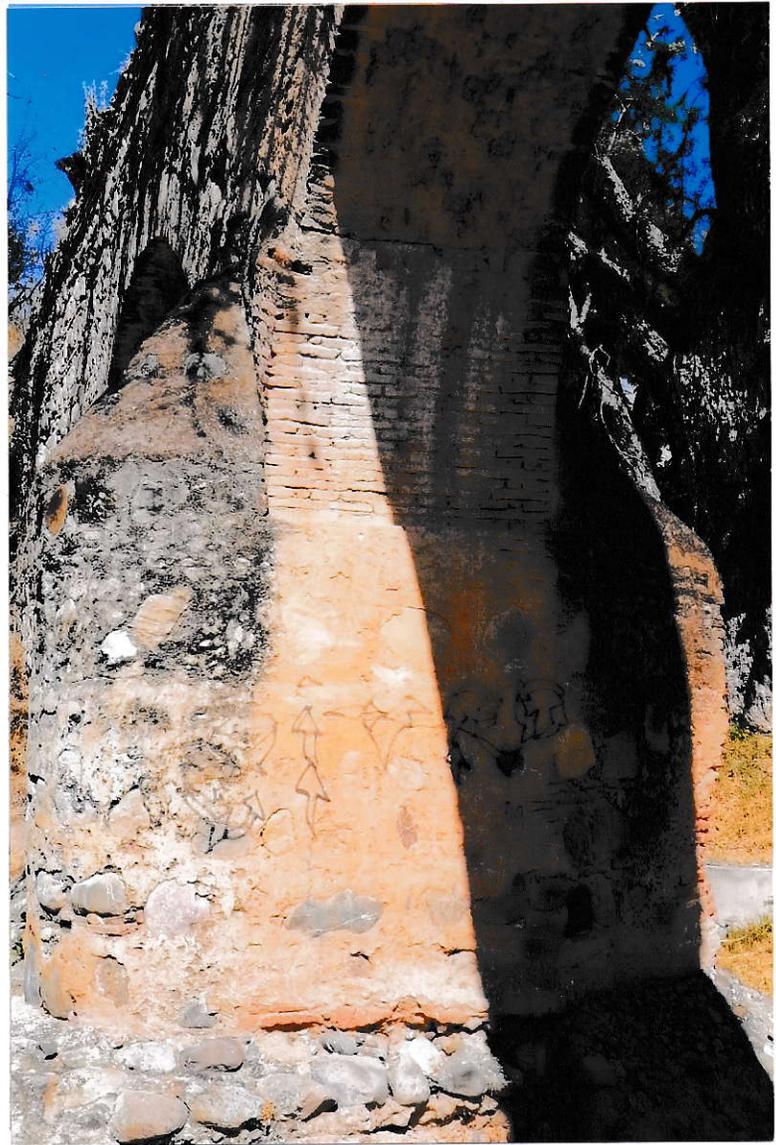

CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°31'97.10"N, LONGITUD: 96°59'33.25"O

LOS ARCOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.

DESCRIPCIÓN

FOTO #8. Vista del intradós del arco; presencia de aplanados en intradós, los cuales se están desprendiendo a causa de humedad y grietas, aparición de costras negras. Agosto 2021.



CROQUIS




GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°31'97.09"N, LONGITUD: 96°59'33.24"O

LOS ARCOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.

DESCRIPCIÓN

FOTO #9. Vista a detalle del tajamar; presencia de gratifi, desprendimiento de aplanado a causa de humedad, así como también aparición de costras negras por la misma humedad. Agosto 2021.

CROQUIS

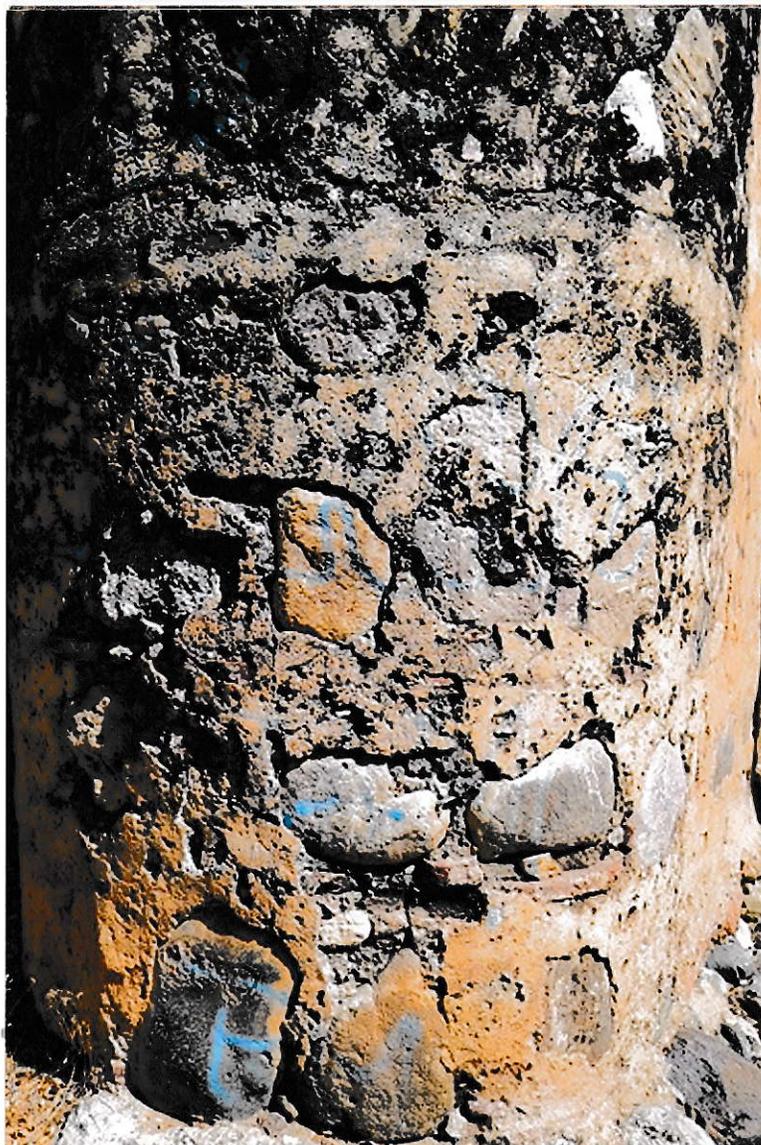

GEOREFERENCIA:


LATITUD: 16°31'97.01"N. LONGITUD: 96°59'33.24"O

LOS ARCOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.

DESCRIPCIÓN

FOTO #10. Vista a detalle del intradós del arco; desprendimiento de aplanado a causa de grietas por sismos y humedad, así como aparición de costras negras. Agosto 2021.

CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°31'97.09"N, LONGITUD: 96°59'33.21"O

LOS ARCOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.

DESCRIPCIÓN

FOTO #11. Vista de la parte lateral de los arcos; aparición de costras negras por exceso de humedad, desprendimiento de aplanados por humedad. Agosto 2021.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°31'97.07"N, LONGITUD: 96°59'33.24"O

LOS ARCOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.

DESCRIPCIÓN

FOTO #12. Vista de la parte posterior de los arcos; aparición de musgo y moho por exceso de humedad, pérdida de aplanados y erosión de material. Agosto 2021.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°31'97.08"N. LONGITUD: 96°59'33.23"O

LOS ARCOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.

DESCRIPCIÓN

FOTO #13. Vista a detalle de la parte fragmentada del arco; aparición de costras negras en contrafuerte, disgregación de material. Agosto 2021.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°31'97.09"N, LONGITUD: 96°59'33.24"O

LOS ARCOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.

DESCRIPCIÓN

FOTO #14. Vista orientada Oeste del antiguo acueducto de Miahuatlán, los arcos se encuentran deteriorados por la humedad que se encuentra en el lugar y que sube por capilaridad. Agosto 2021.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°31'97.09"N, LONGITUD: 96°59'33.24"O


LOS ARCOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.

DESCRIPCIÓN

FOTO #15. Vista del acceso a los arcos; disgregación y fragmentación de parte del muro que continúa del acueducto de fábrica mixta a base de ladrillo de barro rojo y piedra de la región. Agosto 2021.



CROQUIS

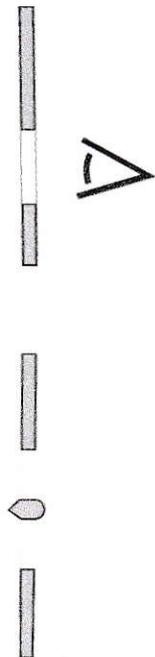

GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°31'97.08"N, LONGITUD: 96°59'32.24"O


LOS ARCOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.

DESCRIPCIÓN

FOTO #16. Vista de la parte desplomada, la cual se ha perdido casi en su totalidad y presenta flora nociva, aparición de costras negras por humedad. Agosto 2021.



CROQUIS

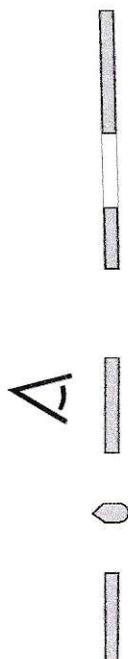

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°31'97.09"N, LONGITUD: 96°59'34.24"O


LOS ARCOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.

DESCRIPCIÓN

FOTO #17. Vista orientación Este; disgregación de material en el tajamar de fábrica mixta a base de piedra de la región y ladrillo de barro rojo recocido, así como pérdida parcial de aplanados. Agosto 2021.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°31'97.08"N, LONGITUD: 96°59'34.24"O

LOS ARCOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.

DESCRIPCIÓN

FOTO #18. Vista frontal de los arcos; crecimiento excesivo de flora nociva al ser un lugar por donde pasa el afluyente en temporada de lluvias. Agosto 2021.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:


LATITUD: 16°31'97.09"N, LONGITUD: 96°59'33.24"O

LOS ARCOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.

DESCRIPCIÓN

FOTO #19. Vista del contrafuerte y tajamar; de fábrica mixta a base de piedra de la región y ladrillo de barro rojo recocido, asentado y junteado con cal-arena, con presencia de hongos y líquen por humedad).

Agosto 2021.

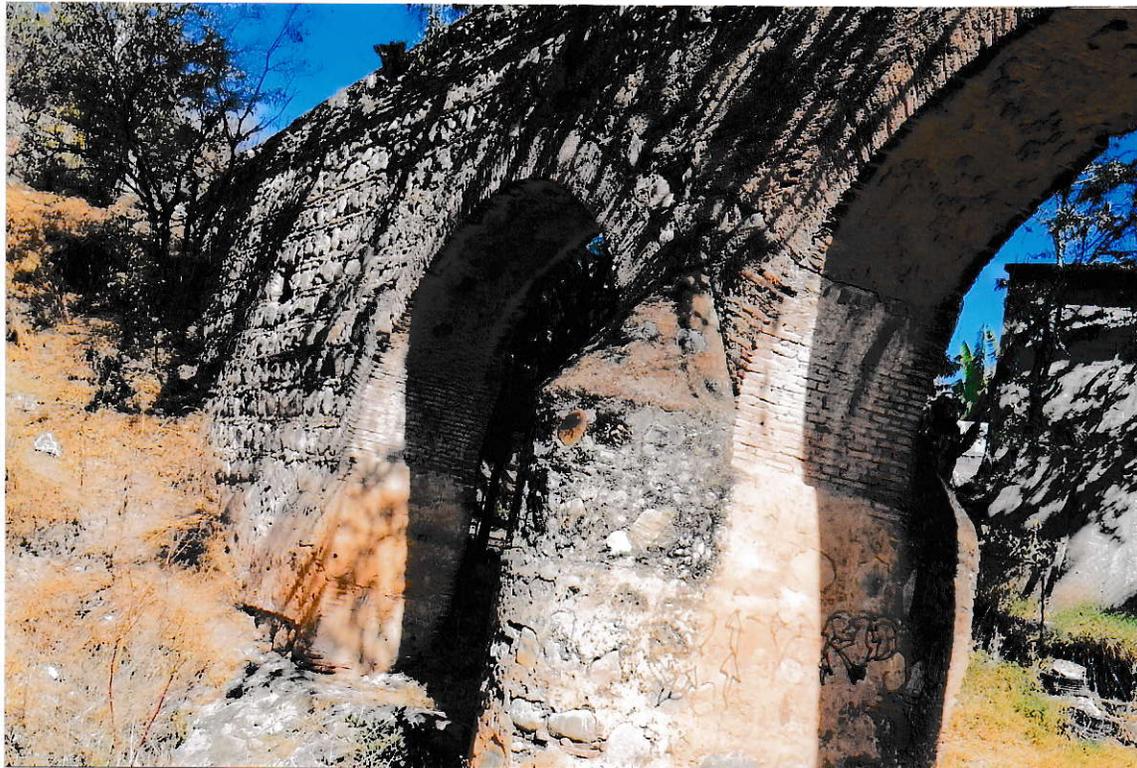

CROQUIS



GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°31'97.09"N, LONGITUD: 96°59'33.24"O

LOS ARCOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.

DESCRIPCIÓN

FOTO #20. Vista a detalle del tajamar; presencia de grafiti, así como de humedad y aparición de colonias de crecimiento biológico (líquenes). Agosto 2021.



CROQUIS




GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°31'97.08"N, LONGITUD: 96°59'32.24"O

LOS ARCOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.

DESCRIPCIÓN

FOTO #21. Vista a detalle del muro a base de fábrica mixta (piedra de la región y ladrillo de barro rojo recocido), presenta erosión de aplanados y juntas Agosto 2021.

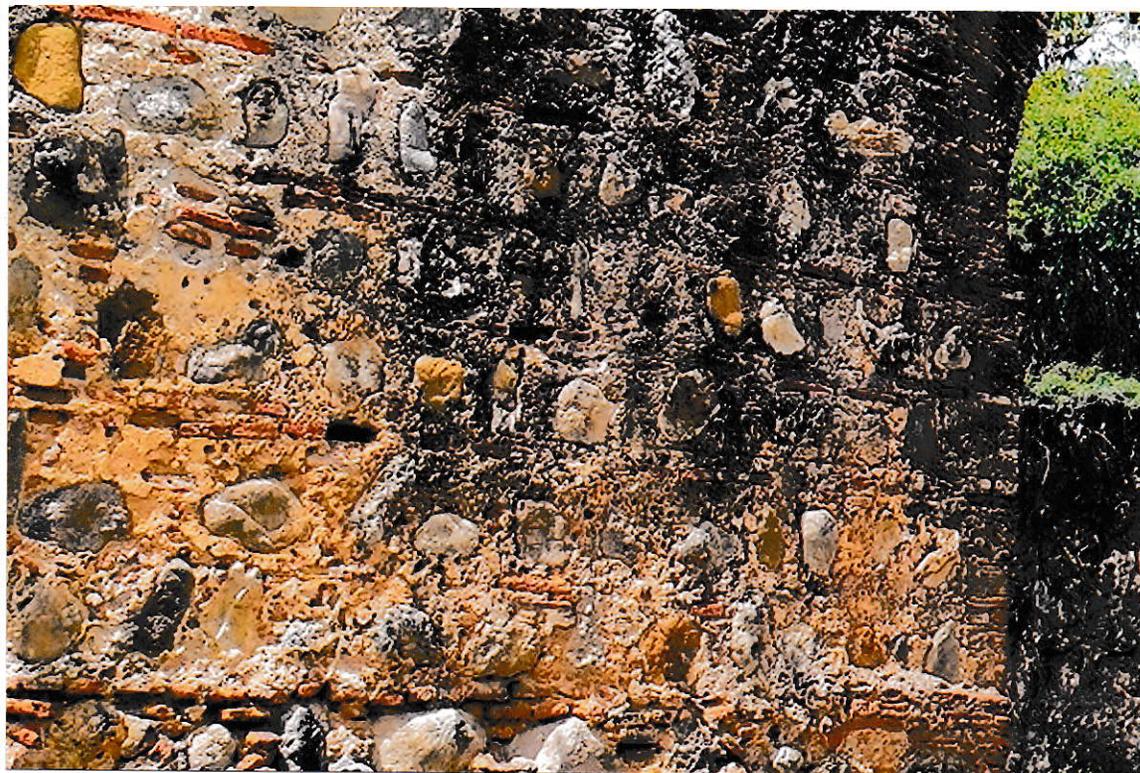

CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°31'97.09"N, LONGITUD: 96°59'33.24"O


LOS ARCOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.

DESCRIPCIÓN

FOTO #22. Vista orientación Sur, fragmentación y disgregación de una parte del muro debido a sismos. Agosto 2021.



CROQUIS

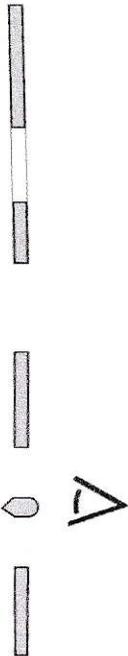

GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°31'97.09"N, LONGITUD: 96°59'33.24"O

LOS ARCOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.

DESCRIPCIÓN

FOTO #23. Vista de la fragmentación a causa de sismos, presencia de costras negras por contacto directo con la intemperie y agua. Agosto 2021



CROQUIS




GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°31'97.09"N, LONGITUD: 96°59'33.21"O

LOS ARCOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.

DESCRIPCIÓN

FOTO #24. Vista a detalle del arco a base de ladrillo de barro rojo recocido, asentado y junteado con cal-arena, con presencia de erosión de juntas así como presencia de grietas. Agosto 2021.

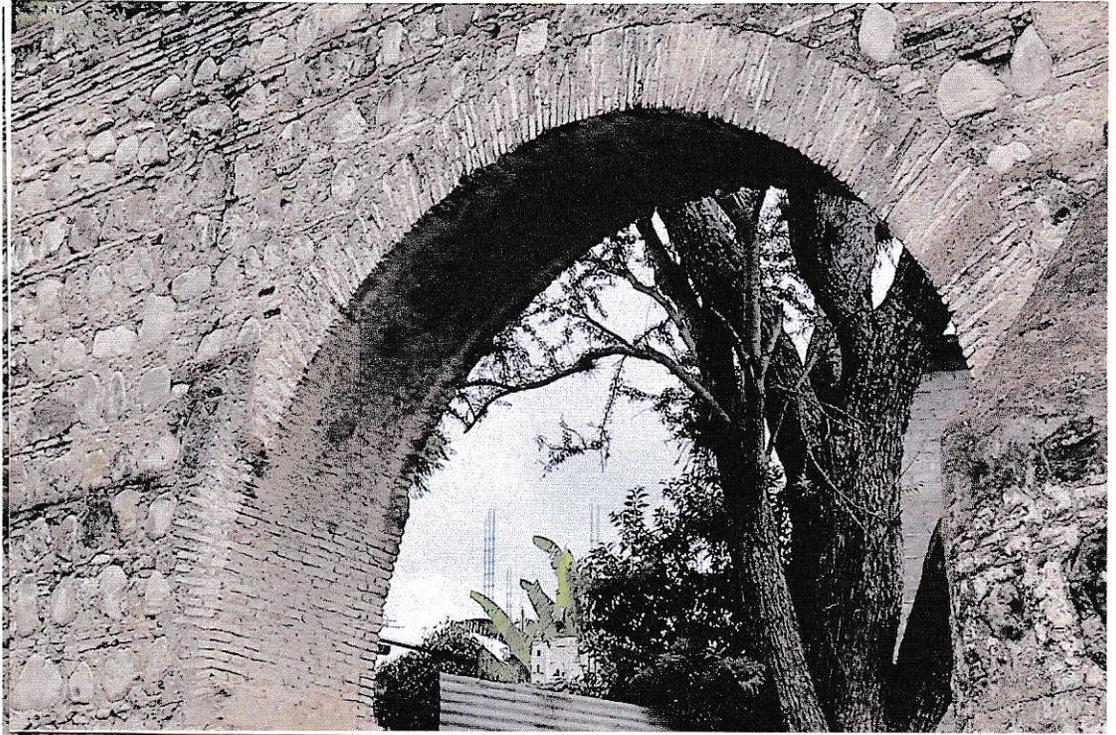

CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°31'97.09"N, LONGITUD: 96°59'33.24"O

LOS ARCOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.

DESCRIPCIÓN

FOTO #25. Vista del tajamar, a base de piedra de la región, sin presencia de aplanados, aparición de costuras negras y colonias de crecimiento biológico (líquenes) por humedad. Agosto 2021.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°31'97.09"N, LONGITUD: 96°59'33.24"O

LOS ARCOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.

DESCRIPCIÓN

FOTO #26. Vista del canal de agua que pasa debajo de los arcos. Agosto 2021.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°31'97.09"N, LONGITUD: 96°59'33.24"O

LOS ARCOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.

DESCRIPCIÓN

FOTO #27. Vista de la continuación del acueducto, disgregación de material, así como pérdida parcial del muro. Agosto 2021.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°31'97.09"N, LONGITUD: 96°59'33.24"O

LOS ARCOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.

DESCRIPCIÓN

FOTO #28. Vista del inicio del acueducto, muro de fábrica mixta, a base de piedra de la región y ladrillo de barro rojo recocido. Agosto 2021.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°31'97.07"N, LONGITUD: 96°59'36.24"O


LOS ARCOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.

DESCRIPCIÓN

FOTO #29. Vista del muro fragmentado, el cual conduce al acueducto. Agosto 2021.



CROQUIS

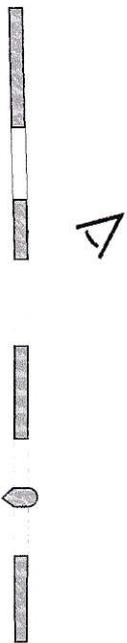

GEOREFERENCIA:

LATITUD: 16°31'97.09"N. LONGITUD: 96°59'33.24"O

LOS ARCOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.

DESCRIPCIÓN

FOTO #30. Vista del muro del acueducto, fragmentación por sismos, así como también presenta costras negras. Agosto 2021.



CROQUIS



GEOREFERENCIA:
LATITUD: 16°31'97.09"N, LONGITUD: 96°59'33.24"O

LOS ARCOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.