


## MEMORIA FOTOGRÁFICA

### DESCRIPCIÓN

**FOTO #1.** Vista exterior de la fachada principal Norte, está conformada por 13 arcos de fábrica mixta, piedra de la región y ladrillo de barro rojo recocido, con un espesor promedio de 80cm, columnas semicirculares de 30cm de diámetro, dosadas a los pilares rectangulares, aplanados a base de mortero cal-arena y pintura a la cal. Septiembre 2021

### CROQUIS

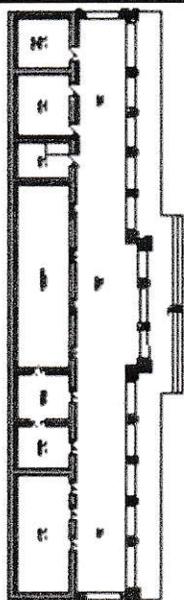


GEORREFERENCIA:  
LATITUD: 16°47'29.90"N, LONGITUD: 96°40'29.15E

(PALACIO MUNICIPAL, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #2.** Vista exterior de la fachada lateral Este; está conformada por un arco de ladrillo de barro rojo recocido y pilares de fábrica mixta, columnas con capitel estilo jónico y basamento de cantera verde. Septiembre 2021.

## CROQUIS

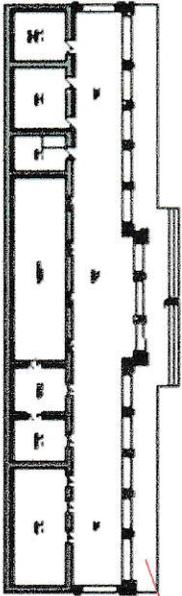


GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°47'29.62"N, LONGITUD: 96°40'29.15E


(PALACIO MUNICIPAL, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX.)

**DESCRIPCIÓN**

**FOTO #3.** Vista exterior de la fachada Norte, desprendimiento de pintura. Bóveda catalana a base de ladrillo de barro rojo recocido. Septiembre 2021.

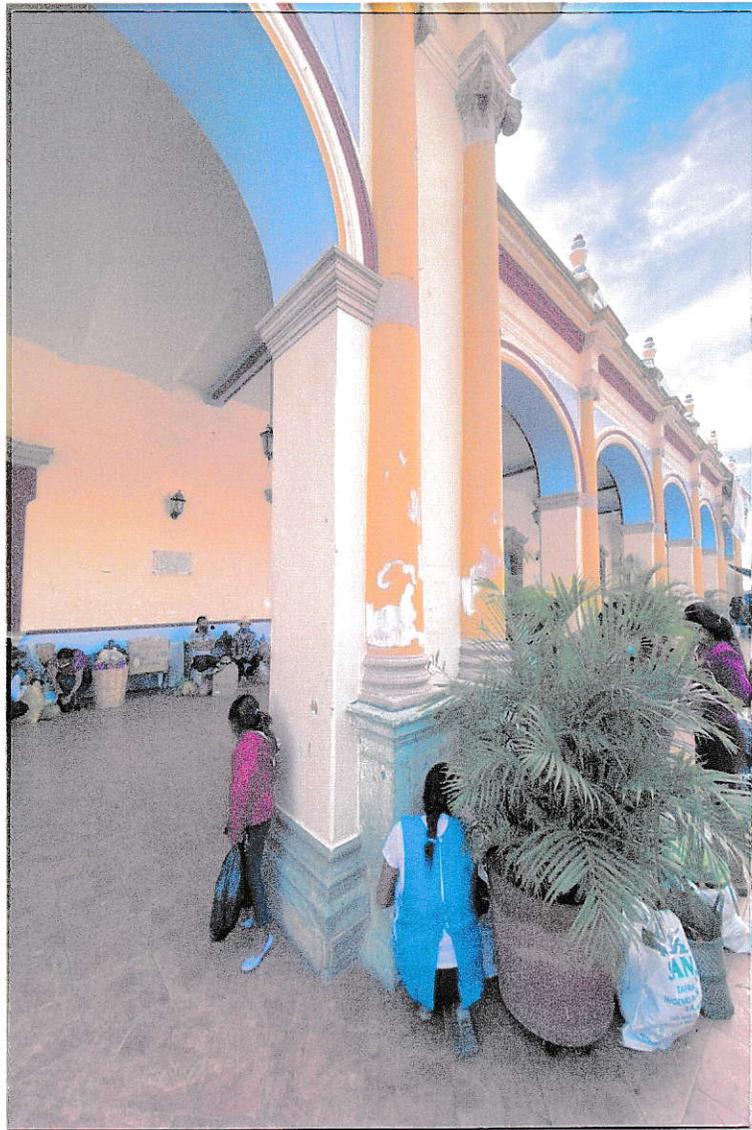

**CROQUIS**

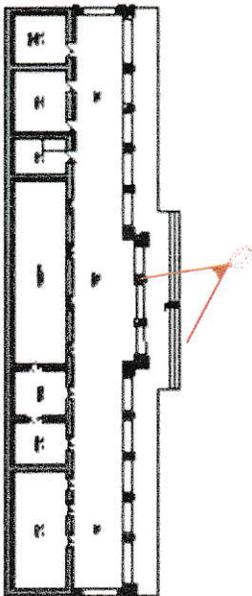


**GEORREFERENCIA:**  
LATITUD: 16°47'30.23"N, LONGITUD: 96°40'30.38E

(PALACIO MUNICIPAL, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX.)

**DESCRIPCIÓN**

**FOTO #5.** Vista interior del corredor, se observa en primer plano que la edificación se encuentra en mal estado, los aplanados que revisten el edificio se encuentra en mal estado, en algunas zonas de la cubierta de concreto armado se ha desprendido el lecho bajo de la losa por la presencia de humedad. Septiembre 2021.

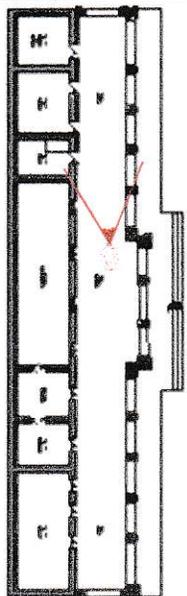**CROQUIS**

GEORREFERENCIA:  
LATITUD: 16°47'29.85"N, LONGITUD: 96°40'29.08E


(PALACIO MUNICIPAL, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #5.** Vista interior del corredor, se observa en primer plano que la edificación se encuentra en mal estado, los aplanados que revisten el edificio se encuentra en mal estado, en algunas zonas de la cubierta de concreto armado se ha desprendido el lecho bajo de la losa por la presencia de humedad. Septiembre 2021.



## CROQUIS

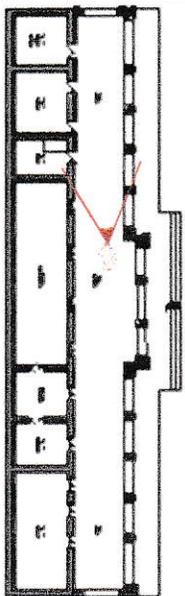


GEORREFERENCIA:  
LATITUD: 16°47'29.85"N, LONGITUD: 96°40'29.08E

(PALACIO MUNICIPAL, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #6.** Vista exterior de la fachada principal, se puede observar en la cornisa la presencia de grietas de un espesor aprox. de 1 a 2 cm, y el aplanado se encuentra en mal estado, los capiteles presentan desprendimiento de los dentículos y secciones que la forjaban a causa del sismo y la humedad. Septiembre 2021.

## CROQUIS

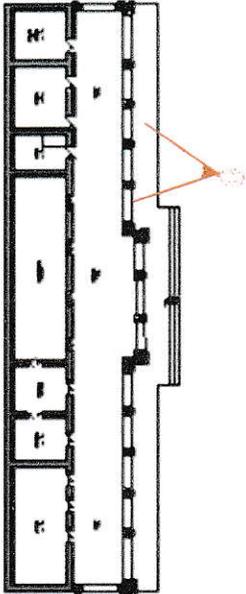

GEORREFERENCIA:


LATITUD: 16°47'29.84"N, LONGITUD: 96°40'29.64E

(PALACIO MUNICIPAL, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #7.** Muro de la oficina de Regiduría de Mercados; desprendimiento de pintura a causa de humedad. Septiembre 2021.

## CROQUIS

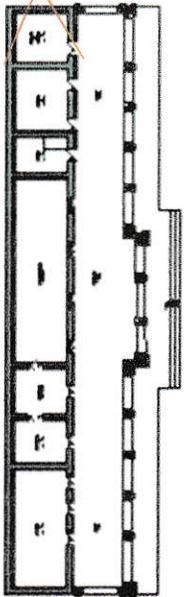


GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°47'30.23"N, LONGITUD: 96°40'30.16E


(PALACIO MUNICIPAL, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX.)

### DESCRIPCIÓN

**FOTO #8.** Vista interior de la Oficina de Regiduría de Mercados, los muros cuentan con grietas que van de piso a techo con un espesor aprox. de 1 a 2 cm. Septiembre 2021.

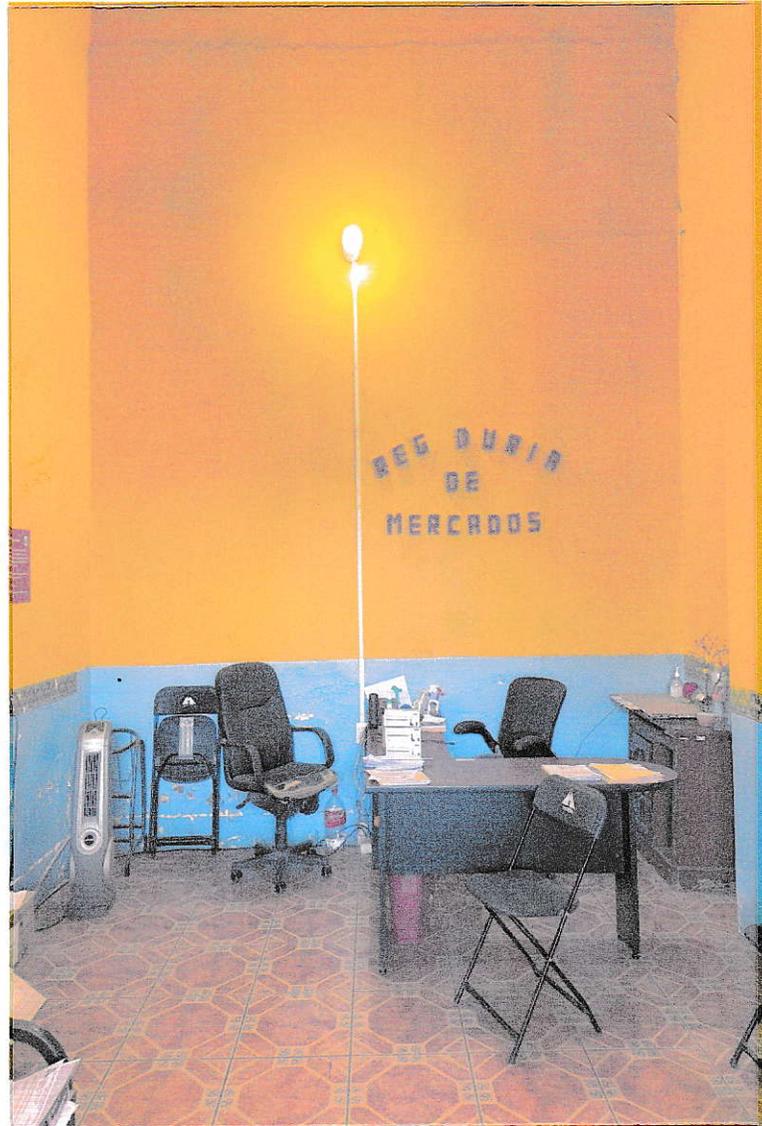

### CROQUIS

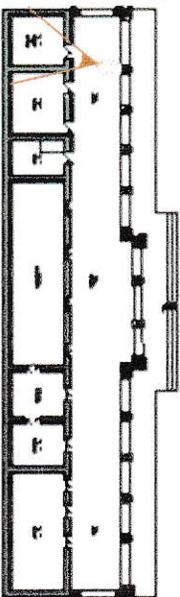

GEORREFERENCIA:  
LATITUD: 16°47'30.03"N, LONGITUD: 96°40'31.31E


(PALACIO MUNICIPAL, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #9.** Vista interior de la Oficina de Regiduría de Mercados, se puede observar que los pisos son de loseta industrial. Así mismo resaltan las grietas en los muros a causa del sismo. Septiembre 2021.



## CROQUIS

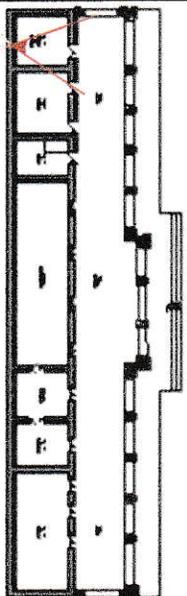

GEORREFERENCIA:  
LATITUD: 16°47'29.99"N, LONGITUD: 96°40'31.29E

(PALACIO MUNICIPAL, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX.)

DESCRIPCIÓN

**FOTO #10.** Vista interior de la Oficina de Regiduría de Mercados, se observan grietas en paramentos interiores. Septiembre 2021.



CROQUIS




GEORREFERENCIA:  
LATITUD: 16°47'30.01"N, LONGITUD: 96°40'31.30E

(PALACIO MUNICIPAL, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #11.** Vista interior de la Oficina de Regiduría de Mercados, desprendimiento de pintura vinílica a causa de la humedad en los muros. Septiembre 2021.

## CROQUIS

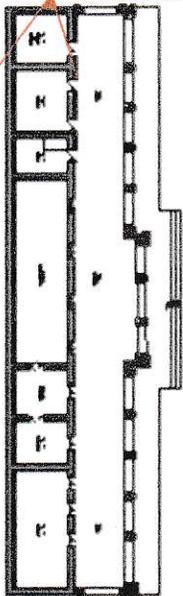

GEORREFERENCIA:  
LATITUD: 16°47'29.97"N, LONGITUD: 96°40'31.30E


(PALACIO MUNICIPAL, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #12.** Vista interior de la regiduría de hacienda, presencia de humedad en el techo, lo que está provocando desprendimiento de aplastados y pintura. Septiembre 2021.



## CROQUIS

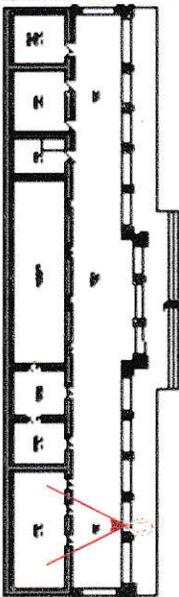

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°47'29.95"N, LONGITUD: 96°40'31.01E


(PALACIO MUNICIPAL, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #13.** Vista interior de la Oficina del H. Ayuntamiento, se observa una junta entre el muro y la losa de concreto armado provocando los desprendimientos de pintura en la losa causa de humedad. En los muros se observa que el mural ha sido afectado por los escurrimientos de la junta fría. Septiembre 2021.



## CROQUIS

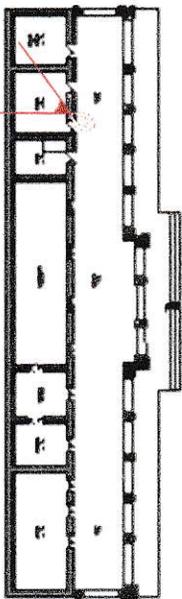

GEORREFERENCIA:  
LATITUD: 16°47'30.01"N, LONGITUD: 96°40'31.05E


(PALACIO MUNICIPAL, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #14.** Vista interior de la Oficina del H. Ayuntamiento, donde se observa un mural del pintor Rodolfo Morales, este muro ha sido afectado por los escurrimientos de la junta fría reflejando una constante presencia de humedad en el paramento interior, por lo que ya se está desprendiendo el planado afectando la capa pictórica del mural. Septiembre 2021.



## CROQUIS

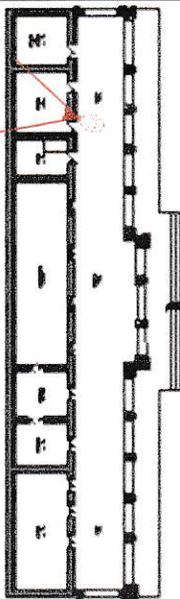


GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°47'29.97"N, LONGITUD: 96°40'31.04E


(PALACIO MUNICIPAL, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**.OTO #15.** Vista interior de la Oficina del H. Ayuntamiento, se puede apreciar a detalle que los plafones que revisten los muros se encuentran en mal estado a causa de la humedad, provocando escamas en la capa pictórica del mural. Septiembre 2021.

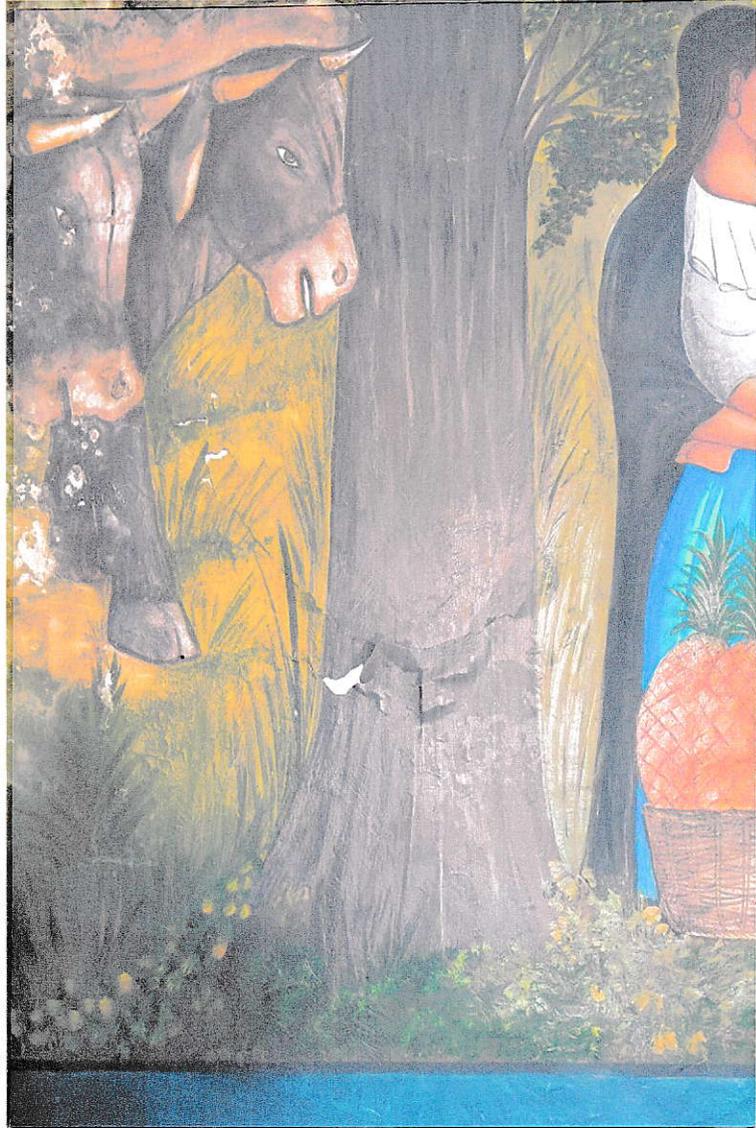

## CROQUIS

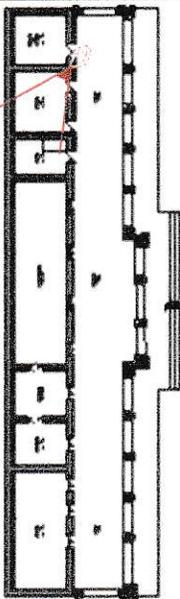

GEORREFERENCIA:  
LATITUD: 16°47'30.03"N, LONGITUD: 96°40'30.99E


(PALACIO MUNICIPAL, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #16.** Vista interior del Salón de Murales, grietas en paramento interior, afectando la capa pictórica del mural. Septiembre 2021.



## CROQUIS

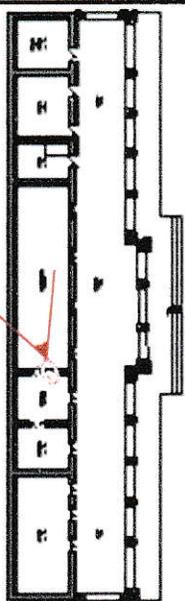

GEORREFERENCIA:  
LATITUD: 16°47'29.71"N, LONGITUD: 96°40'30.22E


(PALACIO MUNICIPAL, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #17.** Vista de la puerta del salón de murales, desprendimiento de pintura en jambas de puerta y paramentos exteriores. Septiembre 2021.



## CROQUIS

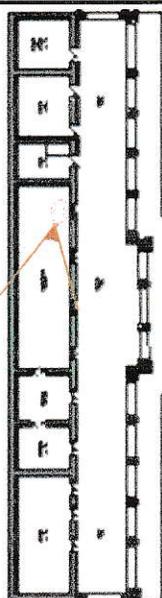



GEORREFERENCIA:  
LATITUD: 16°47'29.83"N, LONGITUD: 96°40'30.66E

(PALACIO MUNICIPAL, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

FOTO #18. Vista interior del Salón de Murales, en donde se observa a detalle las pinturas realizadas por el pintor Rodolfo Morales, además se identifica el piso original de la edificación a base de loseta de barro rojo recocido. Septiembre 2021

## CROQUIS

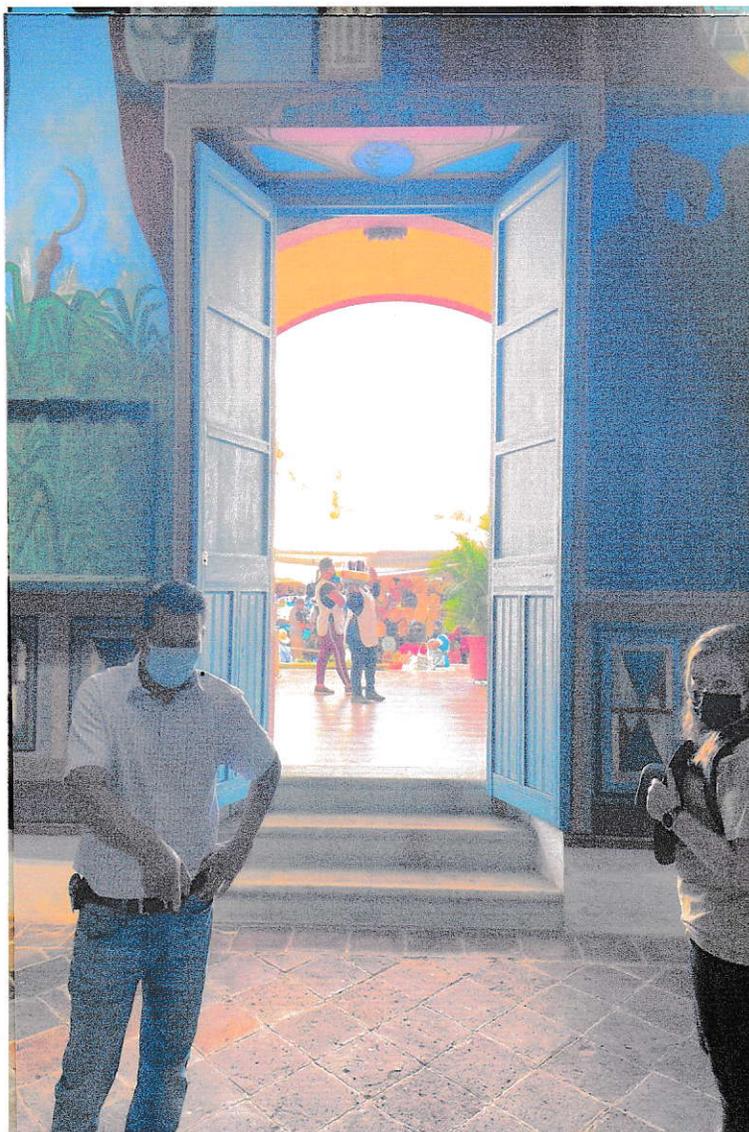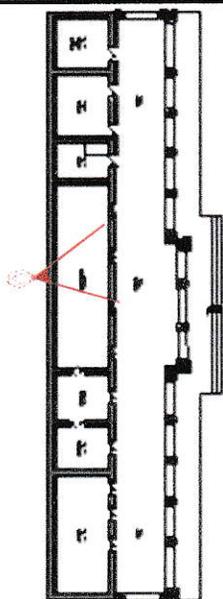

GEORREFERENCIA:  
LATITUD: 16°47'29.82"N, LONGITUD: 96°40'30.71E


(PALACIO MUNICIPAL, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

FOTO #19. Fotos de la losa de cubierta, se observa desprendimiento de pintura, así como exceso de humedad. Septiembre 2021.



## CROQUIS

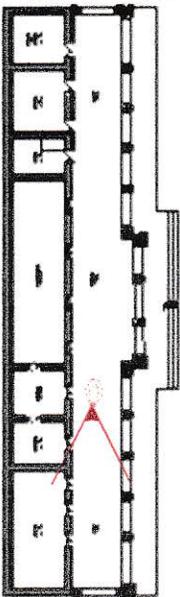

GEORREFERENCIA:  
LATITUD: 16°47'28.88"N, LONGITUD: 96°40'30.85E


(PALACIO MUNICIPAL, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #20.** Vista de las cornisas; presencia de rietas, debido a esto se observan desprendimiento de aplanados, así como también fractura de piezas. Septiembre 2021.



## CROQUIS

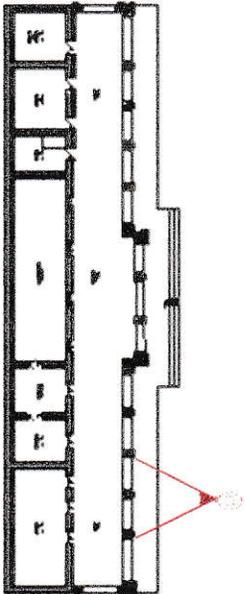


GEORREFERENCIA:  
LATITUD: 16°47'29.96"N, LONGITUD: 96°40'31.02E


(PALACIO MUNICIPAL, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

FOTO #21. Vista interior de la Secretaría Municipal; se observan grietas en paramentos interiores. Octubre 2021.

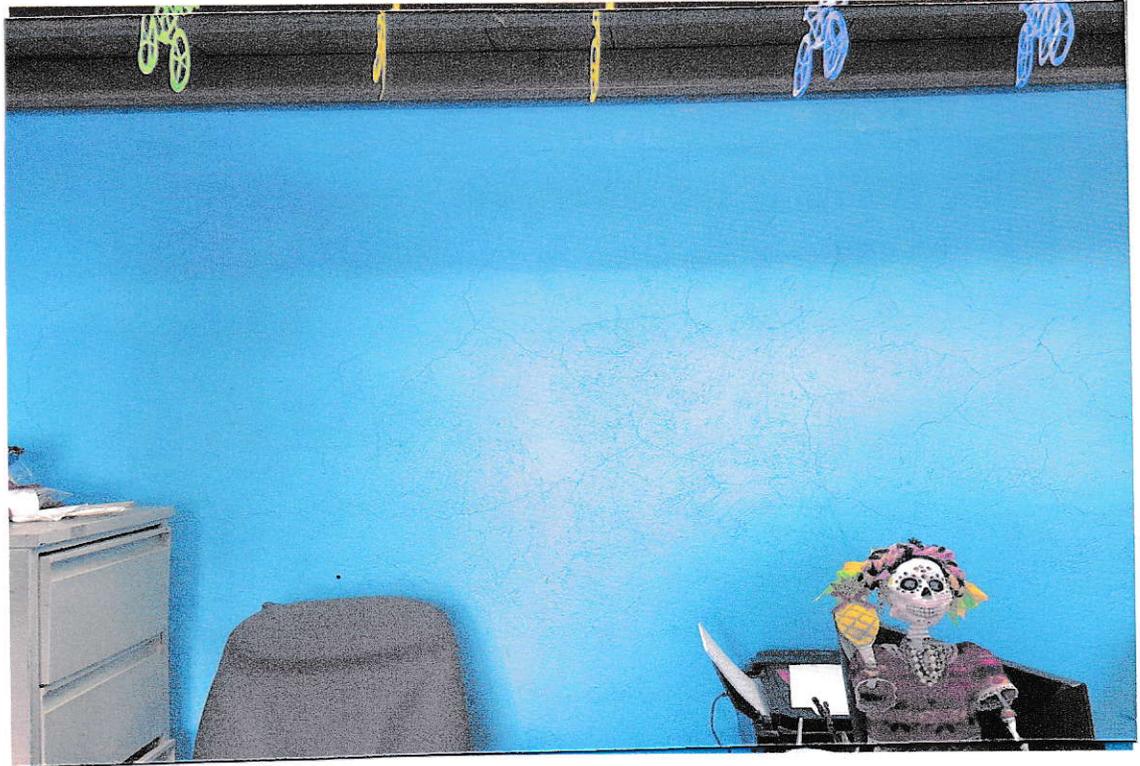

## CROQUIS

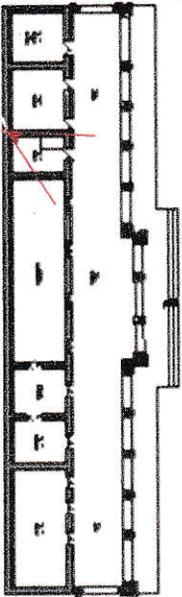

GEORREFERENCIA:  
LATITUD: 16°47'30.08"N, LONGITUD: 96°40'31.03E


(PALACIO MUNICIPAL, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

FOTO #22. Vista del tapanco de la Secretaría Municipal, se perciben grietas en paramentos interiores debido a sismos. Septiembre 2021.



## CROQUIS

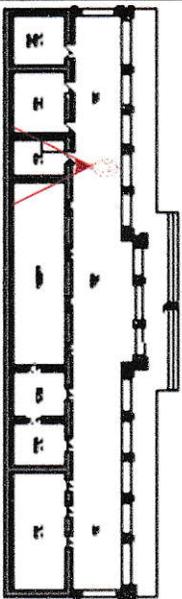

GEORREFERENCIA:  
LATITUD: 16°47'30.04"N, LONGITUD: 96°40'30.09E


(PALACIO MUNICIPAL, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**OTO #23.** Vista interior del tapanco, en este espacio se puede observar el desprendimiento del planado del óculo de la ventana y losa. Septiembre 2021.



## CROQUIS

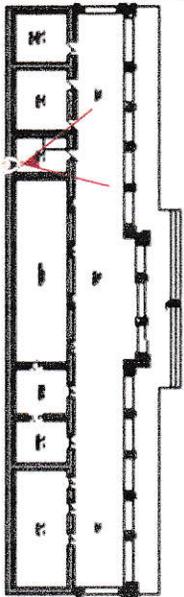


GEORREFERENCIA:  
LATITUD: 16°47'29.98"N, LONGITUD: 96°40'31.09E


(PALACIO MUNICIPAL, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #24.** Vista de las jambas del acceso al salón de murales. Se presenta una coquedad en la jamba. Octubre 2021.

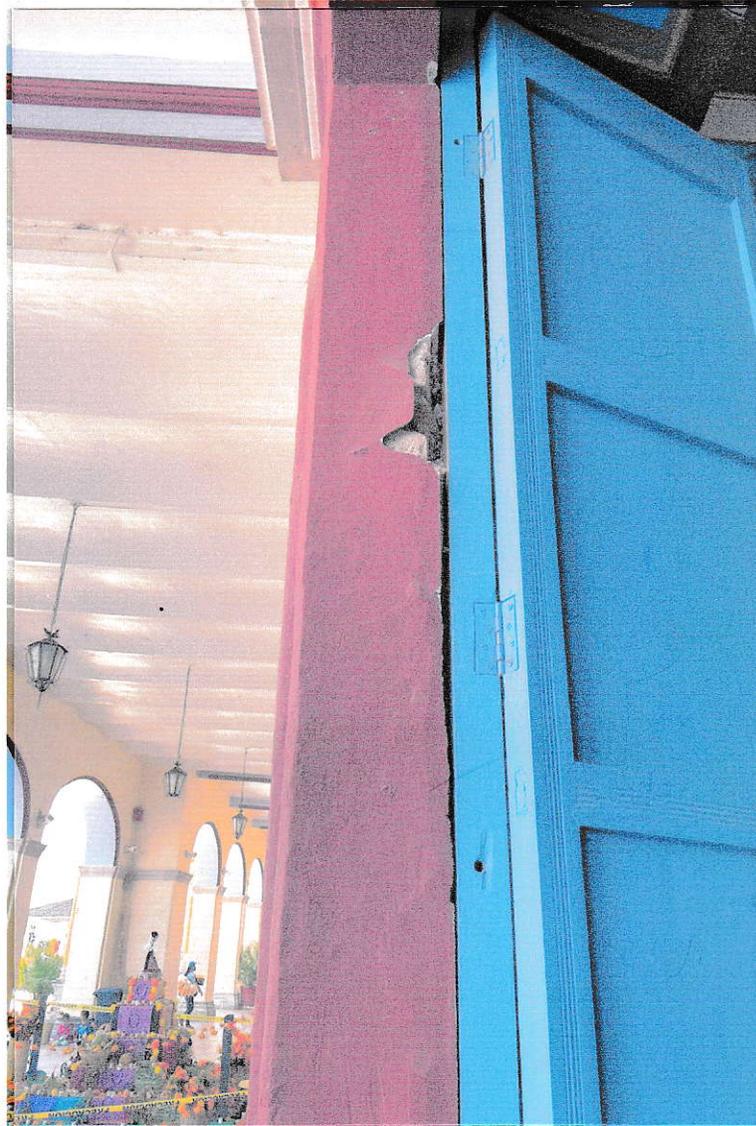

## CROQUIS

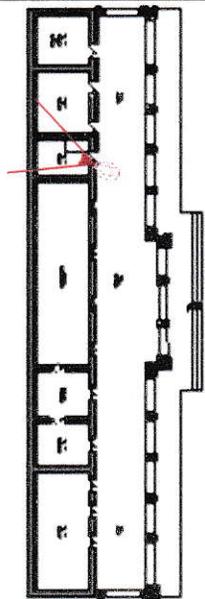

GEORREFERENCIA:  
LATITUD: 16°47'30.00"N, LONGITUD: 96°40'31.04E


(PALACIO MUNICIPAL, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX.)

### DESCRIPCIÓN

**FOTO #25.** Vista lateral Este, presencia de manchas de secado en paramento exterior, desprendimiento de aplanados por humedad. Septiembre 2021.



### CROQUIS

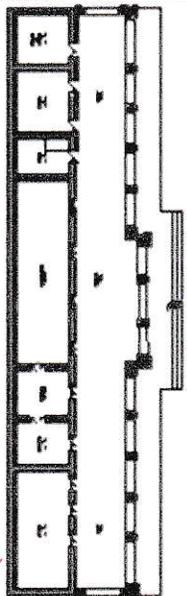


GEORREFERENCIA:  
LATITUD: 16°47'30.08"N, LONGITUD: 96°40'31.05E


(PALACIO MUNICIPAL, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #26.** Muro de la capilla posa orientación Este, grietas en luneto, arcos y muro, presencia de hongos por exceso de humedad y por consecuencia, desprendimiento de aplastados y pintura. Septiembre 2021.

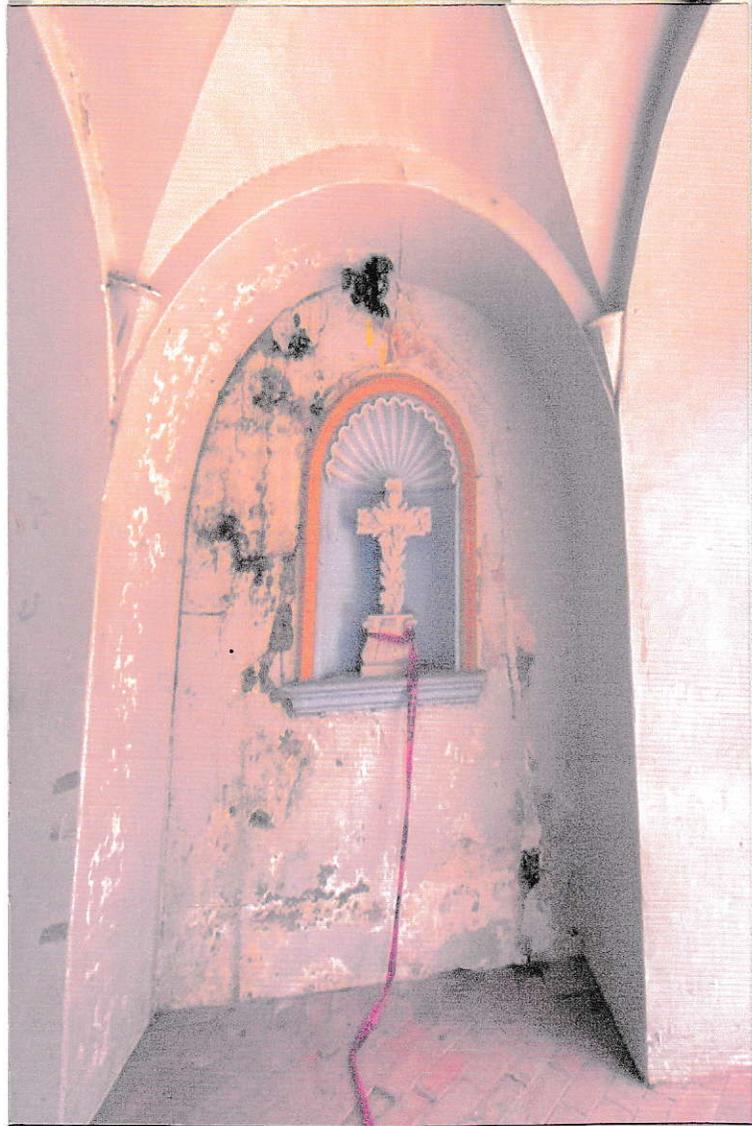

## CROQUIS

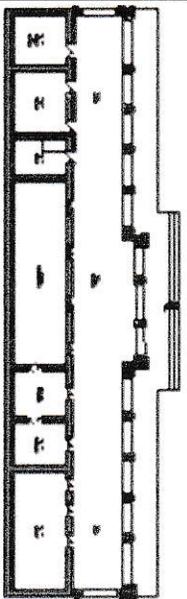

GEORREFERENCIA:  
LATITUD: 16°47'30.08"N, LONGITUD: 96°40'30.09E


(PALACIO MUNICIPAL, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #27.** Vista del paramento Sur del palacio municipal, presencia de manchas negras en la parte inferior del paramento a causa de exceso de humedad por capilaridad. Septiembre 2021.



## CROQUIS

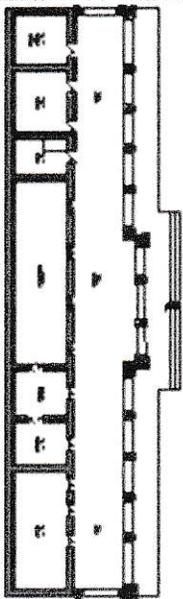

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°47'29.96"N, LONGITUD: 96°40'31.10E


(PALACIO MUNICIPAL, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #28.** Vista del paramento exterior Sur, presencia de humedad por capilaridad, como consecuencia aparición de ostras negras. Septiembre de 2021.



## CROQUIS

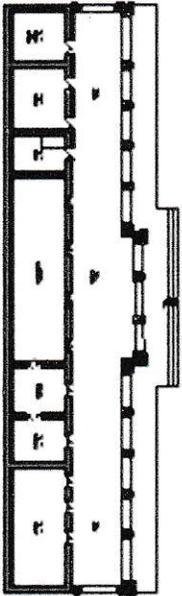

GEORREFERENCIA:  
LATITUD: 16°47'30.10"N, LONGITUD: 96°40'31.08E


(PALACIO MUNICIPAL, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #29.** Vista de la capilla posa orientación Oeste, presencia grietas en aplanados y humedad, a causa de esto, aparición de manchas y costras negras en paramento exterior. Septiembre 2021.



## CROQUIS

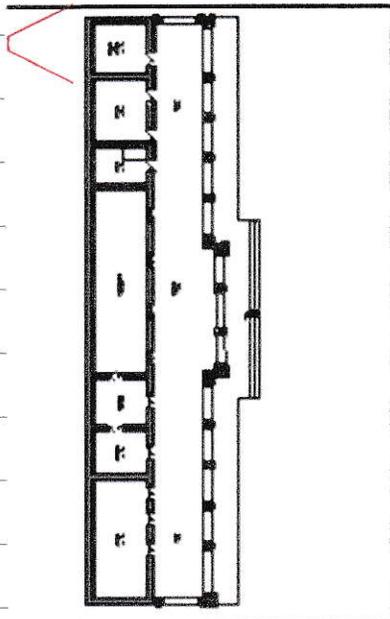


GEORREFERENCIA:  
LATITUD: 16°47'29.98"N, LONGITUD: 96°40'30.98E


(PALACIO MUNICIPAL, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #30.** Vista del paramento exterior Sur, presencia de humedad por capilaridad y aparición de costras negras; así como también grietas por sismos, lo que ocasiona el desprendimiento de aplanados. Septiembre 2021.

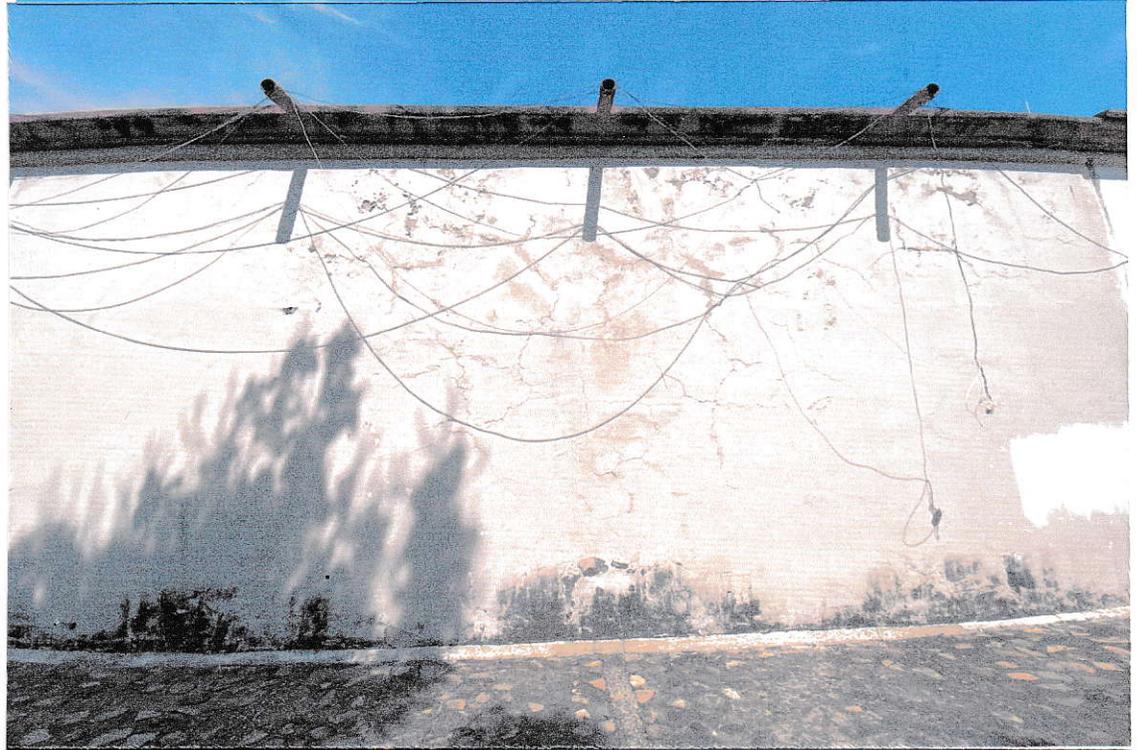

## CROQUIS

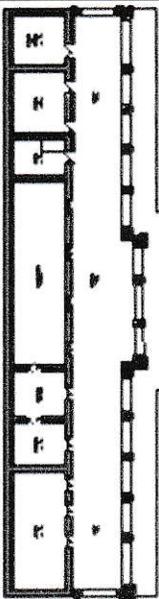

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°47'29.95"N, LONGITUD: 96°40'30.82E


(PALACIO MUNICIPAL, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #31. Vista de las cubiertas del Palacio Municipal. Septiembre 2021.



CROQUIS

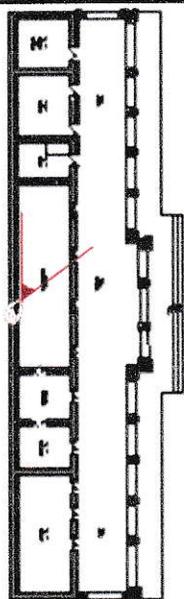


GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°47'29.95"N, LONGITUD: 96°40'30.82E


(PALACIO MUNICIPAL, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX.)

## DESCRIPCIÓN

**FOTO #32.** Vista del imafronte en la parte posterior, se observan elementos de concreto armado colocados como refuerzos y una escalera metálica empotrada al elemento. Septiembre 2021.

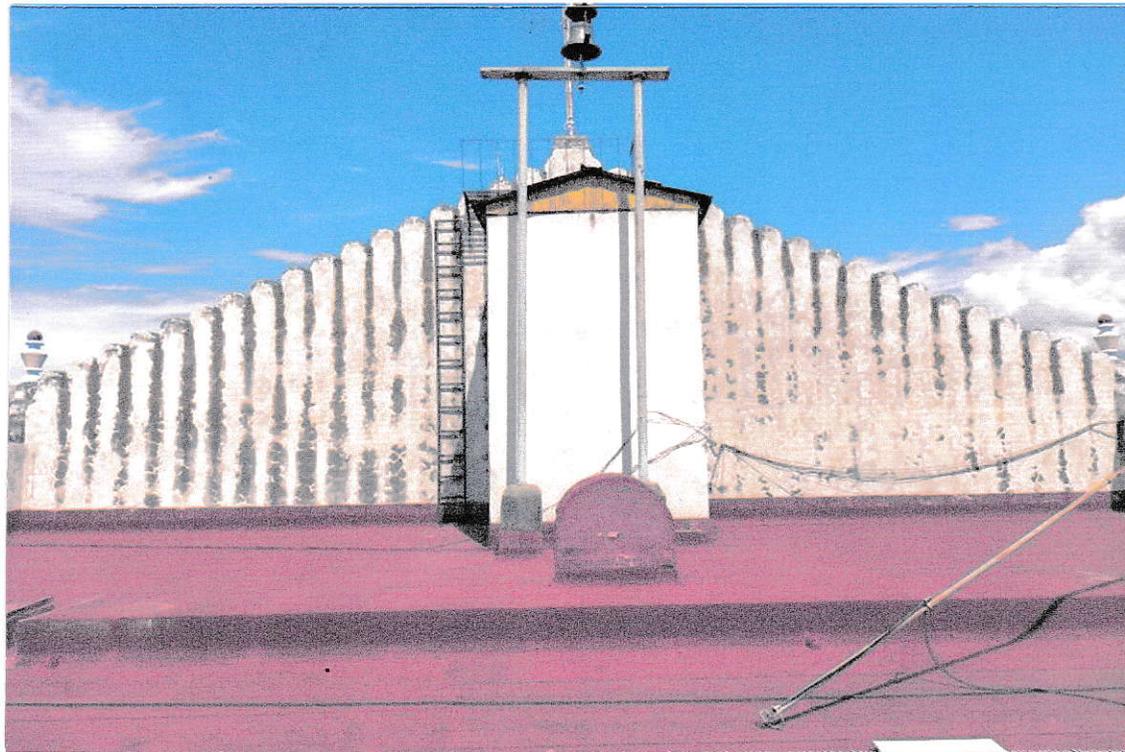

## CROQUIS

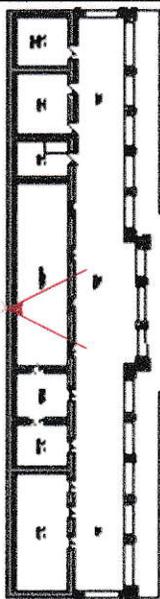

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 16°47'29.95"N, LONGITUD: 96°40'30.82E

(PALACIO MUNICIPAL, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX.)