


DESCRIPCIÓN

FOTO #1. Vista exterior de la fachada principal, orientación Este; está conformada por 11 arcos de piedra braza de 60cm de espesor, columnas semicirculares de 34cm de diámetro adosadas a los pilares rectangulares, ambas de tabique de barro rojo recocido y aplanado de mortero cal-arena. Desprendimiento de pintura vinílica debido a humedad.

CROQUIS

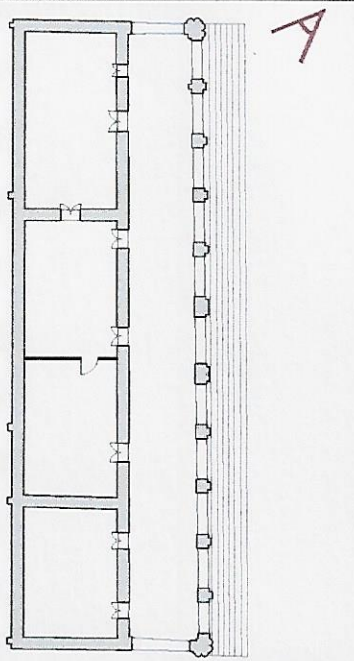

PLANTA ARQUITECTÓNICA



OCTUBRE-2021

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°00'79.33"N,

LONGITUD: 97°70'94.32"O


(PALACIO MUNICIPAL, SANTA CATARINA YOSONOTU, TLAXIACO, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #2. Vista a detalle de la fachada principal, en donde se puede observar desprendimiento de aplanados, agrietamiento en arcos y pilastras. De igual manera se observa que la cubierta es de concreto armado y sobresalen las varillas que conforman la parrilla de la losa.



CROQUIS

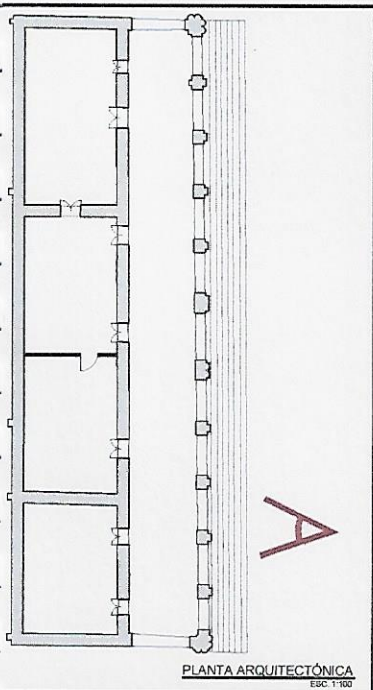

OCTUBRE-2021

GEORREFERENCIA:


LATITUD: 17°00'79.30"N,

LONGITUD: 97°70'94.30"O


(PALACIO MUNICIPAL, SANTA CATARINA YOSONOTU, TLAXIACO, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #3. Vista a detalle de la columna y sus pilastras, de fábrica mixta de ladrillo rojo recocido y piedra de la región, se percibe el agrietamiento en las columnas lo que provocó el desprendimiento de aplanado.

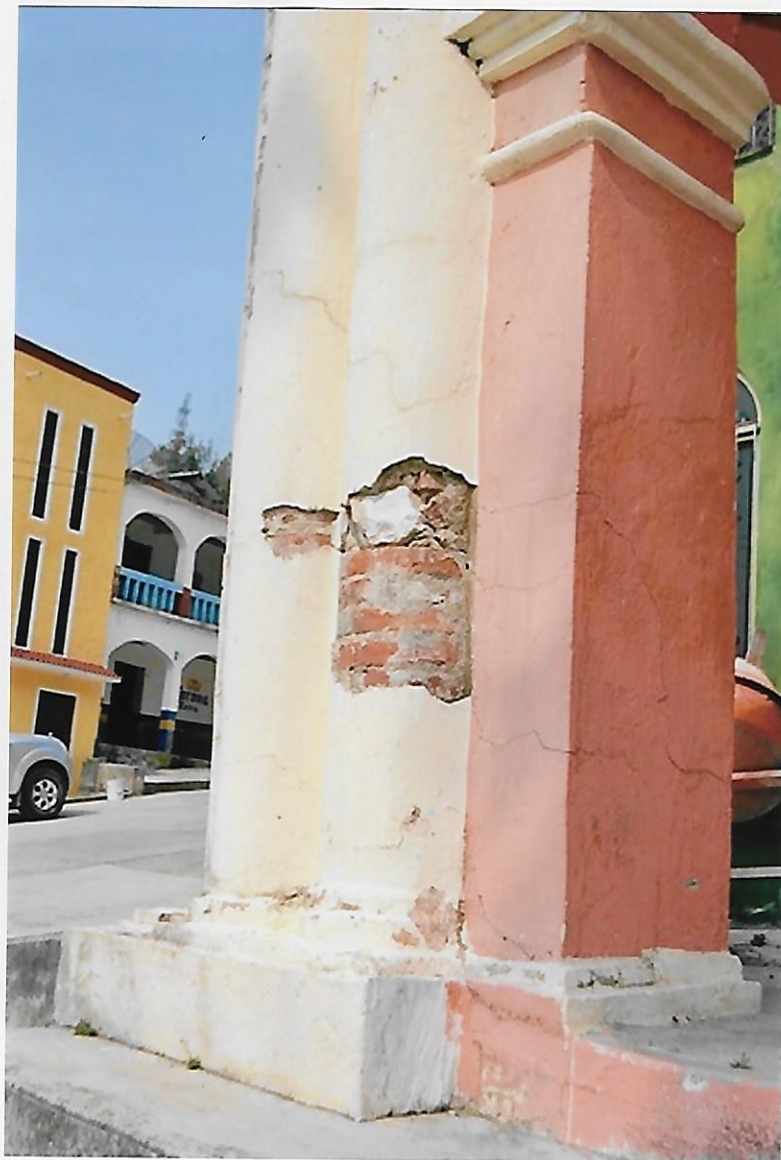

CROQUIS

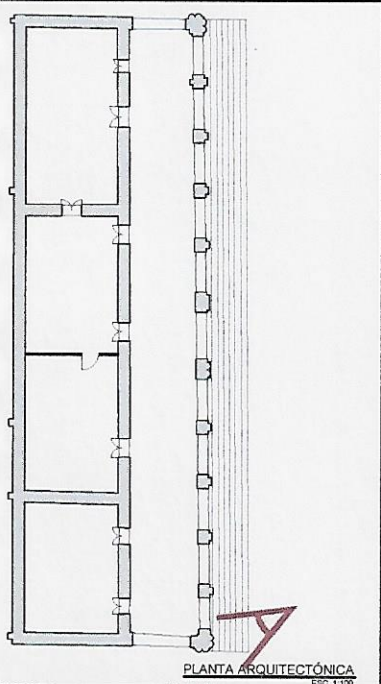

OCTUBRE-2021

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°00'79.31"N,


LONGITUD: 97°70'94.32"O

(PALACIO MUNICIPAL, SANTA CATARINA YOSONOTU, TLAXIACO, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #4. Vista exterior en donde se puede observar que las escalinatas originales son de piedra de la región revestidas con mortero de cemento-arena. Se observa el desprendimiento de la pintura vinílica en columnas, así como la pérdida parcial de aplanados y fracturas en los mismos elementos.

CROQUIS

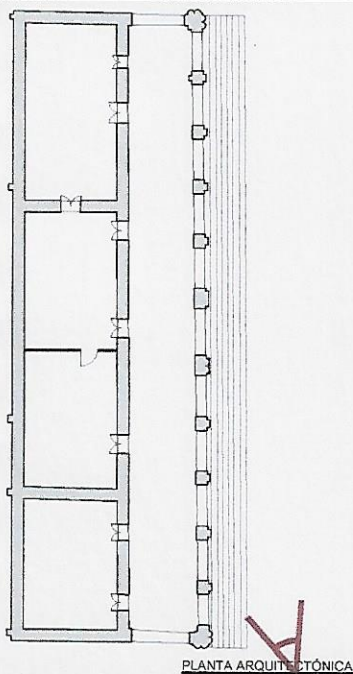

OCTUBRE-2021

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°00'79.33"N,

LONGITUD: 97°70'94.32"O


(PALACIO MUNICIPAL, SANTA CATARINA YOSONOTU, TLAXIACO, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #5. Vista exterior de la fachada lateral, orientación Sur, se observa una mala intervención de reconstrucción del arco con concreto armado.



CROQUIS

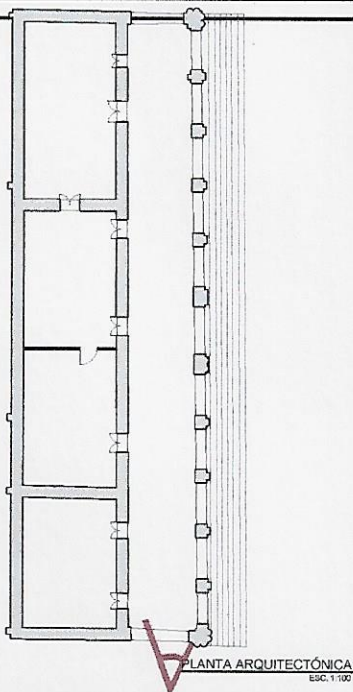

OCTUBRE-2021

GEORREFERENCIA:


LATITUD: 17°00'79.33"N,

LONGITUD: 97°70'94.30"O


(PALACIO MUNICIPAL, SANTA CATARINA YOSONOTU, TLAXIACO, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #6. Vista hacia el interior del pasillo del palacio municipal, se percibe agrietamiento, hundimiento y pérdida del nivel de pis, así como deterioro en la losa de concreto.

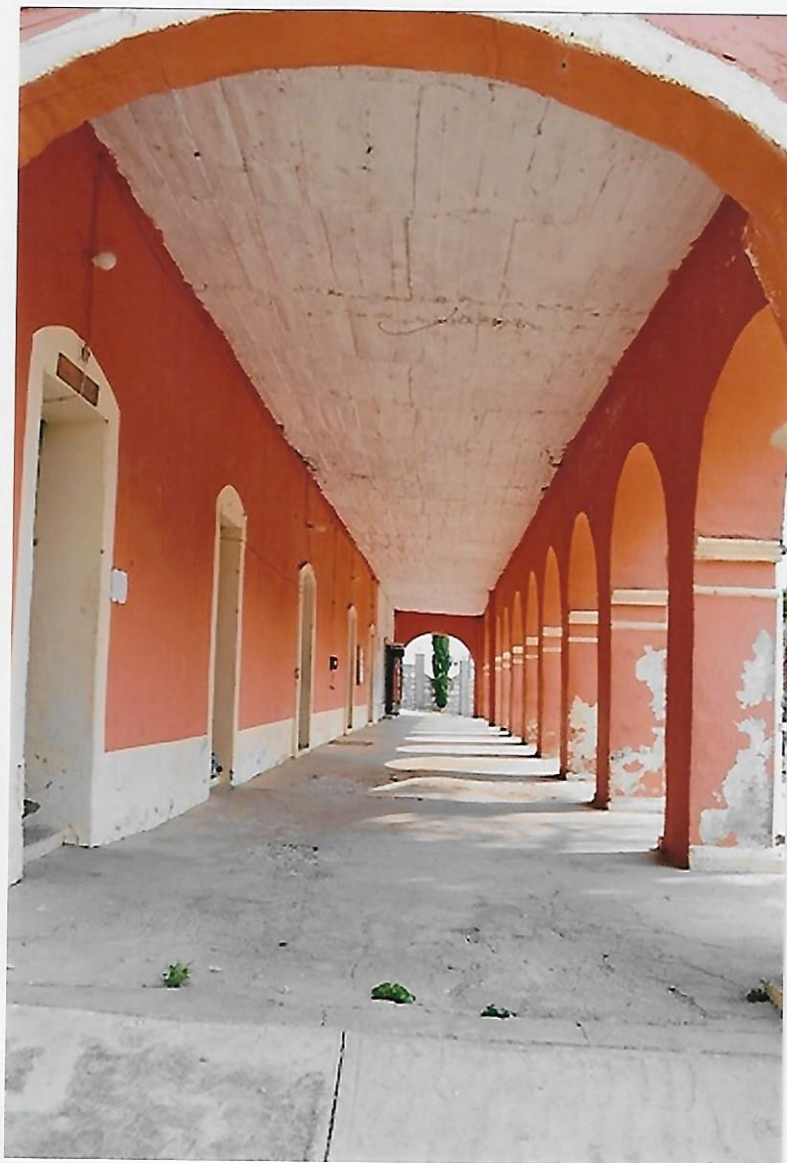

CROQUIS

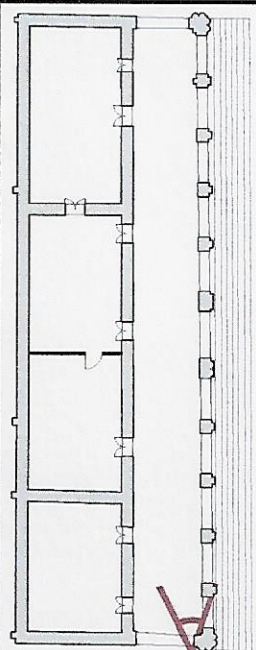

OCTUBRE-2021

GEORREFERENCIA:


LATITUD: 17°00'79.32"N,
LONGITUD: 97°70'94.29"O

(PALACIO MUNICIPAL, SANTA CATARINA YOSONOTU, TLAXIACO, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #7. Vista del pasillo en donde se observa el agrietamiento en pisos y columnas, aplanados en mal estado. Se observa que las puertas se encuentran dañadas por la humedad.

CROQUIS

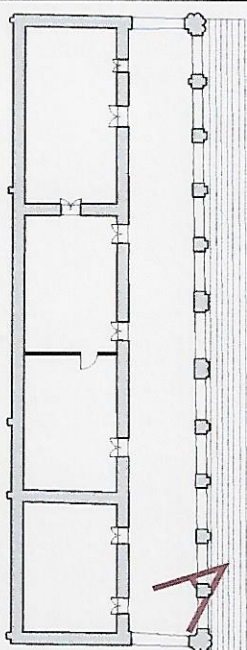

PLANTA ARQUITECTÓNICA
ESC. 1/100



OCTUBRE-2021

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°00'79.30"N,


LONGITUD: 97°70'94.33"O

(PALACIO MUNICIPAL, SANTA CATARINA YOSONOTU, TLAXIACO, OAX.)


DESCRIPCIÓN

FOTO #8. Vista hacia el interior del pasillo deterioro presente en aplanados, agrietamiento en arcos, mala intervención en cubierta, que se realizó con materiales contemporáneos y hubo una mala ejecución.

CROQUIS

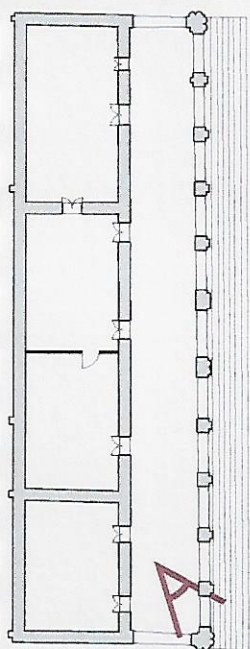

PLANTA ARQUITECTÓNICA

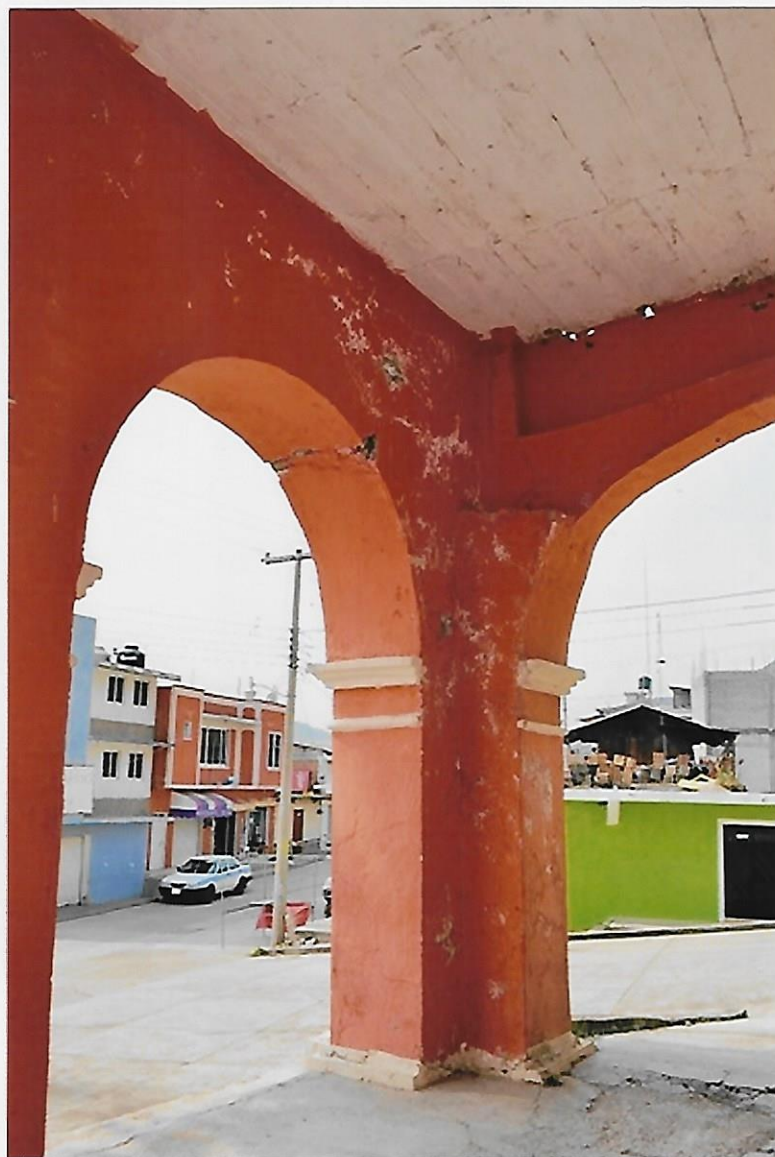

OCTUBRE-2021

GEORREFERENCIA:


LATITUD: 17°00'79.33"N,

LONGITUD: 97°70'94.32"O


(PALACIO MUNICIPAL, SANTA CATARINA YOSONOTU, TLAXIACO, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #9. Vista de la cubierta de concreto armado, se observa eflorescencia y corrosión del acero de refuerzo en la losa y traveses de azotea por humedad y filtraciones.

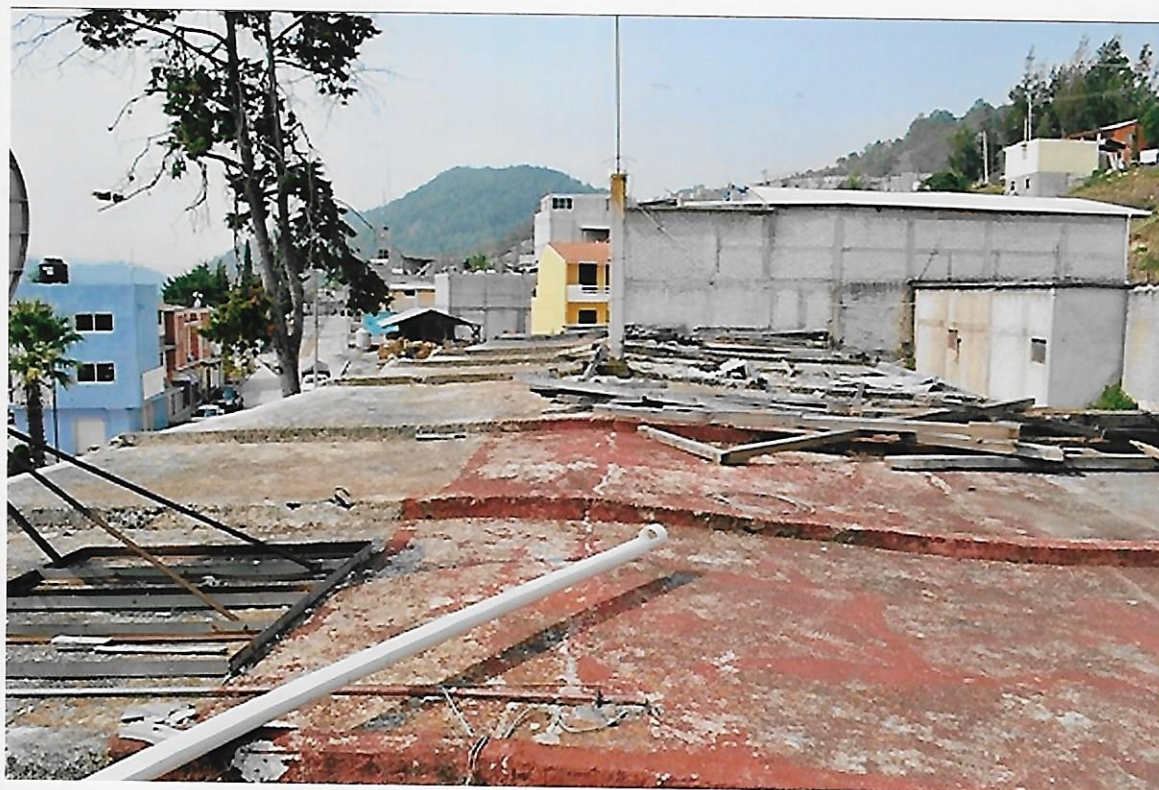

CROQUIS

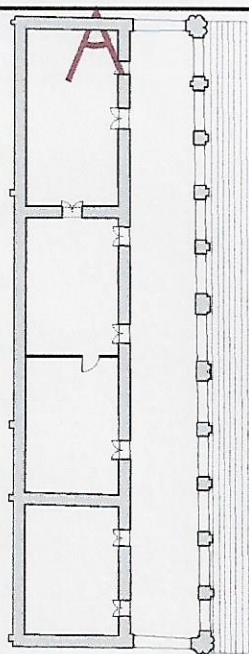

PLANTA ARQUITECTÓNICA
ESO 1:100

OCTUBRE-2021

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°00'79.33"N,

LONGITUD: 97°70'94.31"O


(PALACIO MUNICIPAL, SANTA CATARINA YOSONOTU, TLAXIACO, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #10. Vista de la cubierta en donde se observan los materiales con los que fue construida y la mala intervención que se le realizó al edificio, así como presencia de costras negras.



CROQUIS

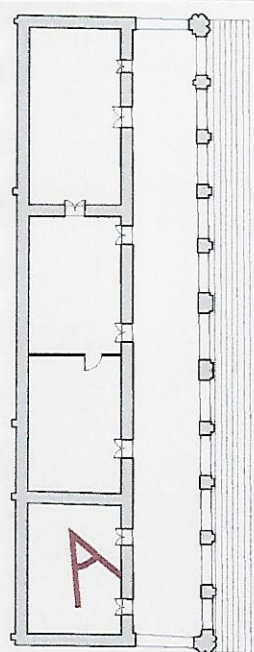

PLANTA ARQUITECTÓNICA
FOTO 10

OCTUBRE-2021

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°00'79.29"N,

LONGITUD: 97°70'94.33"O


(PALACIO MUNICIPAL, SANTA CATARINA YOSONOTU, TLAXIACO, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #11. Vista interior;
presencia de eflorescencia,
costras negras debido a
humedad y
desprendimiento de
aplanados en paramentos
interiores



CROQUIS

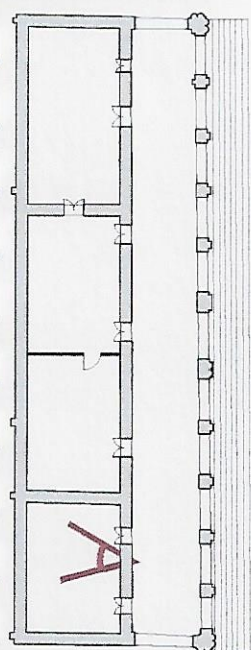

PLANTA ARQUITECTÓNICA

OCTUBRE-2021

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°00'79.33"N,

LONGITUD: 97°70'94.32"O


(PALACIO MUNICIPAL, SANTA CATARINA YOSONOTU, TLAXIACO, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #12. Vista de la fachada orientación Oeste, presencia de costras negras en paramento exterior de piedra de la región y flora nociva.



CROQUIS

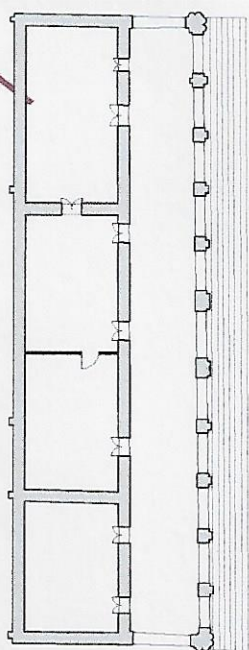

PLANTA ARQUITECTÓNICA
EPP-1109

OCTUBRE-2021

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°00'79.35"N,


LONGITUD: 97°70'94.32"O

(PALACIO MUNICIPAL, SANTA CATARINA YOSONOTU, TLAXIACO, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #14. Vista interior de la oficina 2, presencia de humedad en paramento interior debido a exceso de humedad, lo que está provocando el desprendimiento de pintura.

CROQUIS

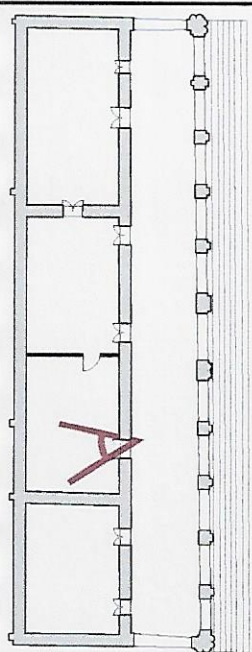

PLANTA ARQUITECTÓNICA
EBC 1:100




OCTUBRE-2021

GEORREFERENCIA:
LATITUD: 17°00'79.34"N,
LONGITUD: 97°70'94.30"O

(PALACIO MUNICIPAL, SANTA CATARINA YOSONOTU, TLAXIACO, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #15. Vista interior; se observa desprendimiento de aplastados en lecho inferior del techo debido a exceso de humedad.

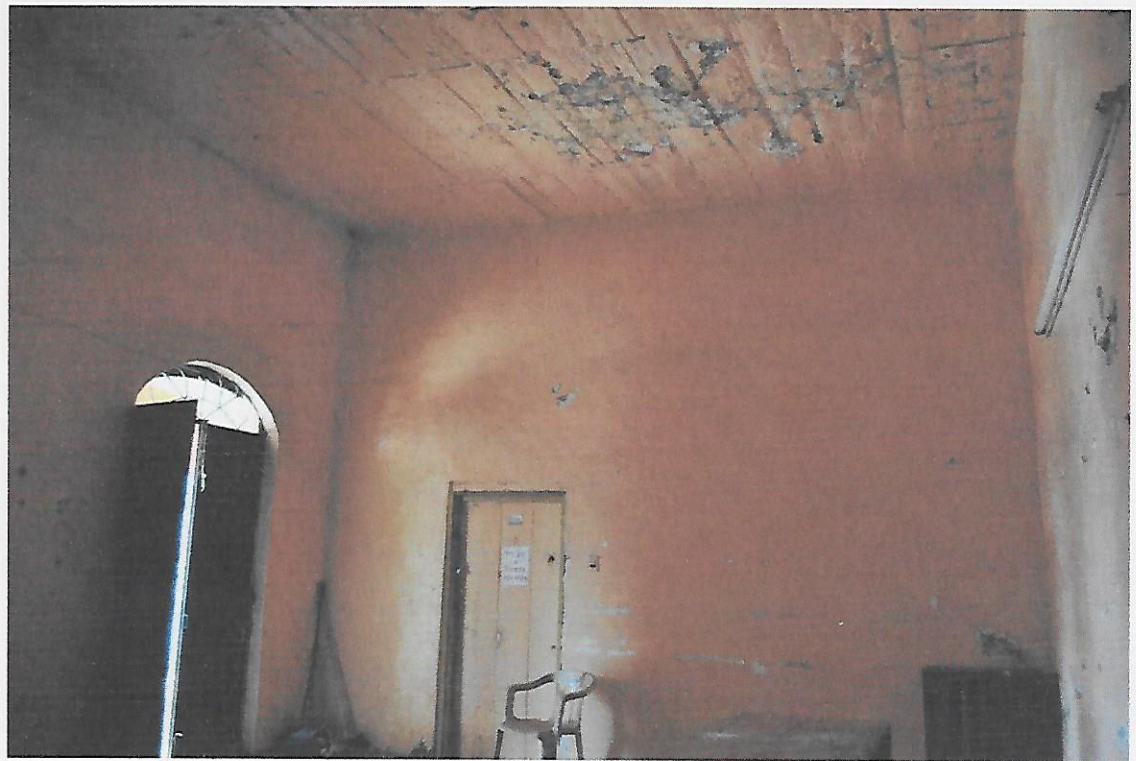


OCTUBRE-2021

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°00'79.33"N,

LONGITUD: 97°70'94.32"O

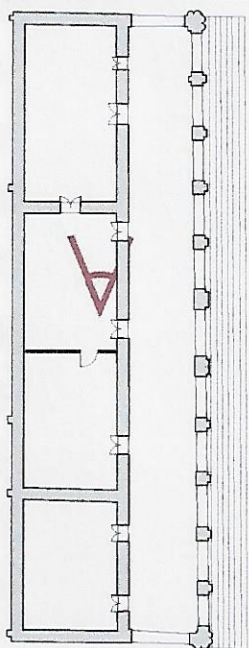

PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala 1:100


(PALACIO MUNICIPAL, SANTA CATARINA YOSONOTU, TLAXIACO, OAX.)

DESCRIPCIÓN

FOTO #16. Vista a detalle del interior del banco; en donde se puede observar presencia de agrietamiento en paramento interior.



CROQUIS

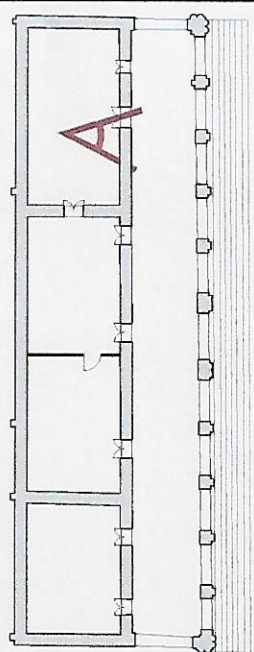

PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala 1:100

OCTUBRE-2021

GEORREFERENCIA:

LATITUD: 17°00'79.33"N,

LONGITUD: 97°70'94.32"O

(PALACIO MUNICIPAL, SANTA CATARINA YOSONOTU, TLAXIACO, OAX.)