PLANTA ARQUITECTONICA

FOTO 1

ALTERACIÓN EN PORTADA PRINCIPAL DE TEMPLO POR PRESENCIA DE AGREGADOS EN MUROS A BASE DE PIEDRA CANTERA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, VANOS Y NICHOS CON MARCOS EN ALTO RELIEVE A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA.

ACUMULACION DE HUMEDAD EN PARTE SUPERIOR DE TORRES CAMPANARIO.

INDISTENCIA DE APLANADO EN MUROS DE PIEDRA EN PORTADA DEL TEMPLO.

INDISTENCIA DE APLANADOS EN MUROS DE PIEDRA EN TORRES CAMPANARIO, OCASIONANDO HUMEDADES EN LA PARTE INFERIOR DE LOS MUROS POR LA FALTA DE PROTECCIÓN DEL MURO.

ALTERACION EN PUERTA PRINCIPAL DE MADERA, POR LA PRESENCIA DE PINTURA VINILICA QUE NO PERMITE LA TRASPIRACIÓN NATURAL DEL MUEBLE.

ACUMULACION DE HUMEDAD EN PARTE INFERIOR DE MURO EN PORTADA EN INTERIOR Y EXTERIOR DE TEMPLO.

ACUMULACION DE HUMEDAD EN PARTE INFERIOR DE MUROS DE TORRE CAMPANARIO.

FOTO 2

ALTERACION DE PRETIL EN PARTE SUPERIOR DEL MURO TESTERO POR LA PRESENCIA DE MURO DE TABIQUE ASENTADOS CON MORTERO CAL-ARENA.

INDISTENCIA DE APLANADOS EN MUROS DE ADOBE EN INTERIOR DEL AREA DE PRESBITERIO Y SACRISTIA.

INTEMPERIZACION DE ELEMENTOS DE BARRO ROJO RECOCIDO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS CONTRAFUERTES DEL LADO NORTE DEL TEMPLO.

INDISTENCIA DE APLANADO EN CONTRAFUERTES DE PIEDRA Y TABIQUE EN LADO NORTE DEL TEMPLO.

DESLAVE DE JUNTAS DE ARCILLA EN EXTERIOR DE MURO TESTERO DE ADOBE.

PERFORACIONES EN EXTERIOR DE MURO TESTERO DE ADOBE.

ACUMULACIÓN DE HUMEDAD EN PARTE INFERIOR DE MURO TESTERO.

PRESENCIA DE FLORA NOCIVA EN PARTE INFERIOR DE MURO TESTERO.

PERFORACIONES EN CONTRAFUERTES DE PIEDRA Y TABIQUE.

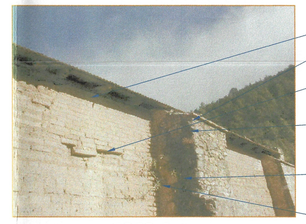

FOTO 3

INDISTENCIA DE APLANADOS EN MUROS DE ADOBE EN LADO PONIENTE DE LA NAVE PRINCIPAL DEL TEMPLO.

INDISTENCIA DE APLANADOS EN CONTRAFUERTES DE PIEDRA Y TABIQUE EN EXTERIOR DEL TEMPLO.

DESPRENDIMIENTO Y DISGREGACION DE PIEZAS DE ADOBE EN MUROS EXTERIORES.

ACUMULACION DE HUMEDAD EN CONTRAFUERTES DE PIEDRA Y TABIQUE.

PRESENCIA DE PARASITOS FITOLOGICOS EN CONTRAFUERTES EXTERIORES DE PIEDRA Y TABIQUE EN LADO PONIENTE DE LA NAVE PRINCIPAL DEL TEMPLO.

PRESENCIA DE FLORA NOCIVA EN EXTERIOR DE MUROS DE ADOBE EN LADO PONIENTE DE LA NAVE PRINCIPAL DEL TEMPLO.

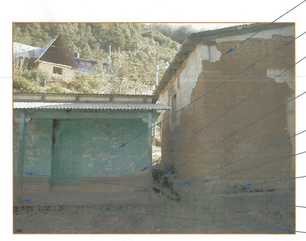

FOTO 4

DESPRENDIMIENTO DE APLANADOS EN PARTE EXTERIOR DE MUROS DE ADOBE EN AREA DE SACRISTIA.

PRESENCIA DE PINTURA VINILICA EN MAL ESTADO SOBRE APLANADOS DE CAL-ARENA EN MUROS DE ADOBE DEL AREA DE CURATO.

APLANADOS EN MUROS DE ADOBE EN MAL ESTADO EN AREA DE CURATO.

PRESENCIA DE FLORA NOCIVA Y PARASITOS FITOLOGICOS EN CIMENTACION EXTERIOR DE MUROS DE ADOBE EN AREA DE SACRISTIA.

INDISTENCIA DE APLANADO EN CIMENTACION DE MUROS DE ADOBE EN AREA DE SACRISTIA QUE PROTEJA DICHO ELEMENTO DE LA ACUMULACION DE HUMEDAD.

ACUMULACION DE HUMEDAD EN PARTE BAJA DE MUROS DE ADOBE EN AREA DE SACRISTIA.

DISGREGACIÓN DE PIEZAS DE ADOBE EN PARTE INFERIOR DE MUROS EN AREA DE SACRISTIA.

DESGASTE PARCIAL DE CAPA PROTECTORA DE PINTURA EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA EN AREA DE CURATO.

ACUMULACION DE HUMEDAD EN PARTE BAJA DE COLUMNAS DE MADERA EN AREA DE CURATO.

FOTO 5

PRESENCIA DE GRIETAS EN MUROS DE TABIQUE ASENTADOS CON MORTERO CAL-ARENA, DEBIDO A FALLAS ESTRUCTURALES POR MOVIMIENTOS SISMICOS DE LA ZONA.

DESPRENDIMIENTO PARCIAL Y DISGREGACION DE APLANADOS DE CAL-ARENA EN AREA DE GRIETAS EN MUROS DE TABIQUE EN EL EDIFICIO ORIGINAL DE LA SUPERVISION ESCOLAR DEL IEEPO.

ACUMULACION DE HUMEDAD EN MUROS DE TABIQUE EN AREA DE GRIETAS EN MUROS DE TABIQUE DEL EDIFICIO DE SUPERVISION ORIGINAL DEL IEEPO.

PRESENCIA DE PINTURA VINILICA EN MAL ESTADO SOBRE APLANADOS DE CAL-ARENA EN MUROS DE TABIQUE EN EDIFICIO ORIGINAL DE LA SUPERVISION ESCOLAR DEL IEEPO.

PRESENCIA DE FISURAS EN APLANADOS DE CAL-ARENA EN MUROS DE TABIQUE.

FOTO 6

PRESENCIA DE PINTURA VINILICA EN MAL ESTADO SOBRE APLANADOS DE CAL-ARENA EN MUROS DE TABIQUE EN EDIFICIO ORIGINAL DE LA SUPERVISION ESCOLAR DEL IEEPO.

PRESENCIA DE GRIETAS EN MUROS DE TABIQUE. ASENTADOS CON MORTERO CAL-ARENA. DEBIDO A FALLAS ESTRUCTURALES POR MOVIMIENTOS SISMICOS DE LA ZONA.

PRESENCIA DE FISURAS EN APLANADOS DE CAL-ARENA EN MUROS DE TABIQUE.

DISGREGACIÓN DE PIEZAS DE TABIQUE EXPUESTAS EN MUROS DEL EDIFICIO ORIGINAL DE LA SUPERVISION ORIGINAL DEL IEEPO.

DESPRENDIMIENTO PARCIAL Y DISGREGACION DE APLANADOS DE CAL-ARENA EN AREA DE GRIETAS Y FISURAS EN MUROS INTERIORES DE TABIQUE EN EDIFICIO ORIGINAL DE LA SUPERVISION ESCOLAR DEL IEEPO.

ACUMULACION DE HUMEDAD EN MUROS DE TABIQUE PROVOCADO POR AGRETAMIENTO EN ESTOS.

FOTO 7

DESPRENDIMIENTO PARCIAL DE APLANADOS EN MARCOS DE VENTANAS.

PRESENCIA DE FISURAS EN APLANADOS DE MARCOS DE VENTANA EN MURO DE TABIQUE LADO SUR DEL EDIFICIO ORIGINAL DE LA SUPERVISION ESCOLAR DEL IEEPO.

INDISTENCIA DE CRISTAL EN AREA DE VENTANAS.

OXIDACIÓN EN ELEMENTO DE HERRERIA POR INTEMPERIZACIÓN Y FALTA DE MANTENIMIENTO.

INDISTENCIA DE APLANADOS EN EXTERIOR DE MUROS DE TABIQUE DEL EDIFICIO ORIGINAL DE LA SUPERVISION ESCOLAR DEL IEEPO.

FOTO 8

ALTERACION EN MUROS DEL EDIFICIO ORIGINAL DE LA SUPERVISION ESCOLAR DEL IEEPO POR LA PRESENCIA DE ELEMENTOS VERTICALES DE METAL, COLOCADOS DE MANERA IMPROVISADA.

INDISTENCIA DE APLANADOS EN EXTERIOR DE MUROS DE TABIQUE DEL EDIFICIO ORIGINAL DE LA SUPERVISION ESCOLAR DEL IEEPO.

ACUMULACION DE HUMEDAD EN PARTE BAJA EN EXTERIOR DE MUROS DE TABIQUE DEL EDIFICIO ORIGINAL DE LA SUPERVISION ESCOLAR DEL IEEPO.

PRESENCIA DE FLORA NOCIVA Y PARASITOS FITOLOGICOS EN EXTERIOR DE MUROS DE TABIQUE DEL EDIFICIO ORIGINAL DE LA SUPERVISION ESCOLAR DEL IEEPO.

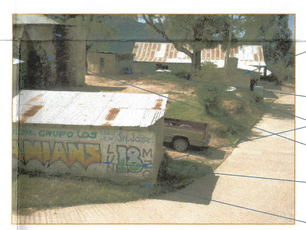

FOTO 9

ALTERACION ESPACIAL EN AREA DE ATRIO POR LA PRESENCIA DE AGREGADOS DE CONCRETO EN MUROS DEL EDIFICIO DE CONSTRUCCION RECIENTE DE USO ESCOLAR PERTENECIENTE AL IEEPO.

ALTERACION ESPACIAL EN AREA DE ATRIO POR LA PRESENCIA DE ESTRUCTURA IMPROVISADA DE MADERA EN AREA DE COCINA.

INDISTENCIA DE APLANADOS EN MUROS DE ADOBE EN AREA DE NAVE PRINCIPAL DEL TEMPLO Y CURATO.

INDISTENCIA DE APLANADOS EN CONTRAFUERTES DE PIEDRA Y TABIQUE EN EXTERIOR DEL TEMPLO.

ALTERACIÓN VISUAL POR PRESENCIA DE PINTAS PROMOCIONALES EN EXTERIOR DE MUROS DE ADOBE EN AREA DE CURATO.

ACUMULACION DE HUMEDAD EN PARTE BAJA EN EXTERIOR DE MUROS DE TABIQUE DEL EDIFICIO ORIGINAL DE LA SUPERVISION ESCOLAR DEL IEEPO.

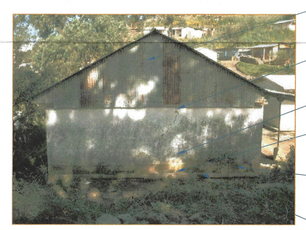

FOTO 10

ALTERACION EN MUROS DEL EDIFICIO ORIGINAL DE LA SUPERVISION ESCOLAR DEL IEEPO POR LA PRESENCIA DE ELEMENTOS VERTICALES DE METAL, COLOCADOS DE MANERA IMPROVISADA.

PRESENCIA DE GRIETAS EN MUROS DE TABIQUE ADENTADOS CONMORTERO CAL-ARENA. DEBIDO A FALLAS ESTRUCTURALES POR MOVIMIENTOS SISMICOS DE LA ZONA.

DESPRENDIMIENTO PARCIAL DE APLANADOS DE CAL-ARENA EN MUROS DE TABIQUE EN AREA DE GRIETAS EN EDIFICIO ORIGINAL DE LA SUPERVISION ESCOLAR DEL IEEPO.

DISGREGACIÓN DE PIEZAS PETREAS EXPUESTAS EN AREA DE GRIETAS EN MUROS.

ACUMULACION DE HUMEDAD EN PARTE BAJA DE MURO DE TABIQUE EN EXTERIOR DEL EDIFICIO ORIGINAL DE LA SUPERVISION ESCOLAR DEL IEEPO.

PRESENCIA DE PARASITOS FITOLOGICOS EN PARTE BAJA DE MURO DE TABIQUE EN EXTERIOR DEL EDIFICIO ORIGINAL DE LA SUPERVISION ESCOLAR DEL IEEPO.

FOTO 11

ALTERACION ESPACIAL EN AREA DE ATRIO POR LA PRESENCIA DE AGREGADOS DE CONCRETO EN MUROS DEL EDIFICIO DE LA SUPERVISION ESCOLAR DE CONSTRUCCION RECIENTE.

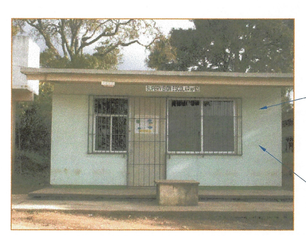

FOTO 12

ALTERACION ESPACIAL EN ARE DE ATRIO POR LA PRESENCIA DE AGREGADOS DE CONCRETO EN MUROS DEL EDIFICIO DE LA SUPERVISION ESCOLAR DE CONSTRUCCION RECIENTE.

ALTERACION DE LA TIPOLOGIA ARQUITECTONICA DEL CONJUNTO POR LA PRESENCIA DE AGREGADOS DE CONCRETO DE CONSTRUCCION RECIENTE POR PARTE DEL IEEPO.

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION.

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION.

ESPECIFICACIONES:

ALTERACION EN MUROS POR LA PRESENCIA DE AGREGADOS DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS AJENOS A LOS ORIGINALES DEL EDIFICIO.

INDISTENCIA DE APLANADO EN EXTERIOR DE MUROS DE PIEDRA EN PORTAD PRINCIPAL.

INDISTENCIA DE APLANADOS EN CONTRAFUERTES DE PIEDRA Y TABIQUE RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CAL-ARENA EN EXTERIOR DEL TEMPLO.

INDISTENCIA DE APLANADOS EN TORRES CAMPANARIOS DE PIEDRA ASENTADA CON MORTERO CAL-ARENA EN EXTERIOR DEL TEMPLO.

DESPRENDIMIENTO PARCIAL DE APLANADOS DE CAL ARENA EN EXTERIOR DE MUROS DE ADOBE.

INDISTENCIA DE APLANADOS EN EXTERIOR DE MUROS DE ADOBE.

DESPRENDIMIENTO Y DISGREGACION DE PIEZAS DE ADOBE EN EXTERIOR DE MUROS.

ALTERACION VISUAL POR PRESENCIA DE PINTAS EN MUROS DE ADOBE.

ALTERACION ESPACIAL Y DE TIPOLOGIA ARQUITECTONICA DEL CONJUNTO POR LA PRESENCIA DE AGREGADOS DE CONCRETO EN EDIFICACIONES QUE ALTERAN Y MODIFICAN EL ESPACIO Y TIPOLOGIA DEL CONJUNTO ARQUITECTONICO.

PRESENCIA DE GRIETAS EN MUROS DE TABIQUE ASENTADOS CON MORTERO CAL-ARENA. DEBIDO A LOS MOVIMIENTOS SISMICOS DE LA ZONA.

INDISTENCIA DE APLANADOS EN EXTERIOR DE MUROS DE TABIQUE ASENTADOS CON MORTERO CAL ARENA.

INDISTENCIA DE APLANADOS EN EXTERIOR DE MUROS DE TABIQUE ASENTADOS CON MORTERO CAL ARENA.

DESPRENDIMIENTO PARCIAL Y DISGREGACION DE APLANADOS DE CAL ARENA EN AREA DE GRIETAS EN MUROS DE TABIQUE.

CONTAMINACION DE MUROS POR LA PRESENCIA DE FLORA NOCIVA Y PARASITOS FITOLOGICOS EN EXTERIOR DE MUROS.

ALTERACION EN MUROS POR LA PRESENCIA DE AGREGADOS VERTICALES DE METAL, COLOCADOS DE MANERA IMPROVISADA.

PROYECTO:

Proyecto de Restauración y Adecuación del Templo y Atrio de San José del Pacifico

PLANO:

DETERIOROS DE MUROS
(ESTADO ACTUAL)

CLAVE:

De2

MAYO 2003

2/3

LIC. JOSE MURAT.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA.
ARQ. CARLOS E. MELGOZA CASTILLO.
DIRECTOR GENERAL DE LA COPAE.
ARQ. ADRIAN J. GARCIA GARCIA
RESPONSABLE DE PROYECTOS Y OBRAS.
ARQUITECTO RESPONSABLE DE SAN JOSE DEL PACIFICO, MIAHUATLAN, OAXACA.

CENTRO INAH OAXACA
REGISTRO 2.3
APROBADO
AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN

ACOT : MTS. ESC. S/E

00000002

COPAE
COMISION DEL PATRIMONIO EDIFICADO